


DAIHEN

取扱説明書

***Welbee P350L II
P500L II***

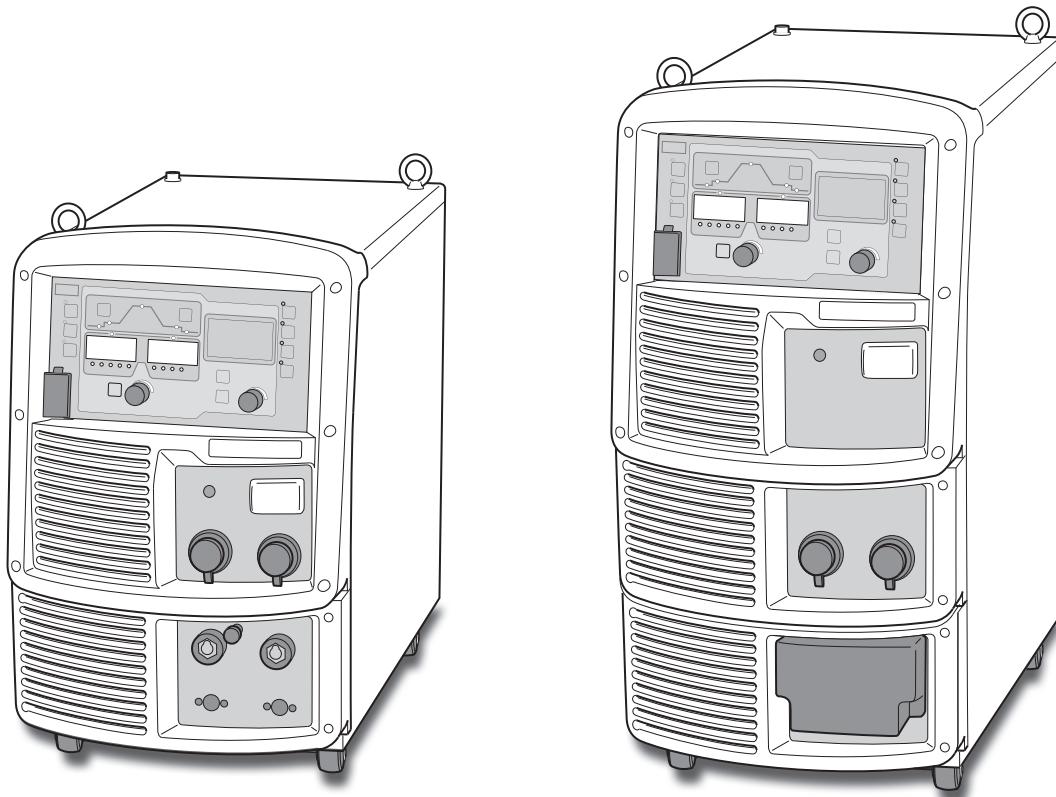

2022年3月

株式会社 **DAIHEN**

取扱説明書番号：1P30309-2

正誤表 (ERRATA LIST)

1P30309-2-(1) 1/1

誤記ページ
137

10.1 パーツリスト

【誤】

符号	部品番号	品名	仕様	所要量	備考
DCV1	K5791B00	定電圧電源	K5791B00	1	DC24V 出力
DCV2	K5791C00	定電圧電源	K5791C00	1	DC48V 出力

【正】

符号	部品番号	品名	仕様	所要量	備考
DCV1	※2 K5791B00	定電圧電源	K5791B00	1	DC24V 寸法:222x85mm
	※2 K8212B00		K8212B00	1	DC24V 寸法:160x75mm
DCV2	※2 K5791C00	定電圧電源	K5791C00	1	DC48V 寸法:222x85mm
	※2 K8212C00		K8212C00	1	DC48V 寸法:160x75mm

※2: 製造時期により部品が異なります。取付の互換はありませんので、部品に記載の形式・外形寸法をご確認のうえ、ご注文ください。

なお、出力コネクタは以下の通り異なりますので、発注間違い、挿し間違いがないように注意してください。

- ・ K5791B00: CN2 (8pin) • K5791C00: CN2 (7pin)
- ・ K8212B00: CN51 (6pin) • K8212C00: CN51 (4pin)

はじめに

このたびは、ダイヘンの溶接電源をお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書（以降、本書と呼びます）は、本製品を安全に取り扱えるように、次の事項について記載されています。

- ・ 本製品に関する注意事項
- ・ 操作方法 / 設定方法
- ・ 日常的な保全事項（清掃、点検）
- ・ トラブルシューティング

本書をお読みになったあとは、保証書とともに関係者がいつでも見られる場所に大切に保管してください。



本取扱説明書の電子データは弊社ホームページよりダウンロードすることができます。
<https://www.daihen.co.jp/products/welder/manual/>


アフターサービスについて

保守点検 / 修理のご用命は、最寄りのダイヘンテクノサポートまでご連絡ください。

お問い合わせ先の詳細については、本書の裏表紙をご覧ください。なお、ご連絡時には、次のことをお知らせ願います。

- ・ お客様のお名前、所在地、および電話番号
- ・ 溶接電源の形式、製造年、製造番号、およびソフトウェアバージョン
(下図を参考に製品情報を確認してください。銘板の貼付位置および記載内容は、ご購入頂いた溶接電源によって異なる場合があります。)

<例> 銘板の貼付位置

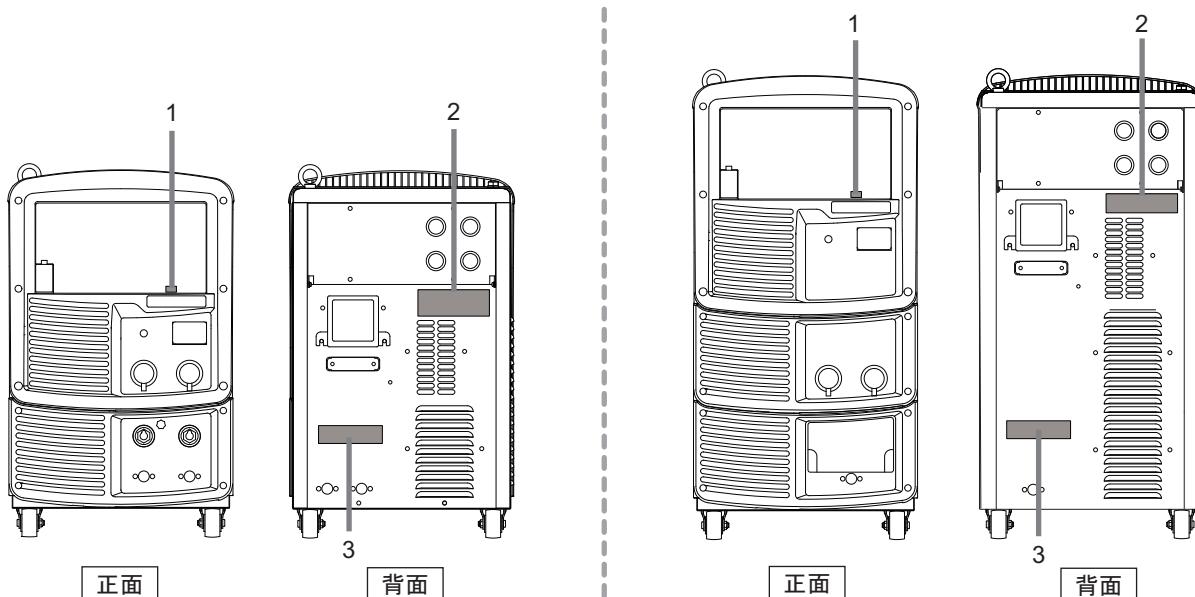

番号	銘板の内容
1	<ul style="list-style-type: none">・ 製造番号（背面にも記載されています） #X#####X #####
2	<ul style="list-style-type: none">・ 形式 XX-X###X・ 製造年 #### 年・ 製造番号 #X#####X #####
3	<ul style="list-style-type: none">・ ソフトウェアバージョン X##### Ver ###.###.###.###

重要なお知らせ

製品の用途について

本製品は、アーク溶接を行うための電源装置として設計・製作されています。

本製品を他の目的で使用しないでください。

安全にご使用いただくために

本製品（以降、溶接電源と呼びます）を安全にご使用いただくために、次のことをお守りください。

- 本書は、本書に記載された言語を理解できる人を対象に作成しています。この言語を理解できない人に溶接電源の取り扱いをさせる場合は、お客様の責任で作業者に安全教育と取り扱い指導を徹底してください。
- 本書は、アーク溶接作業に従事した経験のある人を対象に説明しています。未経験の人は、「アーク溶接特別教育」を受講し、この講習を修了してください。
- 人身事故や器物の損傷を防止するため、ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みいただき、記載されている内容をお守りください。また、本書に記載されていないことは、行わないでください。
- 溶接電源や溶接機の設置 / 操作 / 保全作業は、安全な取り扱いができる有資格者や、知識と技能のある人が行ってください。
- 安全教育に関しては、ダイヘンテクノサポート、溶接学会 / 溶接協会、溶接関連の学会 / 協会の本部・支部主催の各種講習会、または溶接関連の各種資格試験などを活用ください。
- 本書に不備が発見された場合は、速やかに販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。

保証と免責について

溶接電源の保証 / 免責内容は、保証書に記載されています。保証書をご覧ください。

（保証登録票は、必要事項をご記入の上、必ず弊社まで返却してください。返却がない場合は、弊社のアフターサービスを受けられなくなることがあります。）

著作権について

本書の著作権は弊社が所有しています。弊社の許可なしに本書の内容を転載、盗用することは禁じられています。

国外に持ち出す場合について

溶接電源を国外に持ち出す場合は、次の点をご理解の上、適切に対処してください。

- 本製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は「キャッチオール規制対象貨物など」に該当します。輸出する場合には、関係法令に従った需要者・用途などの確認を行い、必要な場合は経済産業大臣の輸出許可申請など適正な手続きをお取りください。
- 溶接電源は、日本国内の法令 / 規格や基準に基づいて設計・製作されています。そのままの状態では、他国の法令 / 規格や基準に適合しないことがあります。
- 本製品を国外に移転または転売される場合は、必ず事前に販売店もしくは弊社営業所までご相談ください。

製品の廃棄について

溶接電源を含む溶接機器、および溶接資材などの廃棄については、活動する国・地域における法令を確認し、その内容に則ってください。廃棄する場合は、認可を受けた専門業者と廃棄処理委託契約を締結し、廃棄処理を委託してください。

目 次

はじめに	
アフターサービスについて	
重要なお知らせ	1
製品の用途について	1
安全にご使用いただくために	1
保証と免責について	1
著作権について	1
国外に持ち出す場合について	1
製品の廃棄について	1
第1章 安全について	
1.1 警告表示の記載について	4
1.2 安全上の注意	4
1.2.1 使用上の注意	4
1.2.2 電源および感電の注意	5
1.2.3 樹脂部品に関する注意	5
1.2.4 溶接電源の分解 / 改造に関する注意	5
1.2.5 排気および呼吸用保護具の注意	6
1.2.6 保護具に関する注意	6
1.2.7 可燃物に関する注意	7
1.2.8 ガスボンベおよびガス流量調整に関する注意	7
1.2.9 回転部に関する注意	8
1.3 安全に関する法規について	8
1.3.1 据付け（設置） / 操作 / 保守点検 / 修理に関する関連法規・資格など	8
1.3.2 保護具等の関連規格	8
第2章 製品の仕様と構成	
2.1 仕様	9
2.1.1 仕様	9
2.1.2 使用可能な溶接法	10
2.1.3 外形図	11
2.1.4 使用率について	11
2.2 製品の構成	13
2.2.1 標準構成品	13
2.2.2 付属品	17
2.2.3 お客様にご用意いただくもの	17
2.2.4 別売品	18
2.3 各部の名称	20
2.3.1 フロントパネル	20
2.3.2 リアパネル	21
第3章 運搬と設置	
3.1 必要な設備について	22
3.1.1 電源設備	22
3.1.2 換気設備／局所排気設備	23
3.2 設置環境について	23
3.2.1 設置環境	23
3.2.2 電磁障害について	24
3.3 運搬作業手順	24
3.3.1 吊り上げ装置による運搬	24
3.3.2 手押しや人力による運搬	25
第4章 接続	
4.1 接続および接地作業の注意	26
4.2 接続手順	26
4.2.1 出力側ケーブルの接続	27
4.2.2 ワイヤ送給装置の接続	29
4.2.3 溶接トーチの接続	30
4.2.4 電圧検出ケーブルの接続（電圧検出ケーブル使用時）	31
4.2.5 TIG 溶接時の接続	32
4.2.6 直流手溶接時の接続	34
4.2.7 シールドガスの接続	36
4.2.8 冷却水循環装置と水ホースの接続（水冷式溶接トーチ使用時）	37
4.3 接地と入力電源の接続	39
4.4 接続完了の確認作業	40
4.5 外部機器との接続	40
4.5.1 ロボットとの接続	40
4.5.2 自動機との接続	42
4.6 母材側電圧検出ケーブルの配線	45
4.6.1 ワイヤ送給装置への配線	45
4.6.2 溶接電源への配線	46
4.6.3 電圧検出ケーブルの配線例	46
第5章 溶接作業	
5.1 溶接前の確認事項	47
5.2 電源投入とガス供給	48
5.3 ワイヤのインチング	49
5.4 溶接条件の確認と設定	50
5.4.1 溶接条件の読み出し	50
5.4.2 操作パネルの誤操作防止	50
5.5 溶接作業の実施	51
5.5.1 溶接開始の操作	51
5.5.2 溶接中の操作	52
5.5.3 溶接終了後の操作	53
第6章 溶接条件	
6.1 溶接条件リスト	54
6.1.1 パラメータ（溶接パラメータ）	54
6.1.2 機能	54
6.1.3 内部機能（ファンクション）	55
6.2 操作パネルの機能	59
6.2.1 操作パネル	59
6.2.2 設定画面	61
6.3 溶接条件について	63
6.3.1 基本的な溶接条件	63
6.3.2 便利な使い方	63
6.4 溶接条件の作成ガイド	64
6.5 溶接条件のメモリ機能	64
6.5.1 溶接条件のメモリ登録	65
6.5.2 溶接条件の読み出し	66
6.5.3 メモリ登録の削除	67
6.6 溶接条件の設定	68
6.6.1 溶接モードについて	68
6.6.2 溶接条件の設定	70
6.6.3 溶接パラメータの設定	71
6.6.4 クレータの設定	72
6.6.5 アークスポットの設定	76
6.6.6 溶接電圧の調整	76
6.6.7 アーク特性の調整	77
6.6.8 溶込み制御の調整	77
6.6.9 ウエーブ周波数の調整	77
6.6.10 溶接ガイド	78
6.7 内部機能の設定	80
6.7.1 内部機能の設定方法	80
6.7.2 各内部機能の詳細	81
6.8 アナログリモコン（別売品）の操作	104
第7章 管理者機能	
7.1 溶接条件の保護	105
7.1.1 パスワードの設定 / 変更	105
7.1.2 誤操作防止の解除	107
7.2 溶接結果管理機能	109
7.2.1 溶接結果管理機能の設定	109

7.2.2	溶接管理項目の詳細	111
7.3	データのバックアップ（データの活用）	115
7.3.1	溶接条件 / 内部機能（ファンクション）	
	設定について	115
7.3.2	簡易データログ機能について	117
7.3.3	異常ログ機能について	118
7.3.4	溶接結果管理機能について	118
7.3.5	バックアップ操作	118
7.3.6	バックアップデータの読み込み操作	120
7.4	溶接条件と内部機能の初期化	121
7.5	ソフトウェアバージョンおよび 製造番号の確認	122
7.6	校正モード	123
7.6.1	出力電流の調整方法	123
7.6.2	出力電圧の調整方法	125
7.7	システム設定	126
7.8	液晶パネルの言語切替	126

第8章 保守点検

8.1	保守点検に関する注意	127
8.2	日常点検	128
8.3	定期点検	129
8.4	定期交換部品について	130
8.5	絶縁抵抗測定および耐電圧試験について	131

第9章 トラブルシューティング

9.1	エラー発生時の対処	132
9.2	トラブルシューティング	134

第10章 資料

10.1	パーツリスト	136
10.2	参考図面	138
10.2.1	電気接続図	139
10.2.2	部品配置図	143
10.3	溶接条件設定資料	145
10.3.1	溶接条件の変更ガイド	145
10.3.2	溶接条件の設定サンプル	145
10.4	関係法規（抜粋）	153
10.4.1	電気設備の技術基準の解釈	153
10.4.2	労働安全衛生規則	153
10.4.3	粉じん障害防止規則	154
10.4.4	特定化学物質障害予防規則（特化則）	154

第1章 安全について

本章では、溶接電源や溶接に関する注意事項について説明します。

1.1 警告表示の記載について

本書では、溶接電源を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害、および財産への損害を未然に防止するために、様々な警告表示を用いて説明しています。その表示と意味は、次のとおりです。
記載された内容をよく理解の上、必ずお守りください。

次の表示は、危険や損害の程度を区分して警告します。

表示	内容
 危 險	誤った取り扱いをすると、危険な状態が起こる可能性があり、人が死亡または重傷を負う危険性がある内容を示しています。
 注 意	誤った取り扱いをすると、人が中程度の負傷や軽傷を負う可能性がある内容、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

次の表示は、お守り頂く内容を絵記号で区分しています。

表示	内容
	強制：しなければならない内容を示しています。必ずお守りください。
	禁止：してはいけない内容を示しています。必ずお守りください。

1.2 安全上の注意

本項では、溶接電源に関する注意事項について説明します。

1.2.1 使用上の注意

重大な人身事故を防止するため、必ず次の事項をお守りください。

危 險

- 溶接電源をご使用になる前に、必ず本書をよくお読みいただき、記載されている内容をお守りください。また、溶接電源や溶接機の操作は、安全な取り扱いができる知識と技能のある人が行ってください。(☞ 1.3 安全に関する法規について)
- 設備側の1次電源工事、設置場所の選定、高圧ガスの取り扱い／保管／配管、溶接後の製造物の保管、および廃棄物の処理などは、法規やお客様の社内基準に従ってください。
- 溶接作業中は、溶接機や溶接作業場所の周囲に、人が不用意に立ち入らないように対策してください。
- 溶接電源の設置、および保守点検や修理は、有資格者または溶接機をよく理解した人が行ってください。(☞ 1.3 安全に関する法規について)
- 高所作業時は、安全帯を正しく装着してください。
- 心臓のペースメーカーを使用している人は、医師の許可があるまで操作中の溶接機や溶接作業場所に近づかないでください。溶接機の通電中は、周囲に磁場を発生させるため、ペースメーカーの作動に悪影響を及ぼします。
- 凍結したパイプを解凍するなど、溶接以外の用途に使用しないでください。
- 溶接電源のケースやカバーを取り外した状態では、使用しないでください。
- 保守点検や修理などでケースを取り外す必要がある場合は、有資格者または溶接機をよく理解した人が行ってください。また、保守点検や修理作業中は、溶接機の周囲に囲いをするなどし、不用意に他の人が近づけないように対策してください。

1.2.2 電源および感電の注意

感電や火傷を防止するため、必ず次の事項をお守りください。



◆ 危険

- ・ 溶接電源の入力端子、出力端子および内部の帯電部に触れないでください。
- ・ 溶接電源のケース、母材、および母材と電気的に接続された治具などは、電気工事士の資格を有する人が法規に従い接地工事を行ってください。（☞ 電気設備技術基準 第15条）
- ・ 設置や保守点検は、必ず溶接電源を接続している配電箱の開閉器により入力電源を遮断し、3分以上が経過したあとに作業を開始してください。
また、入力電源を遮断しても、コンデンサには充電されていることがあります。必ず充電電圧がないことを確認し、作業を開始してください。
- ・ 保護手袋は、常に乾いた絶縁性のよいものを使用してください。破れたり濡れた手袋は、使用しないでください。
- ・ ケーブルの接続部は、確実に締め付けて絶縁してください。
- ・ 保守点検は定期的に実施し、損傷した部分は修理してからご使用ください。
- ・ 使用していないときは、すべての装置の電源を遮断してください。
- ・ 定期的に湿気の少ない圧縮空気を溶接電源の各部に吹きつけ、チリやほこりを除去してください。
内部に堆積した粉じんを放置すると、絶縁劣化を起こし、感電や火災の原因になります。
- ・ 容量不足のケーブル、および損傷や導体がむき出したケーブルは、使用しないでください。

⚠ 注意

- ・ 溶接電源の電源スイッチがトリップした場合は、絶対に再投入せず、販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。

1.2.3 樹脂部品に関する注意

溶接電源のフロントパネルやリアパネル、ファンは、ポリカーボネート樹脂で製作されています。樹脂部品の損傷に伴う感電や火災を防止するため、必ず次の事項をお守りください。

◆ 危険

- ・ フロントパネルやリアパネルに外力や衝撃を与えないでください。
破損や故障の原因になります。
- ・ 樹脂部品が汚れた場合は、水、アルコールまたは中性洗剤を柔らかい布に浸し、よく絞ってから拭いてください。
有機溶剤や化学薬品は、使用しないでください。クラック（割れ）や強度低下の原因につながります。
- ・ フロントパネルやリアパネルなどの樹脂部品に異常が発見された場合は、直ちに使用を中止し、販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。
- ・ 溶接電源を有機溶剤、化学薬品、切削油、または合成油などが付着する場所、およびこれらが大気中に含まれる場所で使用しないでください。
樹脂部品のクラック（割れ）や強度低下の原因になります。

1.2.4 溶接電源の分解 / 改造に関する注意

感電や火災、誤動作による負傷、および溶接電源のトラブルを防止するため、必ず次の事項をお守りください。

◆ 危険

- ・ 溶接電源の分解 / 改造はしないでください。
お客様による分解 / 改造は、保証の範囲外です。

1.2.5 排気および呼吸用保護具の注意

溶接作業時の酸素欠乏やガス中毒を防止するため、必ず次の事項をお守りください。



◆ 危険

- 酸素欠乏症等防止規則で規定する場所（タンク、ボイラー、反応塔および船倉の内部、閉塞された空間、その他通風が不十分な場所など）の場合は、この規則に準拠した換気設備を設置してください。
- 炭酸ガスやアルゴンガスなど、酸素よりも比重の重たいガスは底部に滞留します。底部における酸素濃度が規定値を満たす換気設備を設置してください。
- 換気設備の設置が困難な場合や換気設備の能力が不十分な場合は、必ず空気呼吸器などを着用してください。
酸素欠乏症により転落する恐れがある場合は、安全帯を装着してください。
- 狭い場所での溶接作業は、訓練された監視員の監視のもとで行ってください。
- 換気設備は、必ず酸素欠乏症等防止規則に従い点検し、溶接作業場所の酸素濃度が規定値を満たすことを確認してください。

溶接作業時に発散する有害ガス、および粒子状物質（ヒューム）などの汚染物質による健康障害を防止するため、必ず次の事項をお守りください。



◆ 危険

- 粉じん濃度低減のため、労働安全衛生規則や粉じん障害防止規則、特定化学物質障害予防規則、作業環境測定施行規則に準拠したヒューム吸引装置等の局所排気設備を設置するか、全体換気設備を設置してください。
- 局所排気設備の設置が困難な場合や、換気、排気設備の能力が不十分な場合は、必ず呼吸用保護具などを着用してください。呼吸用保護具は、より防護性能の高い電動ファン付きのものを推奨します。継続して屋内で溶接作業をする場合、年1回のフィットテストが必要です。（粉塵障害防止総合対策）
- 金属アーク溶接を行う場合は、特定化学物質作業主任者の選任が必要になります。
- 被覆鋼板や亜鉛メッキ鋼板の溶接・切断では、局所排気設備を設置するか、溶接作業者だけでなく周囲の作業者も含め、呼吸用保護具を着用してください。（被覆鋼板や亜鉛メッキ鋼板を溶接・切断すると、有害なガスやヒュームが発生します。）
- 脱脂 / 洗浄 / 噴霧作業の近くでは、溶接作業をしないでください。これらの場所の近くで溶接作業を行うと、有害ガスが発生することがあります。

1.2.6 保護具に関する注意

溶接で発生するアーク光、飛散するスパッタやスラグ、および騒音による聴覚障害を防止するため、必ず次の事項をお守りください。（☞1.3 安全に関する法規について）



◆ 危険

- 溶接作業場所およびその周囲では、十分な遮光度を有する遮光めがね、または溶接用保護面を着用してください。
上記をお守り頂けない場合、アーク光による目の炎症や火傷の恐れがあります。
- 溶接作業場所およびその周囲では、保護めがねを着用してください。
上記をお守り頂けない場合、飛散するスパッタやスラグにより目を傷めたり火傷の恐れがあります。
- 溶接作業時は、溶接用かわ製保護手袋、長袖の服、脚力バー、およびかわ製の前かけなどの保護具を着用してください。
上記をお守り頂けない場合、感電や火傷の恐れがあります。
- 溶接作業場所の周囲は、アーク光が他の人々の目に入らないように、保護幕などを設置してください。
- 溶接作業場所の騒音が高いときは、防音保護具を着用してください。
上記をお守り頂けない場合、聴覚障害につながる恐れがあります。

1.2.7 可燃物に関する注意

火災や爆発、および破裂を防止するため、必ず次の事項をお守りください。



◆ 危 險

- 飛散するスパッタが可燃物に当たらないように、可燃物を取り除いてください。取り除けない場合は、可燃物を不燃性カバーで覆ってください。
- 天井 / 床 / 壁などの溶接では、隠れた側にある可燃物を取り除いてください。
- ケーブルの接続部は、確実に締め付けて絶縁してください。
ケーブルの不完全な接続部、および鉄骨などの母材側電流経路に不完全な接触部がある場合は、通電による発熱で火災につながる恐れがあります。
- 母材側ケーブルは、できるだけ溶接する箇所の近くに接続してください。
- 内部にガスが入ったガス管や密閉されたタンクやパイプを溶接しないでください。
- ガソリンなど可燃物用の容器にアークを発生させると、爆発する恐れがあります。また、密閉されたタンクやパイプなどを溶接すると、破裂する恐れがあります。
- 溶接作業場所の近くに消火器を配し、万一の場合に備えてください。
- 定期的に湿気の少ない圧縮空気を溶接電源の各部に吹きつけ、チリやほこりを除去してください。内部に堆積した粉じんを放置すると絶縁劣化を起こし、感電や火災の原因になります。
- 溶接直後の熱い母材を可燃物に近づけないでください。
スパッタや溶接直後の熱い母材は、火災の原因になります。
- 可燃性ガスの近くでは、溶接をしないでください。
- 溶接トーチをワイヤ送給装置、ワイヤリールスタンドのフレームに近づけないでください。
- ワイヤ送給装置、ワイヤリールスタンドのフレームと母材間などに導通がある場合は、ワイヤ、フレームまたは母材に接触するとアークが発生し、焼損や火災につながる恐れがあります。

1.2.8 ガスボンベおよびガス流量調整に関する注意

ガスボンベの転倒やガス流量調整器の破裂、およびガス事故を防止するため、必ず次の事項をお守りください。



◆ 危 險



- ガスボンベは、法規および貴社の社内基準に従い取り扱ってください。
ガスボンベには、高圧ガスが封入されています。取り扱いを誤ると高圧ガスが吹き出し、人身事故につながる恐れがあります。
- ガスボンベは、専用のガスボンベ立てに固定してください。
ガスボンベが転倒すると、人身事故につながる恐れがあります。
ガスボンベのバルブを開けるときは、吐出口に顔を近づけないでください。
- ガスボンベを使用しないときは、必ず保護キャップを取り付けてください。
- ガスボンベを高温にさらさないでください。
- ガスボンベに溶接トーチを掛けたり、電極がガスボンベに触れないように注意してください。
- ガス流量調整器は、使用するシールドガスに適合した高圧ガスボンベ用のものを必ず使用してください。
不適切なガス流量調整器を使用した場合は、破裂する恐れがあります。
- ガス流量調整器は、使用する前にガス流量調整器の取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項をお守りください。
- ガス流量調整器を分解しないでください。分解 / 修理には、専門知識が必要です。
ガス流量調整器に不具合がある場合は、販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。

1.2.9 回転部に関する注意

回転部への巻き込まれ / 挟まれを防止するため、必ず次の事項をお守りください。



◆ 危険

- 回転中の冷却ファンおよび冷却ファン周囲の開口部、ワイヤ送給装置の送給ロールなどに手、指、髪の毛、または衣類などを近づけないでください。

1.3 安全に関する法規について

本項では、溶接に関する法規 / 規格について説明します。
法規 / 規格は、改廃されることがあります。必ず最新版をご覧ください。

1.3.1 据付け（設置）/操作/保守点検/修理に関する関連法規・資格など

1.3.1.1 据付けに関して

電気設備技術基準	第 10 条	電気設備の接地
	第 15 条	地絡に対する保護対策
電気設備の技術基準の解釈について	第 17 条	接地工事の種類及び施設方法
	第 29 条	機械器具の金属製外箱等の接地
	第 36 条	地絡遮断装置の施設
労働安全衛生規則	第 190 条	アーク溶接装置の施設
	第 325 条	強烈な光線を発する場所
	第 333 条	漏電による感電の防止
酸素欠乏症等防止規則	第 593 条	呼吸用保護類等
粉じん障害防止規則	第 21 条	溶接に係る措置
	第 1 条	
	第 2 条	
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等（令和 2 年厚生労働省告示第 286 号）		
接地工事：電気工事士の有資格者		
内線規程	3330-4	アーク溶接機二次側電線
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和 2 年政令 148 号）		
特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令（令和 2 年厚生労働省令第 89 号）		
作業環境評価基準等の一部を改正する告示（令和 2 年厚生労働省告示第 192 号）		

1.3.1.2 操作に関して

労働安全衛生規則	第 36 条	特別教育を必要とする業務	第 3 号
JIS/WES の有資格者			
労働安全衛生規則に基づいた教育の受講者			

1.3.1.3 保守点検、修理に関して

溶接機製造者による教育または社内教育の受講者で溶接機をよく理解した者

1.3.2 保護具等の関連規格

JIS Z 3950 溶接作業環境における浮遊粉じん濃度測定方法	JIS T 8113 溶接用かわ製保護手袋
JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法	JIS T 8141 遮光保護具
JIS Z 8735 振動レベル測定方法	JIS T 8142 溶接用保護面
JIS Z 8812 有害紫外放射の測定方法	JIS T 8151 防じんマスク
JIS Z 8813 浮遊粉じん濃度測定方法通則	JIS T 8161 防音保護具
JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法	

第2章 製品の仕様と構成

本章では、溶接電源の仕様や各部の名称、および構成について説明します。

2.1 仕様

本項では、溶接電源の仕様や外形寸法などについて説明します。

2.1.1 仕様

本項では、溶接電源の仕様について説明します。

仕 様	Welbee P350L II			Welbee P500L II								
溶接法	直流・ 直流パルス				直流	直流パルス	直流 TIG					
形 式	WB - P352L				WB - P502L							
相 数	三相											
定格周波数	50/60Hz											
定格入力電圧	200/220V											
入力電圧範囲	200/220V ±10%											
定格入力	20.1kVA 18.3kW			27.9kVA 26.4kW								
定格入力電流	58.0/52.7A			80.5/73.2A								
定格出力電流	350A		300A	500A	400A	400A	400A					
定格負荷電圧	36V	24V	32V	45V	38V	26V	36V					
定格出力電流範囲	30～350A		30～300A	30～500A		30～400A	30～400A					
定格出力電圧範囲	12～36V	—	—	12～45V	—	—	—					
最高無負荷電圧	70/77V				78/86V							
定格使用率	60%	60%	80%	60%	100%	100%	100%					
溶接条件メモリ数	100											
使用温度範囲	−10～40 °C											
使用湿度範囲	40 °Cで50%まで、20 °Cで90%まで											
保存温度範囲	−20～55 °C											
保存湿度範囲	40 °Cで50%まで、20 °Cで90%まで											
外形寸法 (W×D×H)	395mm×710mm×640mm (アイボルトを含まず)			395mm×710mm×810mm (アイボルトを含まず)								
質 量	54kg			72kg								
静 特 性	定電圧特性	定電流特性		定電圧特性	定電流特性							
回路種別分類番号 (※1)	33											
換算係数 Ki (※1)	1.8											
IP 等級	IP23											

※1：高調波流出電流計算用

2.1.2 使用可能な溶接法

本項では、使用できる溶接法（シールドガス／ワイヤ種類／溶接種類）およびワイヤ径について説明します。

< 標準仕様 >

溶接法	ガス（※1）	ワイヤ材質	ワイヤ径（mm）		用途	溶込制御
直流	CO_2	軟鋼ソリッド	WB-P352L	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動（※2）/ 自動機	可能
			WB-P502L	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6		
		軟鋼 フラックスコアード	WB-P352L	1.0/1.2/1.4	半自動（※2）	可能
			WB-P502L	1.0/1.2/1.4/1.6		
	MAG	ステンレス フラックスコアード	WB-P352L	0.9/1.2	半自動（※2）	可能
			WB-P502L	0.9/1.2/1.6		
		軟鋼ソリッド	WB-P352L	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動（※2）/ 自動機	可能
			WB-P502L	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6		
	MIG (2%O ₂)	ステンレスソリッド	WB-P352L	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動（※2）/ 自動機	可能
			WB-P502L	0.8/0.9/1.0/1.2/1.6		
直流 低スパッタ (※3)	MIG (Ar100%)	フェライト系 ステンレスソリッド	0.8/0.9/1.0/1.2		半自動（※2）/ 自動機	可能
	CO ₂	硬質アルミ	1.0/1.2/1.6		半自動（※2）/ 自動機	—
	MAG	軟質アルミ	1.2/1.6		半自動（※2）/ 自動機	—
	MIG (2%O ₂)	軟鋼ソリッド	WB-P352L	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動／自動機	可能
		WB-P502L	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6			
直流 パルス	MAG	ステンレスソリッド	WB-P352L	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動／自動機	可能
			WB-P502L	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6		
	MIG (2%O ₂)	フェライト系 ステンレスソリッド (※4)	WB-P352L	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動／自動機	可能
			WB-P502L	0.8/0.9/1.0/1.2/1.6		
	MIG (Ar100%)	硬質アルミ	0.8/0.9/1.0/1.2		半自動／自動機	可能
		軟質アルミ	1.0/1.2/1.6		半自動／自動機	—
直流 ウェーブ パルス	MAG	軟鋼ソリッド	WB-P352L	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動／自動機	—
			WB-P502L	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6		
	MIG (2%O ₂)	ステンレスソリッド (※4)	WB-P352L	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動／自動機	—
			WB-P502L	0.8/0.9/1.0/1.2/1.6		
	MIG (Ar100%)	フェライト系 ステンレスソリッド (※4)	WB-P352L	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動／自動機	—
			WB-P502L	0.8/0.9/1.0/1.2		
MS-MIG (※5)	MIG(100%Ar)	硬質アルミ	1.0/1.2/1.6		半自動／自動機	—
			1.2/1.6		半自動／自動機	—
直流 TIG	—	—	—		—	—
直流手溶接	—	—	—		—	—

※1：シールドガスの混合比が下記と異なる場合は、一元などの適正条件が合わないことがあります。

MAG ガス：アルゴン (Ar)80% + 炭酸ガス (CO₂)20%

MIG ガス（ステンレス用）：アルゴン (Ar)98% + 酸素 (O₂)2%

MIG ガス（アルミ用）：アルゴン (Ar)100%

MIG ガス（アルミブローナー / シリコンブローナー用）：アルゴン (Ar)100%

※2：「半自動」で使用する場合は、標準モードまたは延長ケーブルモード（パワーケーブルの延長モード）に設定することができます。（☞ 6.7.2.1 F1：標準 / 延長ケーブルモード）

※3：直流低スパッタで溶接される場合、ワイヤ送給装置ならびに溶接トーチには、以下の製品を使用する必要があります。 詳細については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。なお、従来のCMV型送給装置も使用することができます。

- ワイヤ送給装置：CM-7403 + K5952E00(電圧検出アダプタ)

- 溶接トーチ：BT3500V-30 または BT3510V-30


※4：2種類の溶接性を選択できます。（☞ 6.7.2.19 F22：SUS EX パルス切替）

※5：硬質アルミの中厚板の溶接に適したモードです。


2.1.3 外形図

本項では、溶接電源の外形寸法について説明します。

- WB-P352L

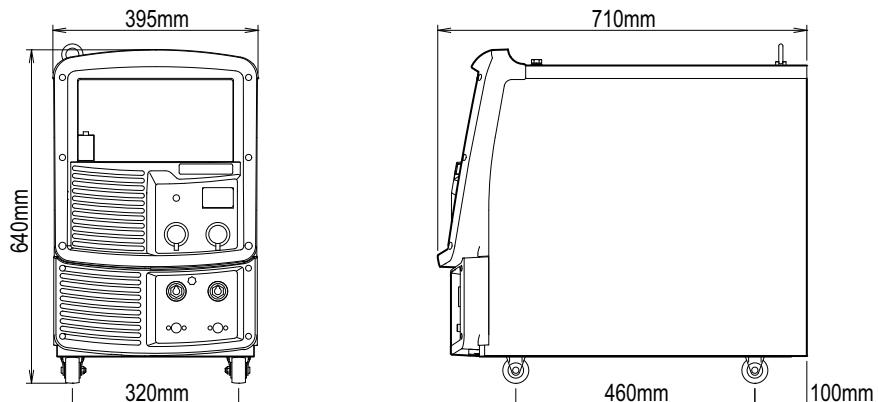

- WB-P502L

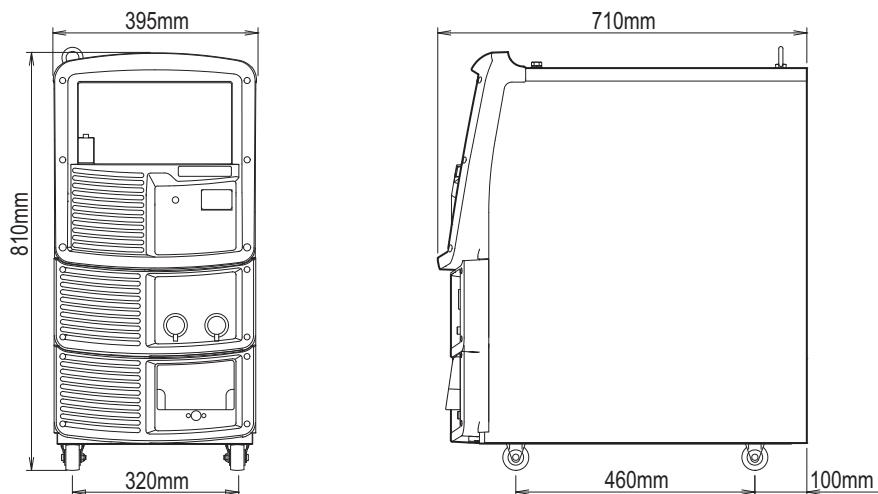

2.1.4 使用率について


本項では、溶接電源の使用率について説明します。

⚠ 注意

- 溶接電源は、定格使用率以下で使用してください。
定格使用率を超えると、溶接電源の劣化や焼損の原因になります。
- 定期的に湿気の少ない圧縮空気を溶接電源のトランジスタや整流器の放熱フィンに吹きつけ、チリやほこりを除去してください。
放熱フィンにチリやほこりが堆積すると、使用率が低下するばかりでなく、溶接電源の劣化や焼損の原因になります。



- 溶接電源の定格使用率は、下表のとおりです。
(定格使用率 60% とは、10 分間のうち 6 分間を定格溶接電流で使用し、残りの 4 分間は休止する使い方です。)

溶接電源	定格出力	定格使用率
WB-P352L	350A 36V	60%
WB-P502L	500A 45V	60% (直流の場合)
	400A 38V	100% (直流/パルスの場合)



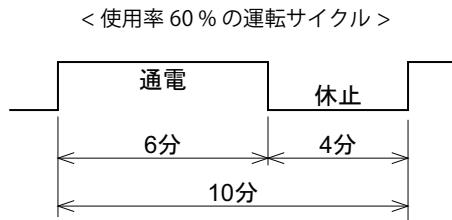


- 溶接電流値に応じた使用率を超えないように、使用可能範囲内で使用してください。

< 溶接電流値と使用率の関係 (WB-P352L) >

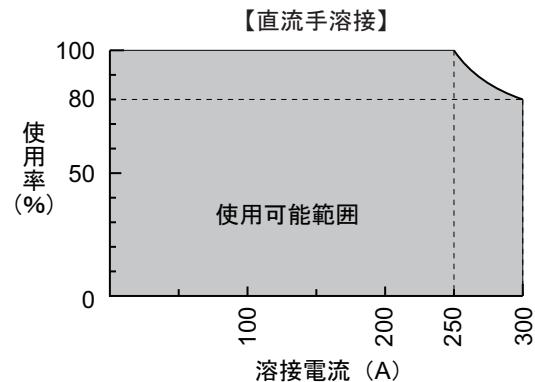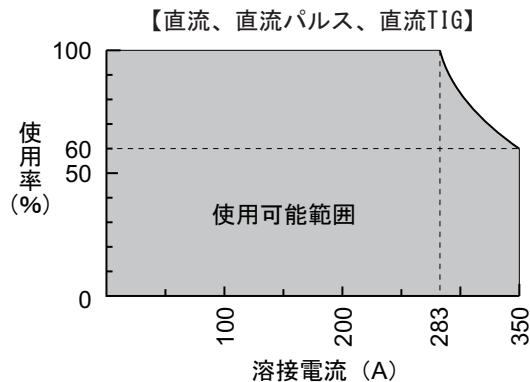

< 溶接電流値と使用率の関係 (WB-P502L) >

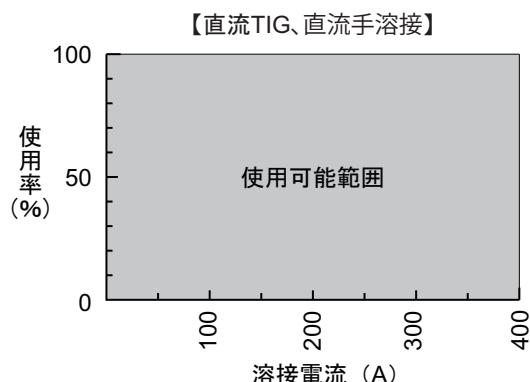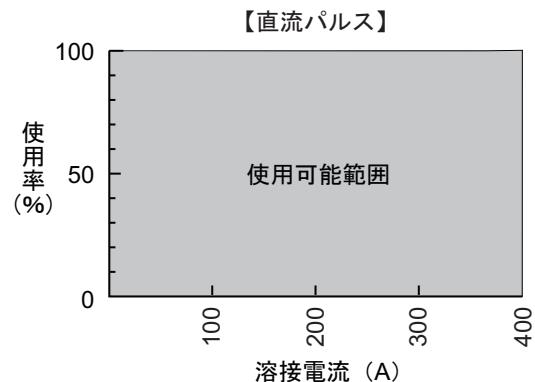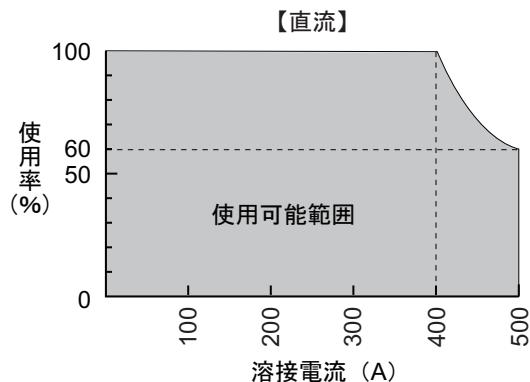

- 実使用では、溶接電源以外の構成品である溶接トーチなど、他の組み合わせ機器の中で、最も定格使用率が低い機器を基準に使用してください。

2.2 製品の構成

本項では、溶接電源の組み合わせ、およびお客様にご用意いただくものなどについて説明します。


2.2.1 標準構成品

本項では、溶接電源の標準的な組み合わせについて説明します。

弊社ロボットに接続する場合の組み合わせについては、ロボット制御装置の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意

- 溶接電源は、指定のワイヤ送給装置と組み合わせて使用してください。
指定以外のものを組み合わせると、溶接電源の故障やトラブルの原因になります。
- 空冷式溶接トーチ使用時 (WB-P352L、WB-P502L)

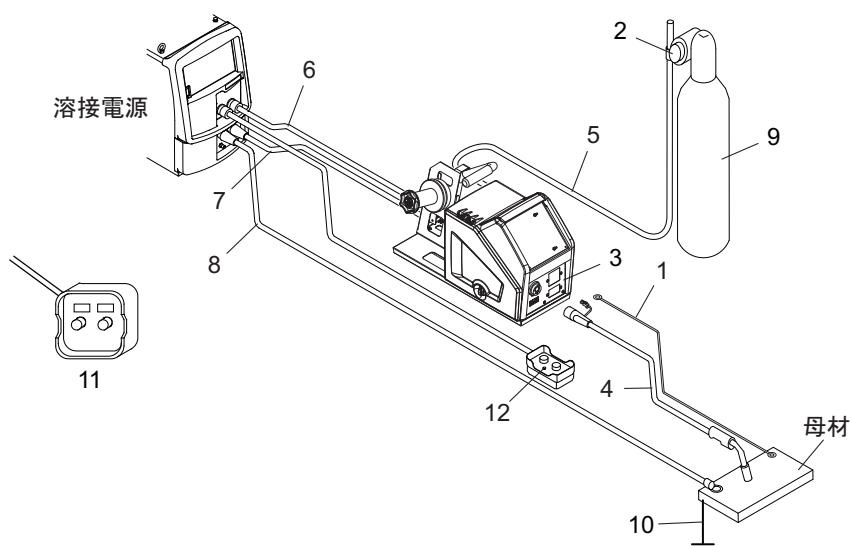


番号	名称	付属品 (※1)	標準構成品 (※2)	別売品	備考
1	電圧検出ケーブル	○			
2	ガス流量調整器		○		
3	ワイヤ送給装置		○		
4	溶接トーチ		○		
5	ガスホース (3m)		○		(※3)
6	ワイヤ送給装置用制御ケーブル (1.5m)		○		(※3)
7	トーチ側ケーブル (2m)		○		(※3)
8	母材側ケーブル (2m)		○		(※3)
9	シールドガス				お客様にご用意いただく必要があります。 (☞ 2.2.3 お客様にご用意いただくもの)
10	アース線				
11	デジタルリモコン (別売品)			○	(☞ 2.2.4 別売品)
12	アナログリモコン (3m) (別売品)			○	(※3)

※1：溶接電源に付属しています。低スパッタ溶接法以外では接続不要です。

※2：溶接電源の標準構成品になります。(溶接電源のご注文時、一緒に承る構成品です。)

※3：別売品で延長ケーブル・ホース (5m/10m/15m/20m) もあります。(☞ 2.2.4 別売品)

- 水冷式溶接トーチ使用時 (WB-P352L、WB-P502L)

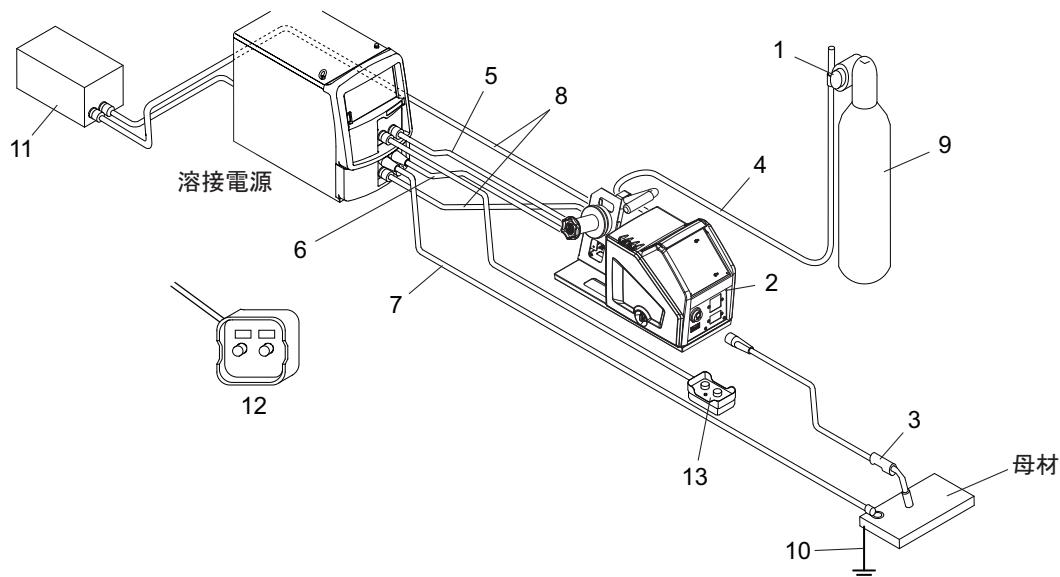


番号	名称	標準構成品 (※1)	別売品	備考
1	ガス流量調整器	○		
2	ワイヤ送給装置	○		
3	溶接トーチ	○		
4	ガスホース (3m)	○		(※2)
5	ワイヤ送給装置用制御ケーブル (1.5m)	○		(※2)
6	トーチ側ケーブル (2m)	○		(※2)
7	母材側ケーブル (2m)	○		(※2)
8	水ホース (送水・復水セット)	○		(※2)
9	シールドガス			お客様にご用意いただく必要があります。 (☞ 2.2.3 お客様にご用意いただくもの)
10	アース線			
11	冷却水循環装置		○	(☞ 2.2.4 別売品)
12	デジタルリモコン (別売品)		○	(☞ 2.2.4 別売品)
13	アナログリモコン (3m) (別売品)		○	(※2)

※1：溶接電源の標準構成品になります。(溶接電源のご注文時、一緒に承る構成品です。)

※2：別売品で延長ケーブル・ホース (5m/10m/15m/20m) もあります。(☞ 2.2.4 別売品)

- TIG 溶接時

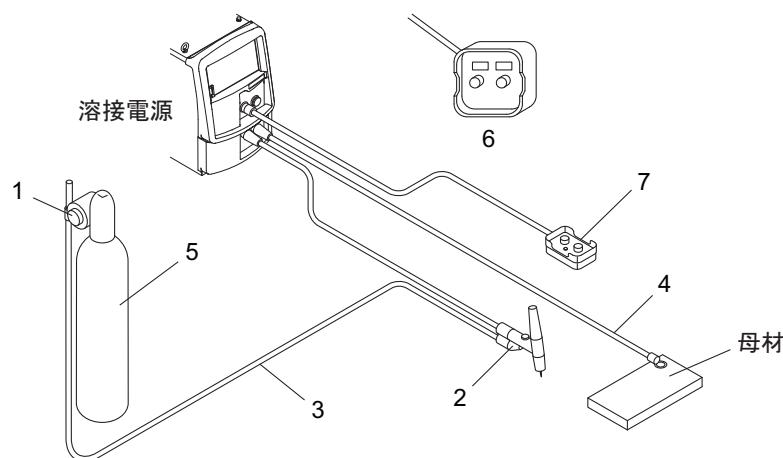

番号	名称	標準構成品 (※1)	別売品	備考
1	ガス流量調整器			お客様にご用意いただく必要があります。 (☞ 2.2.3 お客様にご用意いただくもの)
2	溶接トーチ			
3	ガスホース (3m) ※3			
4	母材側ケーブル (2m)	○		(※2)
5	シールドガス			お客様にご用意いただく必要があります。 (☞ 2.2.3 お客様にご用意いただくもの)
6	デジタルリモコン (別売品)		○	(※2)
7	アナログリモコン (3m) (別売品)		○	(※2)


※1：溶接電源の標準構成品になります。(溶接電源のご注文時、一緒に承る構成品です。)

※2：別売品で延長ケーブル・ホース (5m/10m/15m/20m) もあります。(☞ 2.2.4 別売品)


※3：TIG 電磁弁キットにより、標準構成品のガスホースを使用することもできます。

参 考

- 直流 TIG 溶接時にトーチスイッチで開始／終了を制御する場合、TIG 電磁弁キット（別売品）が必要となります。また、その際は F81 を ON に設定する必要があります。（☞ 6.7.2.60 F81：TIG モードトーチスイッチの設定）
- 溶接電源へ TIG 電磁弁キットを取り付ける方法は TIG 電磁弁キットの取扱説明書を参考とし、トーチとの接続は下図の通り行ってください。
- WB-P502L で TIG 電磁弁キットを使用する場合は、トーチ側ケーブル（BKPJT-60R2）が必要です。

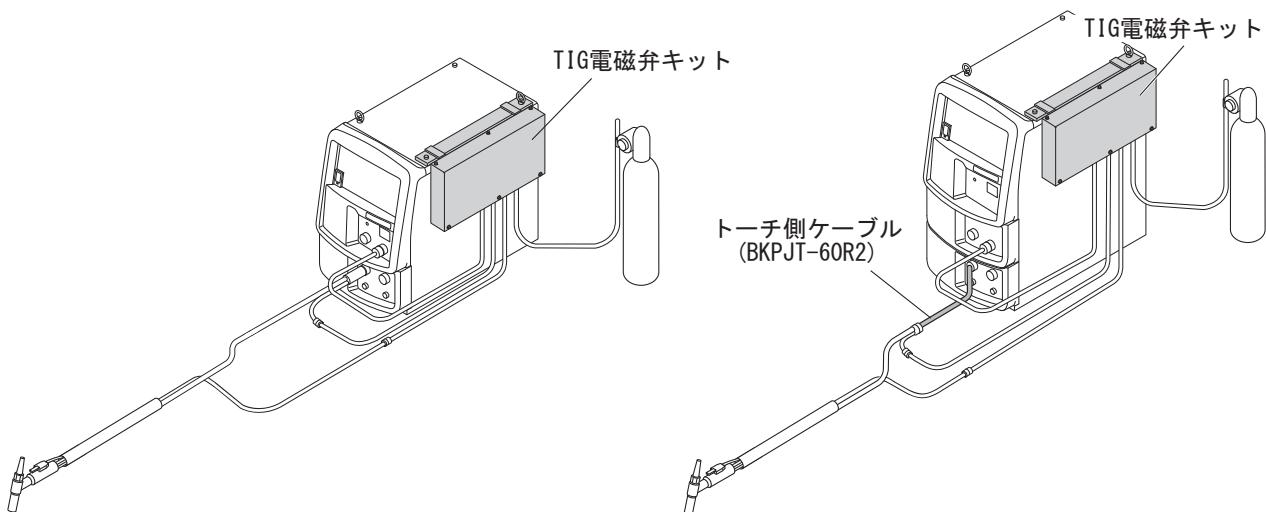

- 直流手溶接時

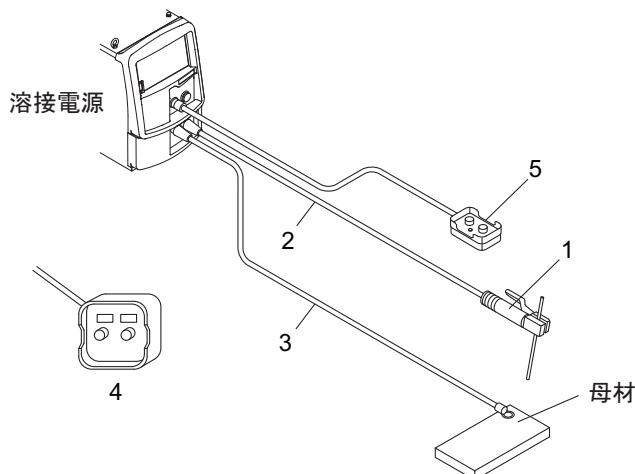

番号	名称	標準構成品 (※1)	別売品	備考
1	溶接棒ホルダ			お客様にご用意いただく必要があります。 (☞ 2.2.3 お客様にご用意いただくもの)
2	溶接棒ホルダ側ケーブル (38mm ² 以上)	○		
3	母材側ケーブル (2m)	○		(※2)
4	デジタルリモコン (別売品)		○	(※2)
5	アナログリモコン (3m) (別売品)		○	(※2)

※1：溶接電源の標準構成品になります。(溶接電源のご注文時、一緒に承る構成品です。)

※2：別売品で延長ケーブル・ホース (5m/10m/15m/20m) もあります。(☞ 2.2.4 別売品)

2.2.1.1 ワイヤ送給装置／溶接トーチ

溶接電源に合致したワイヤ送給装置ならびに溶接トーチを標準構成品として用意しています。詳細については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

2.2.1.2 ガス流量調整器


以下の中から、溶接電源に合致したガス流量調整器を標準構成品として用意しています。詳細については、使用するガス流量調整器の取扱説明書をご覧ください。



危険

- ガス流量調整器は、必ず使用するシールドガスに適合した高圧ガスボンベ用のものを使用してください。
不適切なものを使用した場合は、破裂する恐れがあります。
- ガス流量調整器は、使用する前にガス流量調整器の取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項をお守りください。
- ガス流量調整器を分解しないでください。
分解 / 修理には、専門知識が必要です。ガス流量調整器に不具合がある場合は、販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。

溶接電源	形式	CO ₂	MAG	MIG	ヒータ
WB-P352L	NP-202	○	○		なし
WB-P502L	AU-888	○	○		なし
WB-P352L、 WB-P502L	D-BHN-2		○	○	なし
	FCR-226	○	○	○	あり

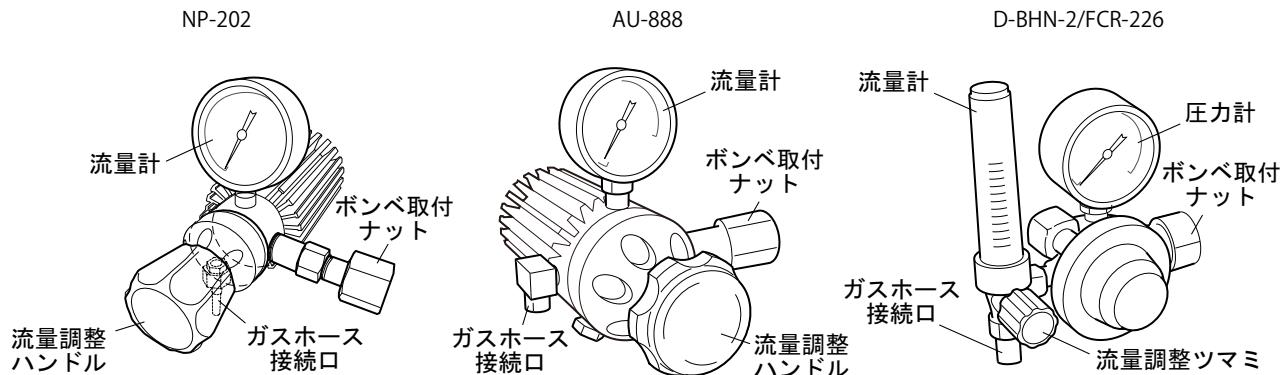

2.2.2 付属品

本項では、溶接電源の付属品について説明します。開梱時は、保証書、取扱説明書（本書）および次の付属品が揃っていることを確認してください。

溶接電源	品名	部品番号	数量	備考
WB-P352L、 WB-P502L	電圧検出ケーブル（母材側）	K5791G00	1	5m ケーブル ×1 M10 圧着端子 ×1 端子キャップ ×1
WB-P502L	送給ロール（1.4/1.6）	K5439B01	2	
	アウトレットガイド（1.2 – 1.6）	K5977J03	1	
	六角棒スパナ No.8	–	1	出力端子ネジ固定用

2.2.3 お客様にご用意いただくもの

本項では、溶接電源を使用するにあたり、お客様にご用意いただくものについて説明します。
次のものを用意してください。

- 入力側電源ケーブル、アース線

名称	数量	備考	
入力側電源ケーブル	3	WB-P352L	太さ：14 ~ 38mm ² (溶接電源側圧着端子：6mmΦ/幅20mm以下)
		WB-P502L	太さ：22 ~ 38mm ² (溶接電源側圧着端子：6mmΦ/幅20mm以下)
アース線	2	太さ：14mm ² 以上 (溶接電源側圧着端子：6mmΦ) 溶接電源の接地、および母材の接地を行うケーブルです。	

- シールドガス

JIS Z3253「アーク溶接およびプラズマ切断用シールドガス」に適合したシールドガスをご用意ください。

名称	備考
CO ₂ ガス	炭酸ガス (CO ₂)100%
MAGガス	アルゴン (Ar)80% + 炭酸ガス (CO ₂)20%
MIGガス（ステンレス用）	アルゴン (Ar)98% + 酸素 (O ₂)2%
MIGガス（アルミ／アルミブロンズ／シリコンブロンズ用）	アルゴン (Ar)100%

- 冷却水循環装置

水冷式溶接トーチを使用する場合は、冷却水循環装置をご用意ください。

弊社製の冷却水循環装置もご用意しています。詳しくは、販売店もしくは弊社営業所までお問い合わせください。

- 溶接トーチ（TIG溶接用）

TIG溶接には、TIG溶接用の溶接トーチ（AWD-18、AWD-26等）とガスホースをご用意ください。

- 溶接棒ホルダ（直流手溶接用）

直流手溶接には、溶接棒ホルダ、溶接棒ホルダケーブル（太さ：38mm²以上）、ならびに溶接棒をご用意ください。

溶接電源への接続には、WB-P352L の場合ケーブルコネクタ（仕様：DIX SK 50/ 部品番号：4734-016）、WB-P502L の場合圧着端子（仕様：R80-10/ 部品番号：100-1298）を使用してください。

2.2.4 別売品

本項では、溶接電源に組み合わせて使用できる別売品について説明します。

2.2.4.1 リモコンおよび電圧検出ケーブルなど

リモコンや電圧検出ケーブルなどの別売品には、次のものがあります。

品名	部品番号（形式）	備考
アナログリモコン	K5804N00	ケーブル 3m 付き
変換ケーブル	K8116E00	従来のアナログリモコン (K5416S00)、モバイルリモコン使用時用
デジタルリモコン	E-2442	別途、CAN 通信ケーブル、BKCAN 変換コネクタが必要です。
モバイルリモコン	E-2642	
CAN 通信ケーブル	BKCAN-0405	5m
	BKCAN-0410	10m
BKCAN 変換コネクタ	K5810B00	
溶接インターフェース	IFR-101WB	他社製ロボット用
CAN 通信モジュール	K5422C00	デジタルリモコンと CAN 対応サーボ送給装置の同時使用のために必要です。
PC ウエルディングモニタ	K-7496	
データストレージ	E-2648	
電圧検出ケーブル	K5416N00	母材側 10m
電圧検出ケーブル	K5416G00	母材側 30m（自動機用）
フィールドバス接続ツール	IFR-800	(※1)
冷却水循環装置	PU-701	
電圧検出ケーブル	K5416P00	トーチ側 3m（自動機用）
TIG 電磁弁キット	K8197A00	WB-P502L で TIG 電磁弁キットを使用する場合は、トーチ側ケーブル (BKPJT-60R2) が必要です。


※1 : IFR-800EI (EtherNet/IP 接続タイプ)
 IFR-800PB (PROFIBUS 接続タイプ)
 IFR-800DN (DeviceNet 接続タイプ)
 IFR-800PN (PROFINET 接続タイプ)

2.2.4.2 延長ケーブル・ホース明細

延長ケーブルやホースなどの別売品には、下記のものがあります。
作業半径を広げる場合は、作業半径に応じた延長ケーブルやホースを使用してください。

⚠ 注意

- 延長ケーブルは、引き延ばした状態で使用してください。
延長ケーブルを巻いた状態で使用すると、アークが不安定になることがあります。
- 適切な長さの延長ケーブルを使用してください。
不必要に長いケーブルを使用すると、アークが不安定になることがあります。

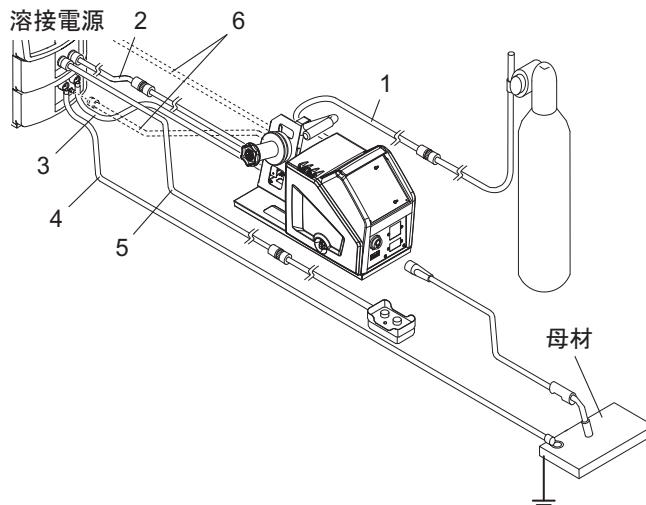

番号	品名	形式			
		5m	10m	15m	20m
1	ガスホース	BKGG-0605	BKGG-0610	BKGG-0615	BKGG-0620
2	ワイヤ送給装置用制御ケーブル	BKCPJ-1005	BKCPJ-1010	BKCPJ-1015	BKCPJ-1020
3	トーチ側ケーブル	BKPDT-6007 (※1)	BKPDT-6012 (※1)	BKPDT-8017 (※1)	BKPDT-8022 (※1)
		BKPT-8007 (※2)	BKPT-8012 (※2)	BKPT-8017 (※2)	BKPT-8022 (※2)
4	母材側ケーブル	BKPDT-6007 (※1)	BKPDT-6012 (※1)	BKPDT-8017 (※1)	BKPDT-8022 (※1)
		BKPT-8007 (※2)	BKPT-8012 (※2)	BKPT-8017 (※2)	BKPT-8022 (※2)
5	リモコン用制御ケーブル	BKCPJ-0605	BKCPJ-0610	BKCPJ-0615	BKCPJ-0620
6	水ホース (送水・復水セット)	BKWR-0605	BKWR-0610	BKWR-0615	BKWR-0620

※1 : WB-P352L の場合

※2 : WB-P502L の場合

トーチ側、母材側ケーブルの太さは溶接の際に流れる電流を安全に流せる太さを選択してください。

単位 : sq(mm²)

溶接電流 \ 使用率	100%	80%	60%	40%	20%
500A	125	100	80	80	60
350A	80	80	60	60	38
250A	60	60	60	38	38
150A	38	38	38	22	14


2.3 各部の名称

本項では、溶接電源の各部の名称について説明します。


2.3.1 フロントパネル

本項では、溶接電源正面の名称について説明します。

- WB-P352L

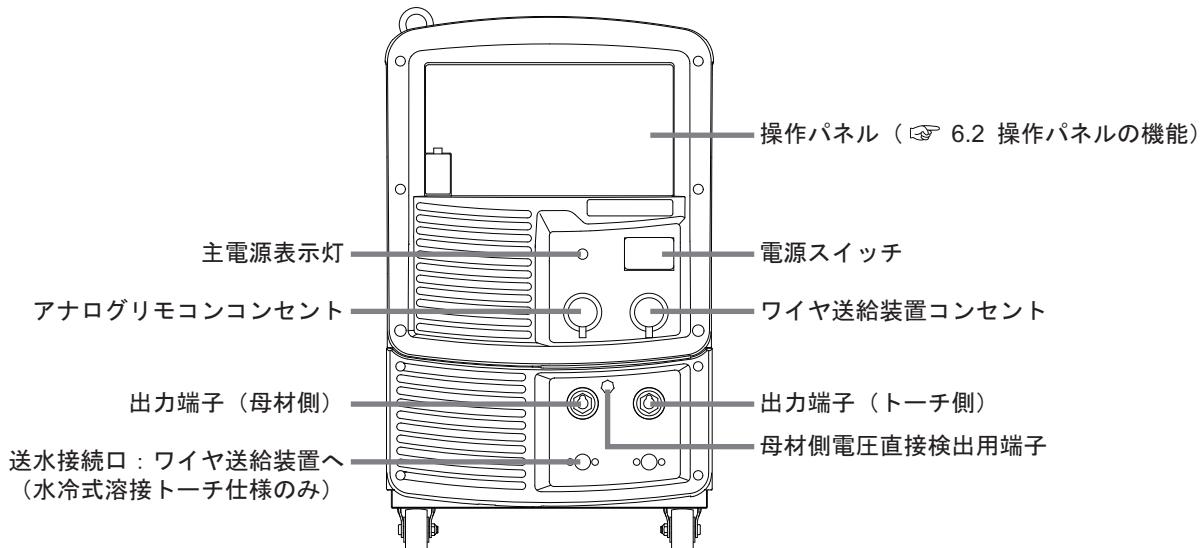


- WB-P502L

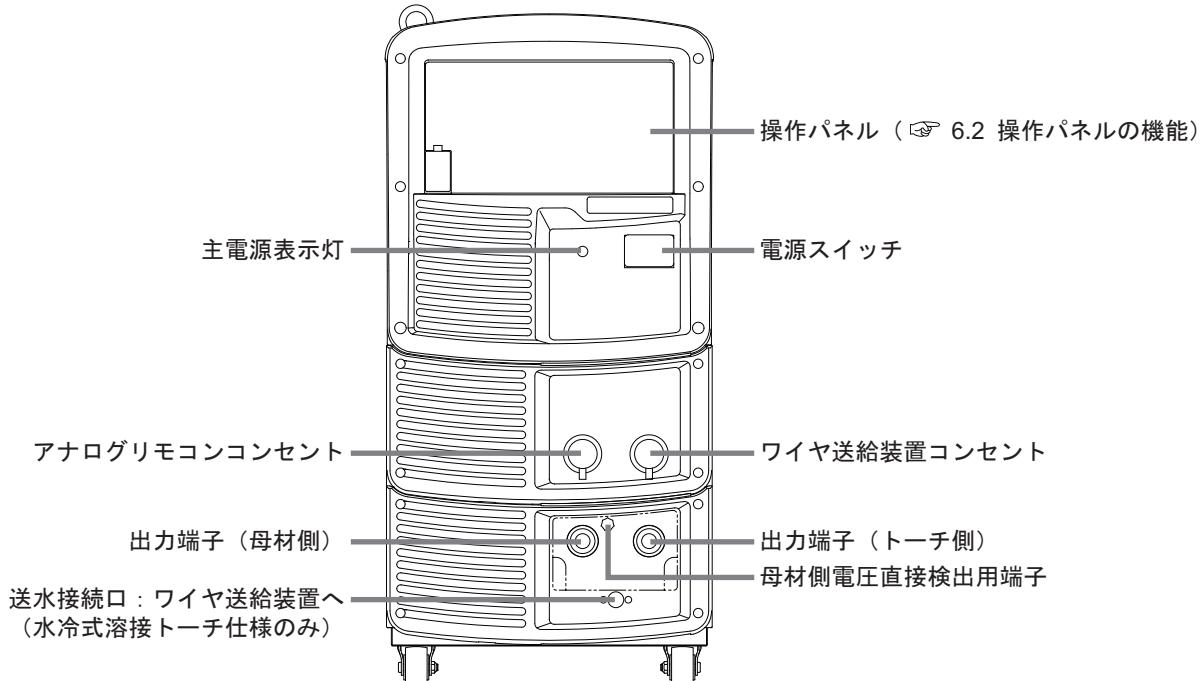


2.3.2 リアパネル

本項では、溶接電源背面の名称について説明します。

- WB-P352L

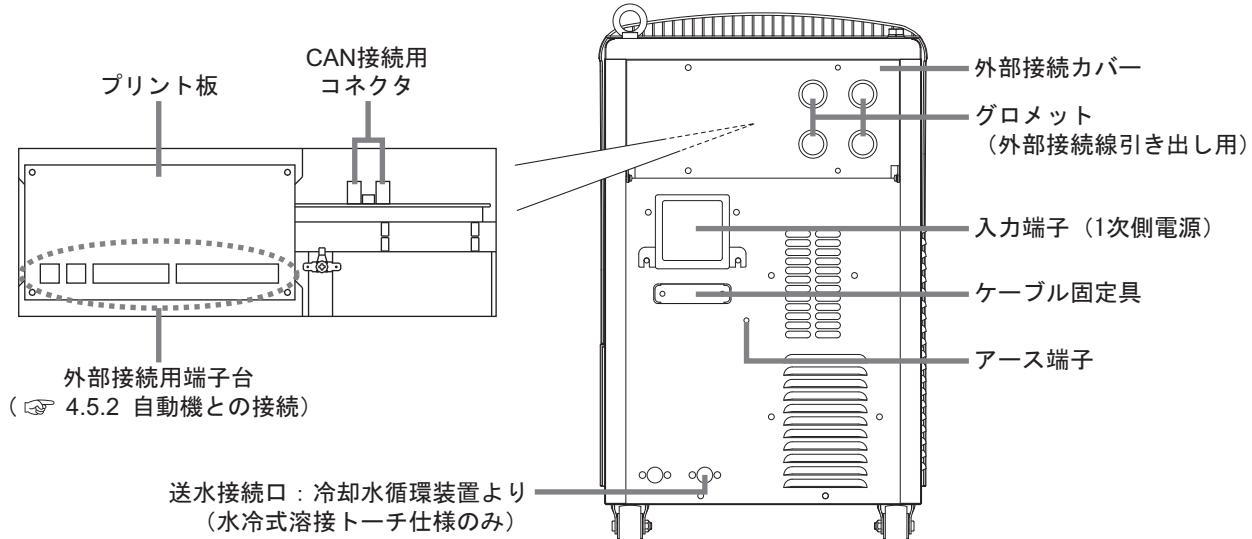

- WB-P502L

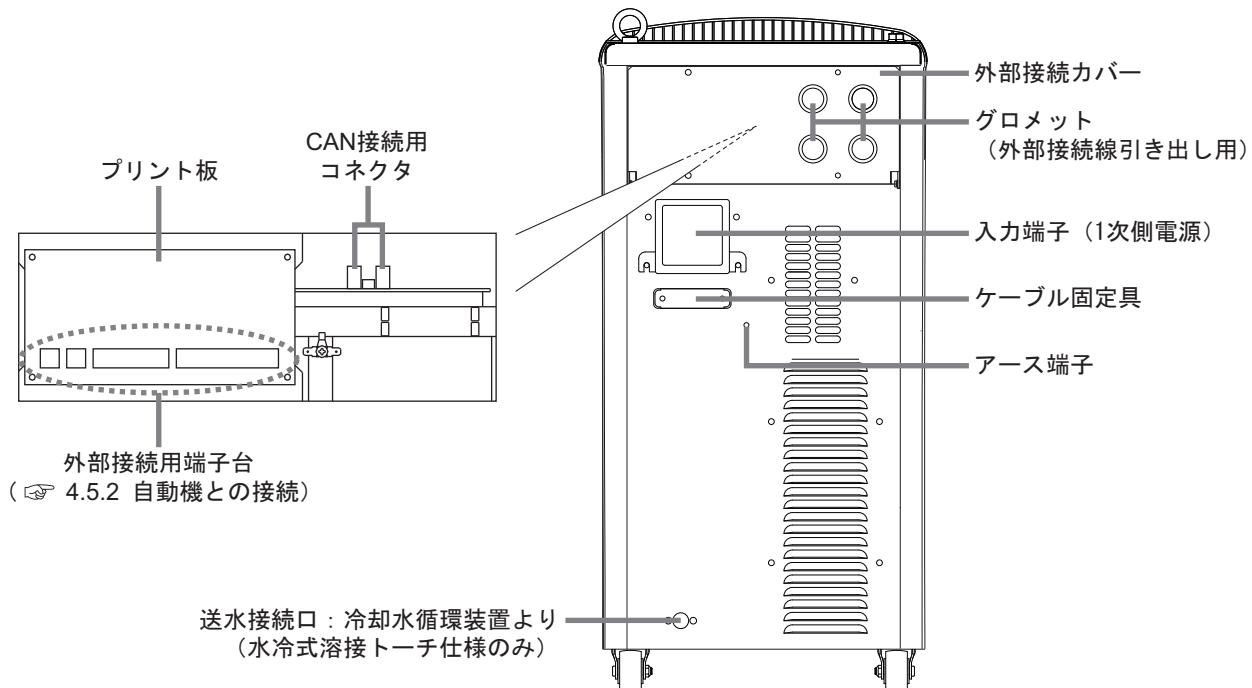

第3章 運搬と設置

本章では、溶接電源の設置に必要な設備や設置環境、および運搬方法について説明します。

3.1 必要な設備について

本項では、溶接電源の設置に必要な電源設備、および溶接作業中の酸素欠乏や粉じん障害を防止するための設備について説明します。

3.1.1 電源設備

溶接電源の設置には、次の定格を満たす電源設備と保護機器が必要です。



危険

- 溶接機を湿気の多い場所、鉄板や鉄骨等の導電性の高い場所で使用するときは、必ず漏電ブレーカを併設してください。（労働安全衛生規則 第333条、電気設備技術基準 第15条）
上記をお守り頂けない場合、漏電による感電の恐れがあります。
- 溶接電源の入力側には、必ず溶接電源1台に対して1台のヒューズ付き開閉器、またはノーヒューズブレーカを設置してください。
上記をお守り頂けない場合、過電流による感電や火災、溶接電源損傷の恐れがあります。
- 単相3線式200Vには対応しておりませんので、接続しないでください。
単相3線式200Vに接続すると、設備・溶接電源損傷の恐れがあります。

設備		定格	
電源設備	電源電圧	200V／220V±10%（三相）	
	設備容量	WB-P352L	21kVA以上
保護機器	ヒューズ付き開閉器	WB-P352L	開閉器容量：60A以上 ヒューズ：60A（B種）
		WB-P502L	開閉器容量：100A以上 ヒューズ：75A（B種）
	ノーヒューズブレーカ (または漏電ブレーカ)（※1）	WB-P352L	75A
		WB-P502L	100A

※1：漏電ブレーカには高感度型漏電ブレーカの設置をお勧めします。（詳しくはブレーカの製造メーカーにご相談ください。）

3.1.1.1 発電機や補助電源の使用について

注意

- 溶接電源の故障やアーク切れを防止するため、必ず下記の内容をお守りください。

電源にエンジン発電機を使用する場合は、次の点に注意してください。

- エンジン発電機の出力電圧は、無負荷運転時において200～210Vに設定してください。
出力電圧が高い場合は、溶接電源の故障につながります。
- エンジン発電機の容量は、溶接電源の定格入力（kVA）の2倍以上のもので、ダンパ巻線付きを使用してください。
一般的にエンジン発電機は、商用電源と比べると、負荷変動に対する電圧回復時間が遅い傾向にあります。そのため、容量が不足した場合は、アークスタートなどによる急激な電流変化で出力電圧が異常に低下し、アーク切れが生じます。
- 溶接電源1台に対して1台のエンジン発電機を使用してください。複数の溶接電源に使用すると出力電圧が不安定になるため、アーク切れが生じやすくなります。

電源にエンジンウエルダ補助電源を使用する場合は、波形改善の処理が施されたものを使用してください。
粗悪な電源を使用した場合は、溶接電源の故障につながります。

3.1.2 換気設備／局所排気設備

本項では、溶接作業場所における換気設備、および局所排気設備について説明します。

3.1.2.1 換気設備について

溶接作業場所が酸素欠乏症等防止規則で規定する場所（タンク、ボイラー、反応塔および船倉の内部、閉塞された空間、その他通風が不十分な場所など）の場合は、この規則に準拠した換気設備を設置してください。

換気設備の条件：

溶接作業場所の酸素濃度が 18% 以上を保持できること



◆ 危険

- ・ 炭酸ガスやアルゴンガスなど、酸素よりも比重の重たいガスは底部に滞留します。底部における酸素濃度が規定値を満たす換気設備を設置してください。
- ・ 換気設備の設置が困難な場合や換気設備の能力が不十分な場合は、必ず空気呼吸器などを着用してください。
- ・ 換気設備は、必ず酸素欠乏症等防止規則に従い点検し、溶接作業場所の酸素濃度が規定値を満たすことを確認してください。

3.2 設置環境について

本項では、溶接電源の設置環境について説明します。

◆ 危険

- ・ 火災や溶接電源の故障を防止するため、必ず下記の環境を満たす場所に設置してください。

3.2.1 設置環境

- ・ 可燃物や可燃性ガスのない場所
可燃物が取り除けない場合は、可燃物を不燃性カバーで覆ってください。
- ・ 有機溶剤、化学薬品、切削油、または合成油などの飛散がない場所、および大気中に含まれない場所
これらは、樹脂部品のクラック（割れ）や強度低下の原因につながります。
- ・ 直射日光や雨が当たらない場所
- ・ コンクリートのように強固な床面で水平な場所
床面の強度は、溶接電源の重量を考慮してください。
必ずアイボルトが付いた上面を上側にし、転倒しないように設置してください。
- ・ 周囲温度が -10 ~ 40 °C の場所
- ・ 周囲湿度が 50% 以下（周囲温度 40 °C）、90% 以下（周囲温度 20 °C）の場所で結露が発生しないこと
- ・ 標高が 1000m を超えない場所
- ・ 傾斜 10° 以下の場所
(車輪付き溶接電源は車輪止め等で固定してください。)
- ・ 溶接電源の内部にスパッタなどの金属製異物が入らない場所
- ・ 壁や他の溶接電源から 30cm 以上離れた場所
特に通風口がふさがれないように、注意してください。
- ・ アーク部に風が当たらない場所
風が当たる場合は、つい立てなどを設置してください。

3.2.2 電磁障害について

電磁障害を未然に防止するため、次のことを検討してください。また、電磁障害が発生した場合も、再検討してください。

- ・ 入出力ケーブルを他のケーブルや周辺機器に近づけない。
(距離を離して取り回す、あるいは入出力ケーブルを短くする)
- ・ 入力側ケーブルは、接地した金属製コンジット内に設置する。
- ・ 溶接作業場所全体を電磁シールドする。
- ・ 溶接電源の設置場所を変更する。
- ・ 周辺機器、あるいは溶接電源側に適切なラインフィルタを追加する。

3.3 運搬作業手順

本項では、溶接電源の運搬方法について説明します。



危険

- ・ 溶接電源の入力端子、出力端子等の帯電部には、絶対に触れないでください。
感電する恐れがあります。
- ・ 運搬する距離が短い場合でも、溶接電源を接続している配電箱の開閉器により入力電源を必ず遮断してください。
入力電源を投入したまま作業すると、感電する恐れがあります。

注意

- ・ 運搬時は、手や足を挟まないように注意してください。
- ・ 溶接電源に、強い衝撃を与えないように運搬してください。
溶接電源が損傷する恐れがあります。
- ・ 車輪付き溶接電源は、設置後に必ず車輪止め等で固定してください。
固定せずに使用すると、人身事故や溶接電源の損傷につながる恐れがあります。

3.3.1 吊り上げ装置による運搬

本項では、クレーンなどの吊り上げ装置を使用した運搬方法について説明します。




危険

溶接電源の落下や人身事故防止のため、必ず次の事項をお守りください。

- ・ クレーンの操作や玉掛け作業は、必ず有資格者が行ってください。
- ・ ロープやシャックルなどの吊り具、および吊り上げ装置は、溶接電源の重量を考慮したものを使用し、必ず指定された手順で吊り上げてください。
- ・ 溶接電源は、必ず全てのアイボルトを使用して、単体で吊り上げてください。
- ・ 溶接電源の上に工具や他の装置などを載せて、吊り上げないでください。
- ・ 溶接電源上面のアイボルトが緩んでいないことを事前に確認してください。緩んでいた場合は締め付けてください。

手 順

1.アイボルトに準備した吊り具を取り付けます。

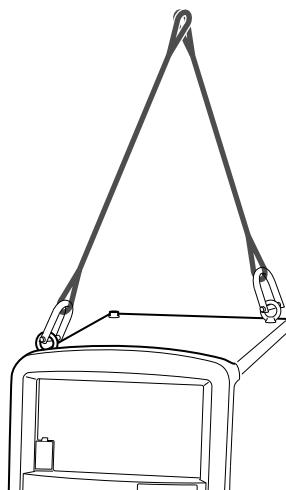

2.吊り上げ装置を使用し、バランスに注意しながら溶接電源を吊り上げます。

3.3.2 手押しや人力による運搬


本項では、手押しなどの人力による運搬方法について説明します。

◆ 危 険

- 溶接電源を人力で持ち上げる場合は、必ず溶接電源の底を持ち、複数人で持ち上げてください。
上記をお守り頂けない場合、腰痛や溶接電源の変形 / 損傷につながる恐れがあります。
- キャリヤなどを使用する場合は、溶接電源の重量を考慮したものを準備してください。
上記をお守り頂けない場合、溶接電源が落下する恐れがあります。

手 順

1.車輪付き溶接電源は車輪を利用し、転倒させないように、静かに手で押します。

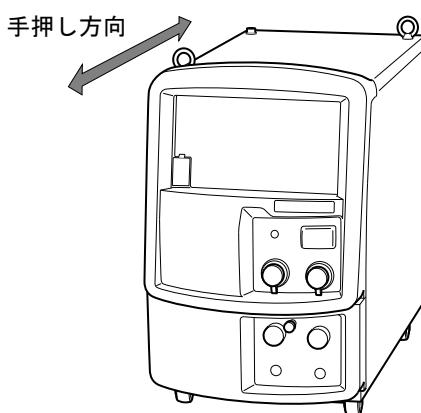

2.キャリヤなどを使用する場合は、溶接電源とキャリヤをロープなどで固定し、搬送します。

第4章 接続

本章では、溶接電源の接続方法について説明します。

4.1 接続および接地作業の注意

本項では、接続時の注意事項、および接地作業時の注意事項について説明します。人身事故や火災を防止するため、必ずお守りください。



◆ 危険

感電防止のため、必ず次の事項をお守りください。

- ・保護手袋、安全靴、および長袖作業着などの保護具を正しく着用してください。
- ・溶接電源の入力端子、出力端子等の帯電部には、絶対に触れないでください。
- ・溶接電源のケース、母材、および母材と電気的に接続された治具などは、必ず電気工事士の資格を有する人が接地工事を行ってください。(☞ 電気設備技術基準 第10条、電気設備の技術基準の解釈について 第190条)
- ・溶接電源を接続する配電箱の開閉器により、入力電源を必ず遮断してください。また、接続完了の確認が終了するまでは、この入力電源は入れないでください。
- ・ケーブルは、指定の太さのものを使用してください。また、損傷しているケーブルや導体がむきだしになっているケーブルは、使用しないでください。
- ・ケーブルの接続部は、確実に締め付け、絶縁してください。
- ・ケーブルの接続後は、ケースやカバーを確実に取り付けてください。
- ・ケーブルを延長する場合は、必ず専用の延長ケーブルを使用してください。絶対に丸端子どうしでケーブルを延長しないでください。


4.2 接続手順

本項では、溶接電源の接続手順について説明します。溶接電源は、次の流れで接続します。



◆ 危険

- ・接続完了の確認作業が終了するまでは、溶接電源に入力電源を投入しないでください。感電する恐れがあります。

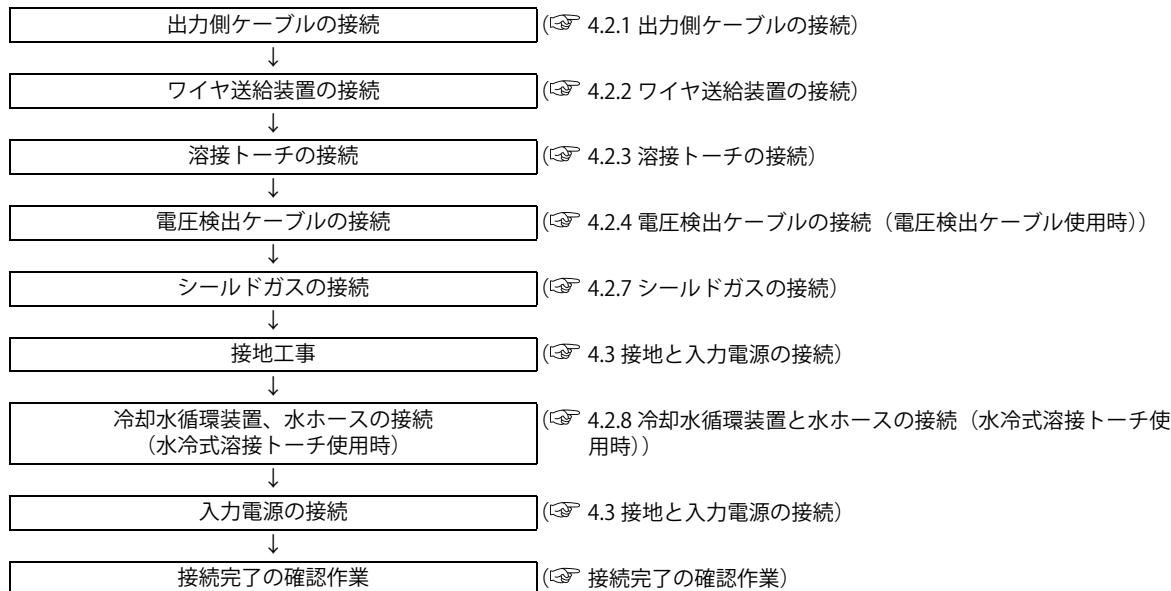

4.2.1 出力側ケーブルの接続


本項では、出力側ケーブルの接続手順について説明します。



危険

- 溶接電源のケース、母材、および治具は、必ずケーブル太さ 14mm^2 以上のケーブルを使用し、D種接地工事を行ってください。（[電気設備技術基準 第10条、電気設備の技術基準の解釈について 第190条](#)）
接地しないで使用すると、感電する恐れがあります。

- WB-P352L

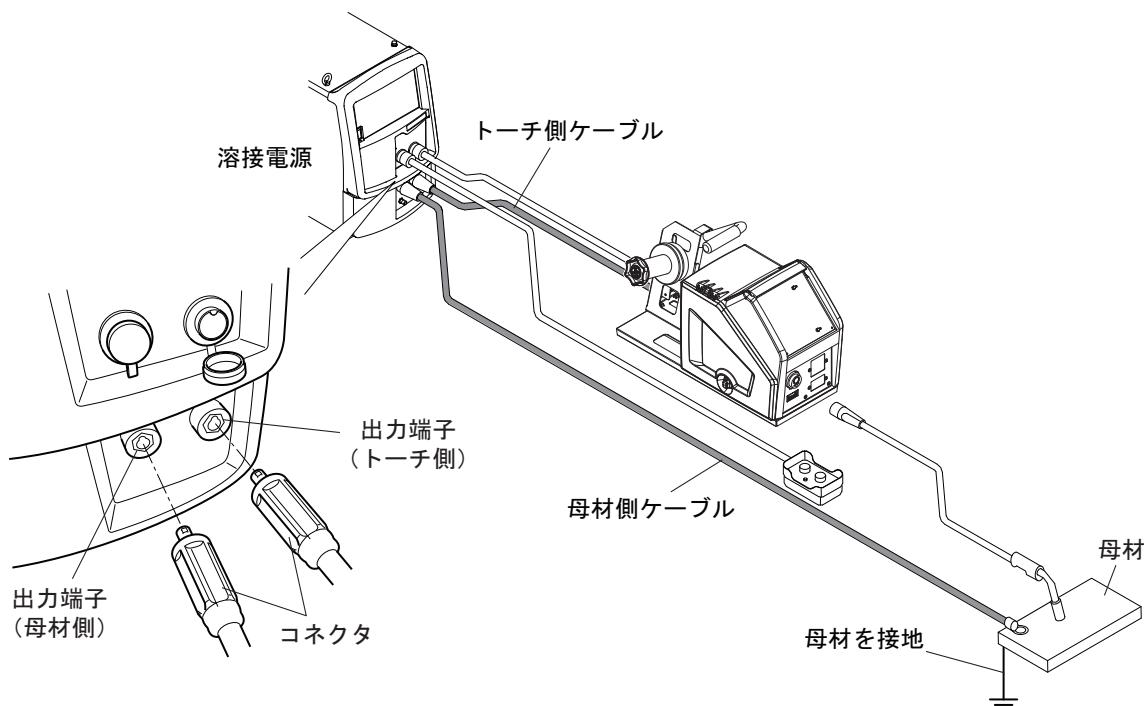


手順

- 母材の D 種接地工事を行います。
- 母材側ケーブルを出力端子（母材側）と母材に接続します。
 - 溶接電源側は、コネクタの凸部と出力端子の凹部を合わせ、コネクタをしっかりと差し込んだあと、時計回りに回して締めてください。
- トーチ側ケーブルを出力端子（トーチ側）に接続します。
 - コネクタを上記同様に接続してください。

以上で出力側ケーブルの接続は終了です。続けて「4.2.2 ワイヤ送給装置の接続」を行います。

- WB-P502L

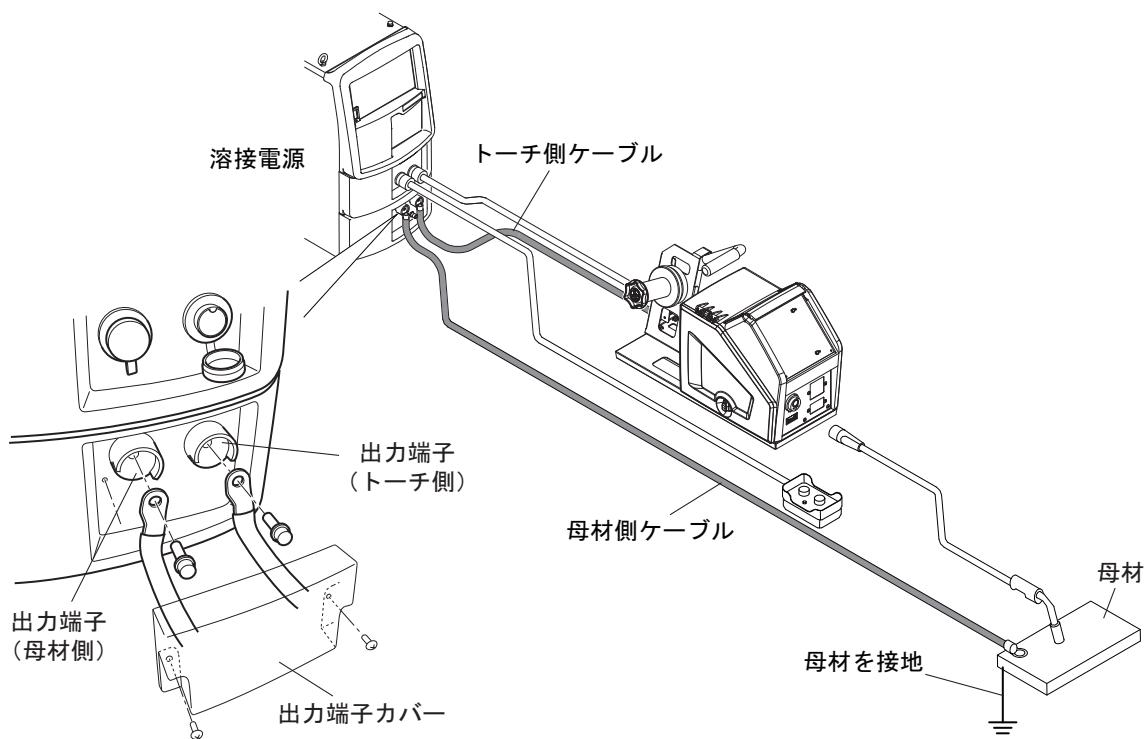

手 順

1. 母材のD種接地工事を行います。
2. 出力端子カバーを取り外します。
3. 母材側ケーブルを出力端子（母材側）と母材に接続します。

● 溶接電源側は、出力端子の止めネジを外し、母材側ケーブルの丸形端子を止めネジでしっかりと固定してください。

△ 注 意

- 出力端子と圧着端子の間に、座金やバネ座金を挟み込まないでください。
座金やばね座金を挟み込むと接続部が焼損する恐れがあります。

4. トーチ側ケーブルを出力端子（トーチ側）に接続します。

● 上記と同様に接続してください。

5. 出力端子カバーを取り付けます。

以上で出力側ケーブルの接続は終了です。続けて「4.2.2 ワイヤ送給装置の接続」を行います。

4.2.2 ワイヤ送給装置の接続


本項では、ワイヤ送給装置の接続手順について説明します。ワイヤ送給装置の取扱説明書も、併せてご覧ください。

⚠ 注意

- ・ アナログリモコン（別売品）を使用しない場合は、アナログリモコンコンセントのキャップを取り外さないでください。

参考

- ・ 電圧検出ケーブルを使用する場合は、ワイヤ送給装置または溶接電源の配線を変更する必要があります。（☞ 4.6 母材側電圧検出ケーブルの配線）

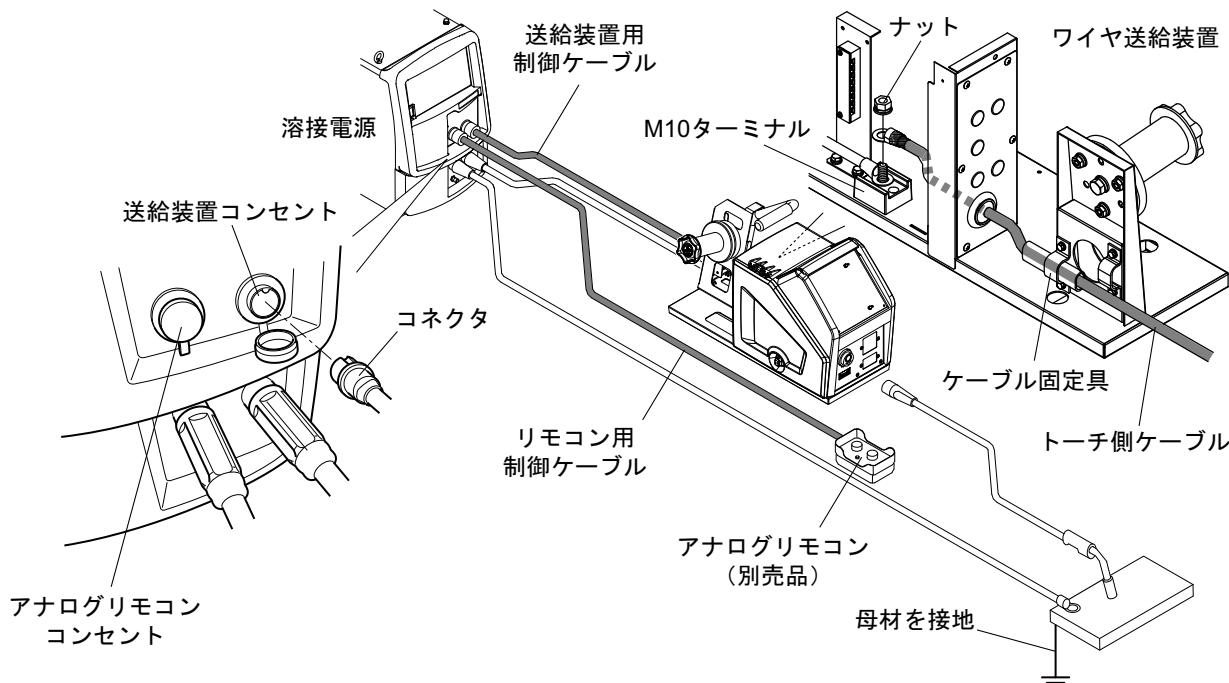

手順

1. ワイヤ送給装置の右側板を取り外します。
2. トーチ側ケーブルを M10 ターミナルに接続します。
 - 端子の緩みがないように、しっかりとナットで固定してください。
3. 送給装置コンセントのキャップを取り外し、ワイヤ送給装置用制御ケーブル（10 心）を接続します。
 - コネクタの凹部とコンセントの凸部を合わせ、コネクタをしっかりと差し込んだあと、ローレットを時計回りに回して締めてください。
 - アナログリモコン（別売品）を使用する場合は、アナログリモコンコンセントのキャップを取り外し、リモコン用制御ケーブル（6 心）を接続してください。
4. 右側板を元に戻します。


以上でワイヤ送給装置の接続は終了です。続けて「4.2.3 溶接トーチの接続」を行います。

4.2.3 溶接トーチの接続

本項では、溶接トーチの接続手順について説明します。

参 考

- 空冷式溶接トーチ（電圧検出あり）を使用する場合は、「4.2.4 電圧検出ケーブルの接続（電圧検出ケーブル使用時）」をご覧ください。

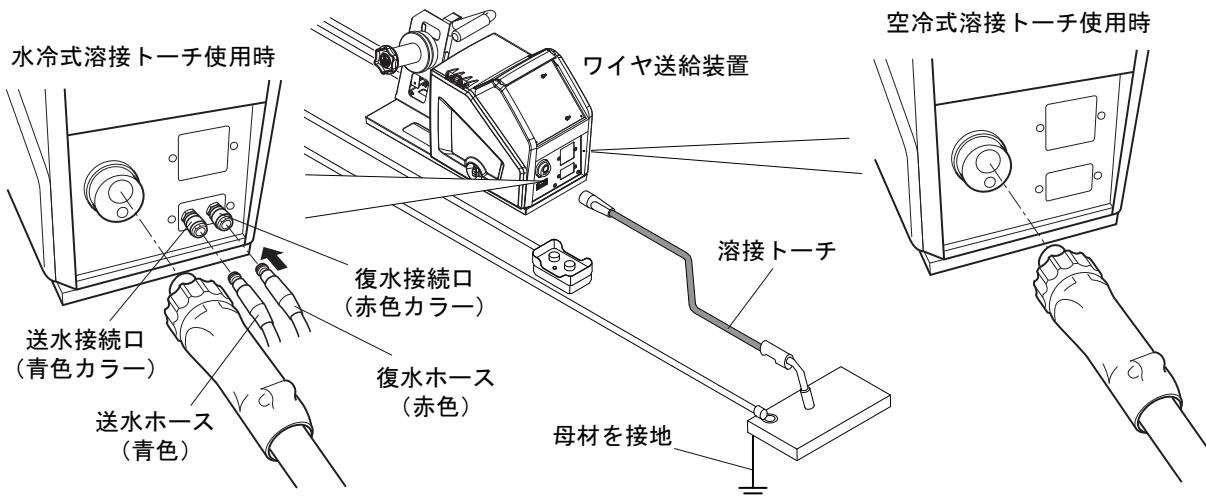

手 順

1. 溶接トーチをワイヤ送給装置に接続します。

- コネクタの形状と端子の形状を合わせ、コネクタをしっかりと差し込んだあと、ローレットを時計回りに回して締めてください。

2. 水冷式溶接トーチを使用する場合は、溶接トーチの送水ホースと復水ホースをワイヤ送給装置に接続します。

- ホースの先端をワイヤ送給装置の接続口にしっかりと差し込んでください。
接続を外す場合は、ホースの先端を持ち、カラーを図中に示す矢印の方向へ押してください。

以上で溶接トーチの接続は終了です。


続けて「4.2.4 電圧検出ケーブルの接続（電圧検出ケーブル使用時）」を行います。

4.2.4 電圧検出ケーブルの接続（電圧検出ケーブル使用時）

本項では、電圧検出ケーブルの接続手順について説明します。

参 考

- 電圧検出ケーブルは、「直流低スパッタモード」選択時に必要です。それ以外の溶接法では必須ではありません。
- 電圧検出アダプタ付きワイヤ送給装置 CM-7403 を使用する場合は、水冷式溶接トーチを使用することができません。
- 溶接トーチの接続については、「4.2.3 溶接トーチの接続」も合わせてご覧ください。
- 電圧検出ケーブルを使用する場合は、内部機能（F38）を「1」に設定してください。（☞ 6.7.1 内部機能の設定方法、6.7.2.28 F38：アーク電圧直接検出切替）
- 直流低スパッタ溶接では、電圧検出アダプタ付きワイヤ送給装置 CM-7403 を使用してください。本品を使用して母材側電圧検出ケーブルを使用する場合は、「4.6 母材側電圧検出ケーブルの配線」をご覧ください。

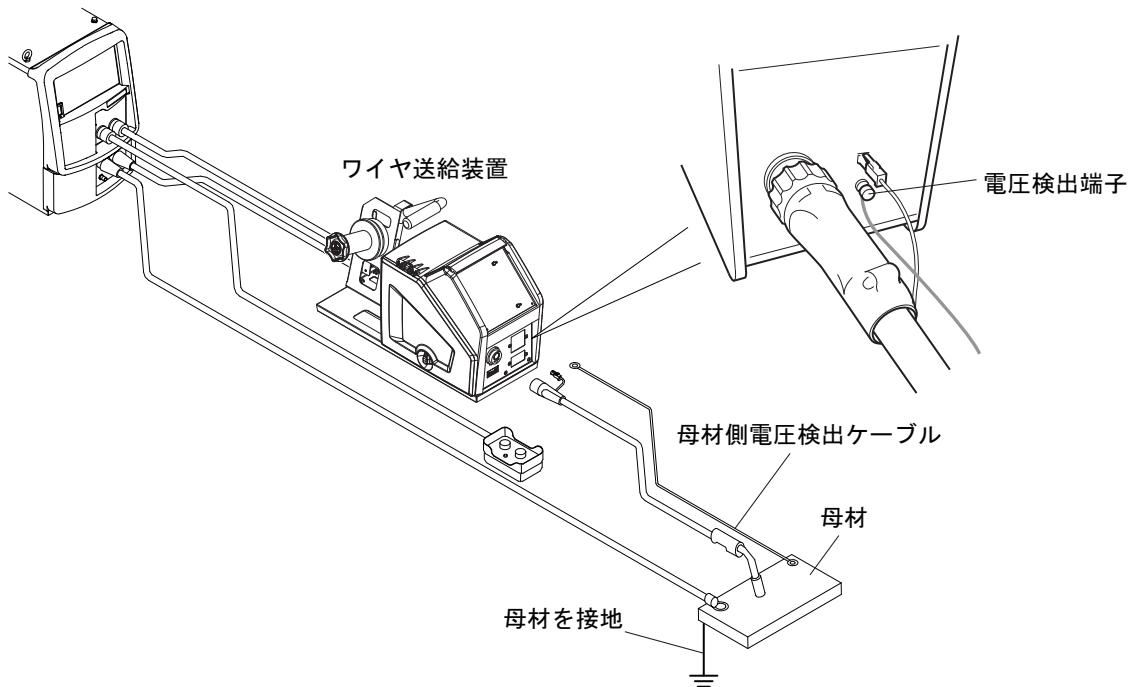

手 順

- 母材側電圧検出ケーブルを適切な長さに切断します。
- 母材側電圧検出ケーブルを母材に接続します。
- 母材側電圧検出ケーブルをワイヤ送給装置の電圧検出端子に接続します。

参 考

- 母材側電圧検出ケーブルは、溶接電源の母材側電圧直接検出用端子に接続することもできます。吊り上げ装置などでワイヤ送給装置を吊した状態で使用する場合、母材側電圧直接検出用端子に母材側電圧検出ケーブルを接続してください。

誘導ノイズの影響を低減させるため、「4.2.4.1 接続時の注意」に記載した接続時の注意、および電圧検出ケーブルの配線例を考慮してください。


以上で電圧検出ケーブルの接続は終了です。続けて「4.2.7 シールドガスの接続」を行います。

4.2.4.1 接続時の注意


電圧検出ケーブルは、アーク電圧が正確にフィードバックされるように、配線する必要があります。誘導ノイズの影響を低減させるため、次の点に注意してください。溶接電源に母材側電圧検出ケーブルを接続する場合も同様に注意してください。

- ・ 母材側電圧検出ケーブルと溶接トーチを、できるだけ近づけて配線してください。
- ・ 母材側ケーブルと母材側電圧検出線を結束バンドで縛らないでください。
- ・ ケーブルペアの使用時は、母材側ケーブルと母材側電圧検出ケーブルをできるだけ離して配線してください。

<母材側電圧ケーブルの適切な接続例>

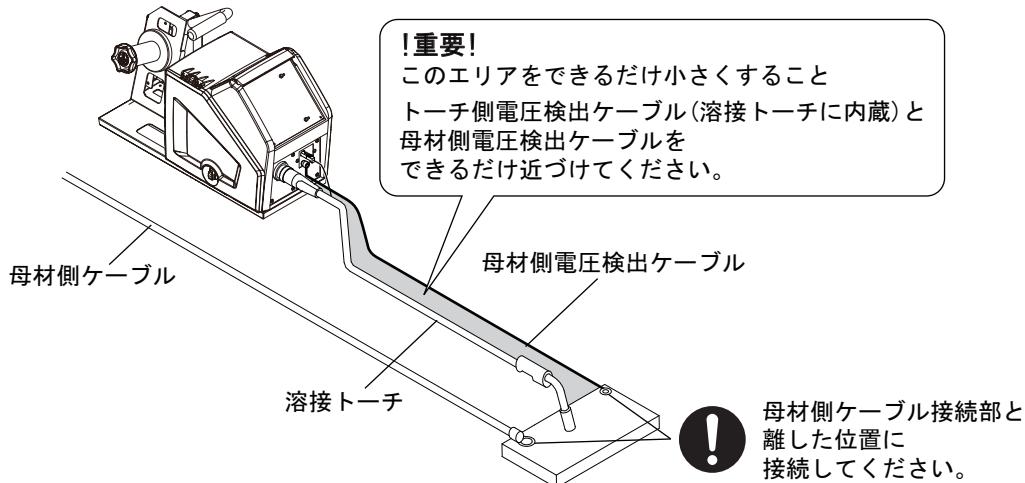


<母材側電圧ケーブルの不適切な接続例>

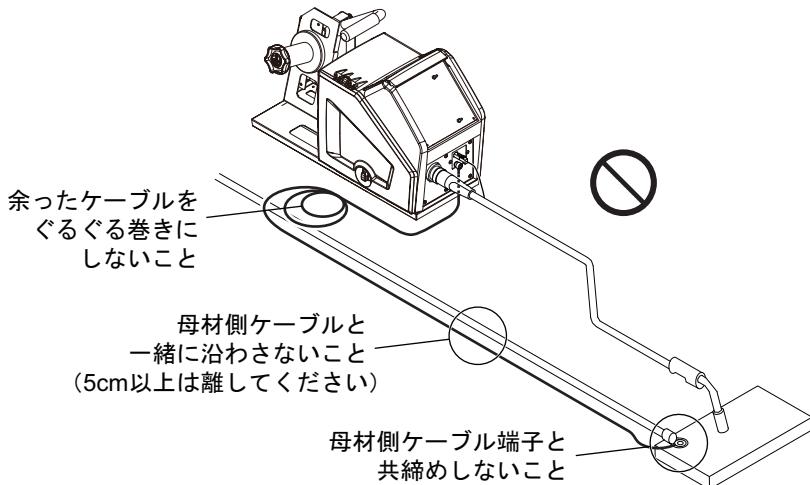

4.2.5 TIG 溶接時の接続

△ 注意

- ・ TIG 溶接を行う場合は、TIG 溶接用の溶接トーチをご用意ください。
- ・ TIG 溶接の配線は極性が逆になります。溶接トーチを出力端子（母材側）に、母材側ケーブルを出力端子（トーチ側）に接続してください。
- ・ 操作パネルで溶接法に「直流 TIG」を選択すると、5秒後に安全電圧（約 15 V）が自動で供給されます。

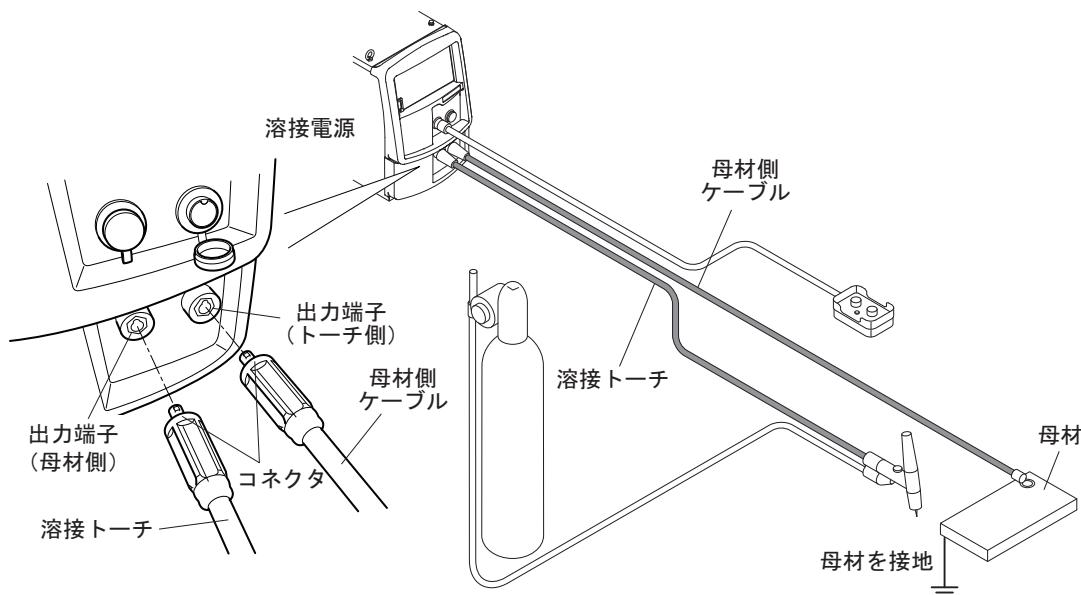


手 順

1. 母材の D 種設置工事を行います。
 2. 溶接トーチ側を出力端子（母材側（一側））に接続します。
 - 溶接電源側では、確実に接続するために、コネクタの凸部と出力端子の凹部を合わせ、時計方向に締めてください。
 3. 母材側ケーブルを出力端子（トーチ側（+側））と母材に接続します。
 - コネクタを上記と同様に接続してください。
- TIG 電磁弁キットの接続

参 考

- 溶接電源へ TIG 電磁弁キット（別売品）を取り付ける方法は TIG 電磁弁キット（別売品）の取扱説明書を参考とし、トーチとの接続は下図の通り行ってください。
- WB-P502L で TIG 電磁弁キットを使用する場合は、トーチ側ケーブル（BKPJT-60R2）が必要です。

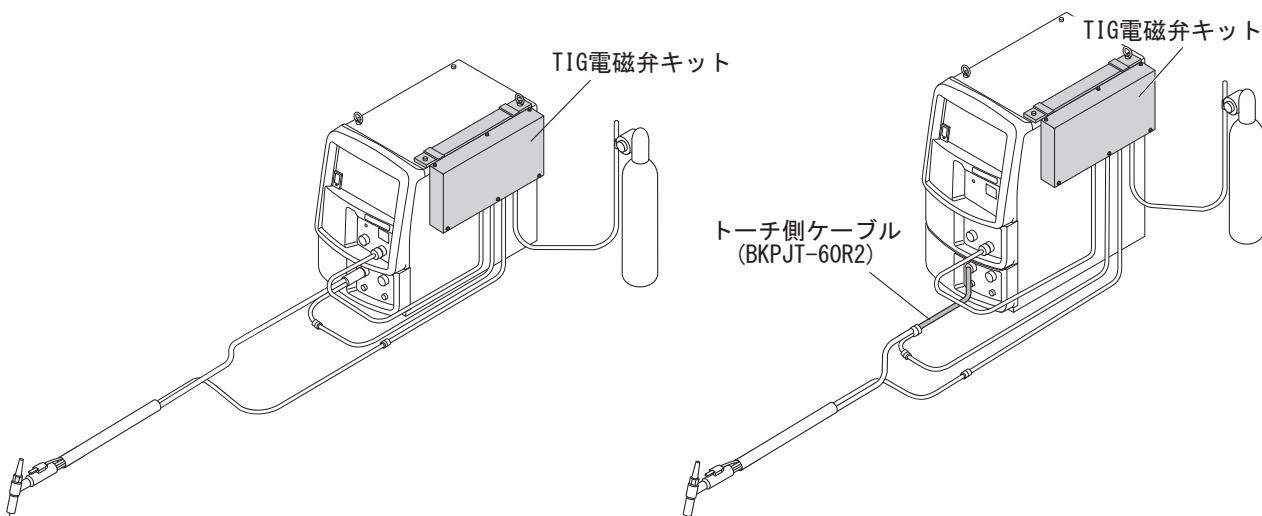

4.2.6 直流手溶接時の接続


△注 意

- 直流手溶接用の溶接電源を使用する場合は、溶接棒ホルダをご用意ください。
- 操作パネルで溶接法に「直流手溶接」を選択すると、5秒後に安全電圧（約15V）が自動で供給されます。

- WB-P352L


注 記

- 溶接棒ホルダを使用する場合、溶接棒ホルダ側も母材側ケーブルと同様に、専用コネクタを取り付ける必要があります。

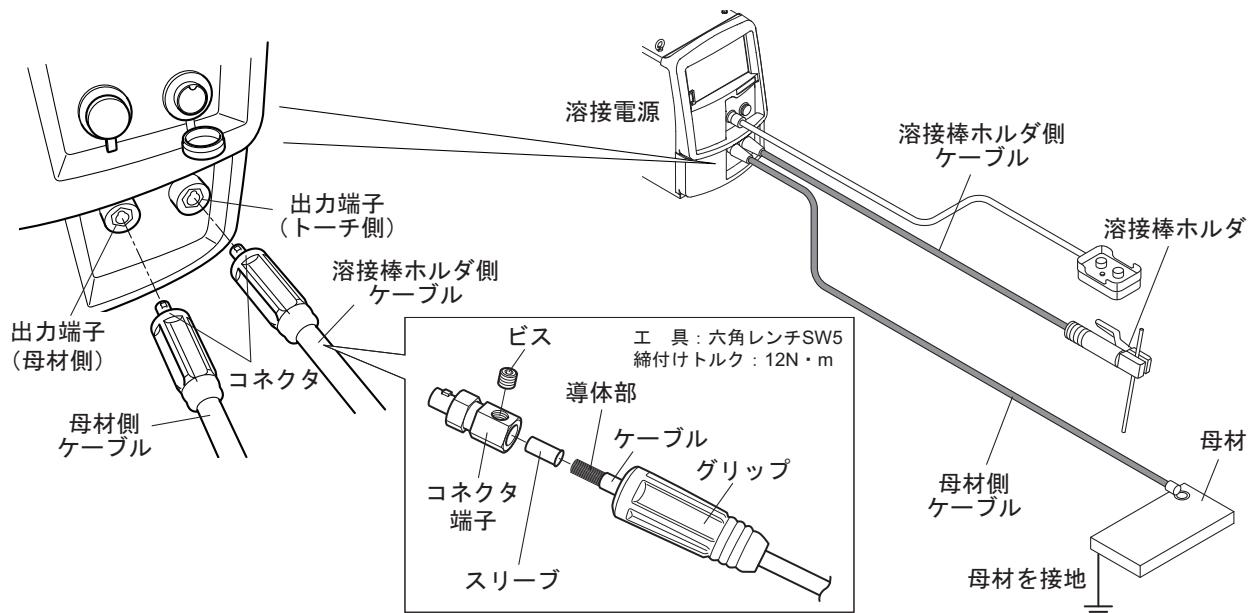**手 順**

1. 母材のD種設置工事を行います。
2. 母材側ケーブルを出力端子（母材側）と母材に接続します。
 - 溶接電源側では、確実に接続するために、コネクタの凸部と出力端子の凹部を合わせ、時計方向に締めてください。
3. 溶接棒ホルダ側ケーブルを専用コネクタのグリップに通します。
 - 導体部は、スリーブと同じくらいの長さにしてください。
4. スリーブをケーブルの導体部に取り付けます。
5. スリーブをコネクタ端子にはめ込み、ビスで固定します。
 - ビスは、六角レンチで12N·mで締め付けてください。
6. グリップをコネクタ端子にはめ込みます。
7. 溶接棒ホルダ側ケーブルを出力端子（トーチ側）に接続します。
 - コネクタを母材側ケーブルと同様に接続してください。

- WB-P502L

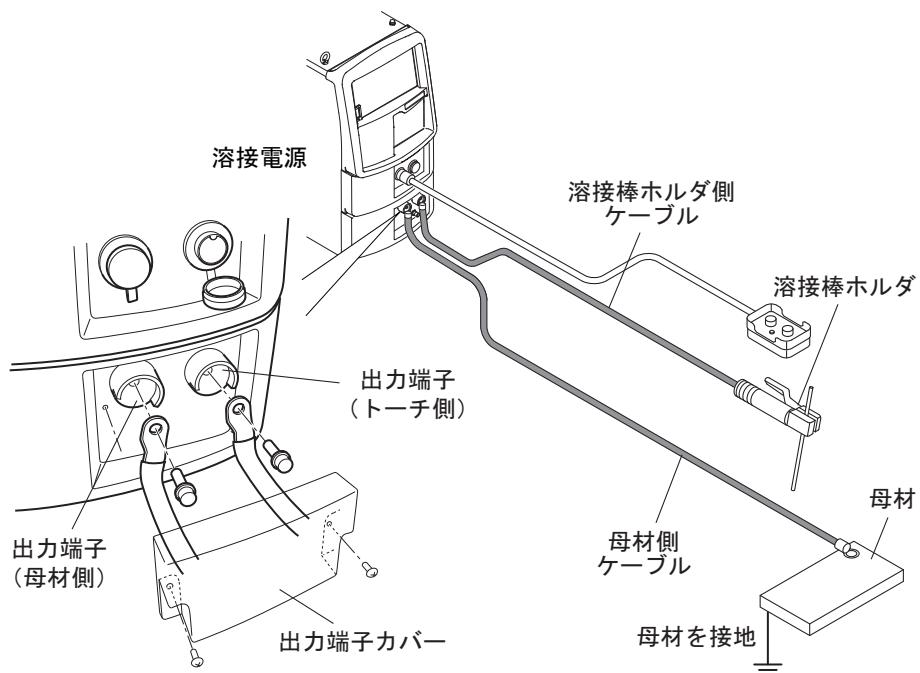

手 順

1. 母材の D 種設置工事を行います。
2. 出力端子カバーを取り外します。
3. 母材側ケーブルを出力端子（母材側）と母材に接続します。
4. 接棒ホルダ側ケーブルを出力端子（トーチ側）に接続します。
5. 出力端子カバーを取り付けます。


4.2.7 シールドガスの接続

本項では、シールドガスの接続手順について説明します。ワイヤ送給装置の取扱説明書も、併せてご覧ください。



危険

- ガス漏れによる窒息や爆発を防止するため、必ず次の事項をお守りください。
 - 使用しないときは、必ずシールドガスの元栓を締めてください。
 - ガスホースの接続やガス流量調整器の取り付けは、ガス漏れがないように、レンチなどを使用して確実に行ってください。
- ガス流量調整器は、使用するシールドガスに適合した高圧ガスボンベ用のものを必ず使用してください。
不適切なガス流量調整器を使用した場合は、破裂する恐れがあります。
- ガスボンベは、必ずガスボンベ立てに固定してください。
ガスボンベが転倒すると、人身事故につながる恐れがあります。

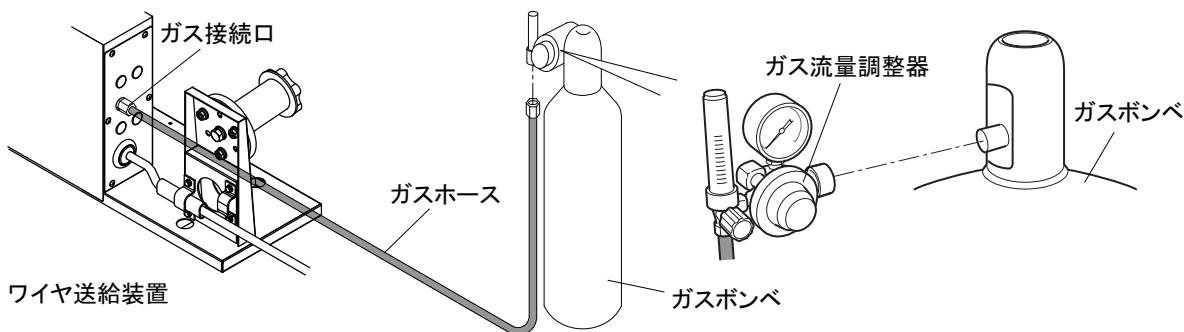

手順

1. ガス流量計を取り付ける前にガスボンベのバルブを一旦開け閉めし、接続部のゴミを吹き飛ばしてください。
 2. ガス流量調整器をガスボンベに取り付けます。
 3. ガスホースをガス流量調整器とワイヤ送給装置に接続します。
- TIG 溶接の場合、ガスホースを TIG 溶接用の溶接トーチに接続してください。

以上でシールドガスの接続は終了です。

空冷式溶接トーチを使用する場合は、続けて「4.3 接地と入力電源の接続」を行います。

水冷式溶接トーチを使用する場合は、続けて「4.2.8 冷却水循環装置と水ホースの接続（水冷式溶接トーチ使用時）」を行います。

4.2.8 冷却水循環装置と水ホースの接続（水冷式溶接トーチ使用時）


本項では、冷却水循環装置、および水ホースの接続手順について説明します。冷却水循環装置の取扱説明書も、併せてご覧ください。



注 意

- 水ホースを接続する前に、母材、溶接電源、冷却水循環装置の接地工事を行ってください。

- WB-P352L

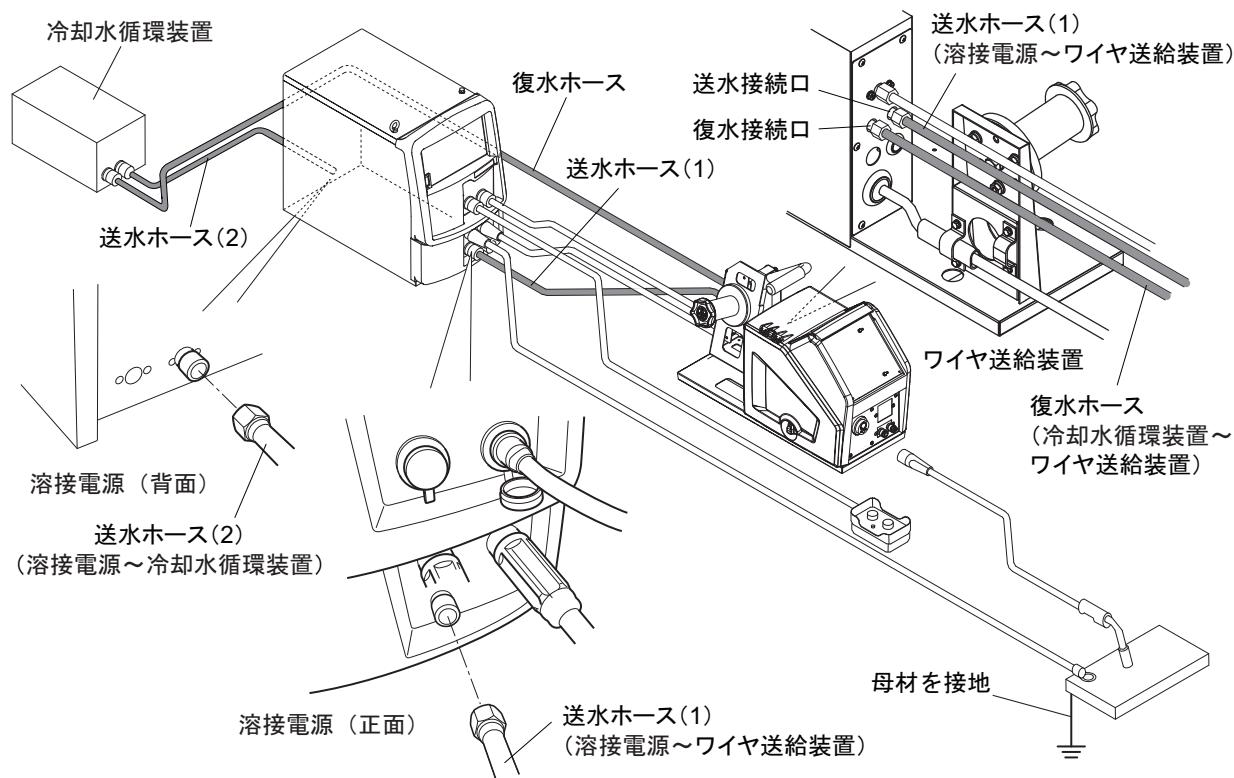


手 順

- 母材 / 治具、および溶接電源の接地工事を行います。
(☞ 4.3 接地と入力電源の接続)
- 送水ホース (1) を溶接電源とワイヤ送給装置に接続します。
- 送水ホース (2) を溶接電源と冷却水循環装置に接続します。
- 復水ホースを冷却水循環装置とワイヤ送給装置に接続します。

以上で冷却水循環装置、および水ホースの接続は終了です。続けて「4.3 接地と入力電源の接続」を行います。

- WB-P502L

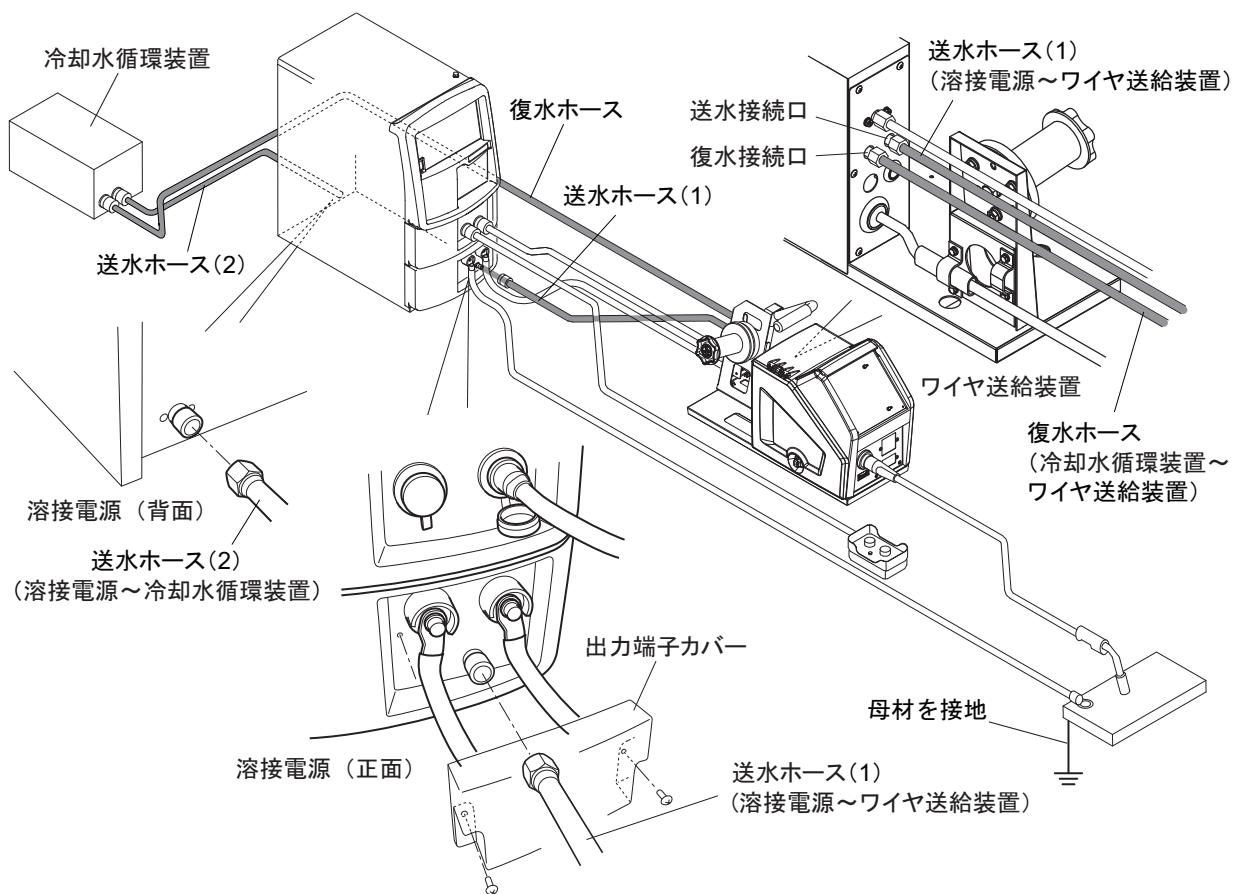

手 順

1. 母材 / 治具、および溶接電源の接地工事を行います。
(☞ 4.3 接地と入力電源の接続)
2. 出力端子カバーを取り外します。
3. 送水ホース (1) を溶接電源とワイヤ送給装置に接続します。
4. 出力端子カバーを取り付けます。
5. 送水ホース (2) を溶接電源と冷却水循環装置に接続します。
6. 復水ホースを冷却水循環装置とワイヤ送給装置に接続します。

以上で冷却水循環装置、および水ホースの接続は終了です。続けて「4.3 接地と入力電源の接続」を行います。


4.3 接地と入力電源の接続

本項では、接地工事、および溶接電源と入力側電源（設備側電源）の接続手順について説明します。



危険

- ・ 単相3線式200Vには対応しておりませんので、接続しないでください。
単相3線式200Vに接続すると、設備・溶接電源損傷の恐れがあります。
- ・ 溶接機を湿気の多い場所、または鉄板や鉄骨等の導電性の高い場所で使用するときは、必ず漏電ブレーカーを併設してください。（☞ 労働安全衛生規則 第333条、電気設備技術基準 第15条）
上記をお守り頂けない場合、漏電による感電の恐れがあります。
- ・ 溶接電源の入力側には、必ず溶接電源1台に対して1台のヒューズ付き開閉器、またはノーヒューズブレーカーを設置してください。
上記をお守り頂けない場合、過電流による感電や火災、溶接電源損傷の恐れがあります。
- ・ 溶接電源のケース、母材、および治具は、必ずケーブル太さ14mm²以上のケーブルを使用し、D種接地工事を行ってください。（☞ 電気設備技術基準 第10条、電気設備の技術基準の解釈について 第190条）
接地しないで使用すると、感電する恐れがあります。
- ・ 入力側電源ケーブル（3本）、および圧着端子は、指定の太さ／サイズのものを使用してください。（☞ 2.2.3 お客様にご用意いただくもの）
指定以外のものを使用した場合は、発熱や火災の原因につながります。
- ・ 入力側電源ケーブル（3本）とアース線の接続位置を間違えないように注意し、端子の緩みがないように、しっかりと固定してください。（使用ネジサイズ M6×16）
接続を間違えると、感電や火災、溶接電源損傷の恐れがあります。

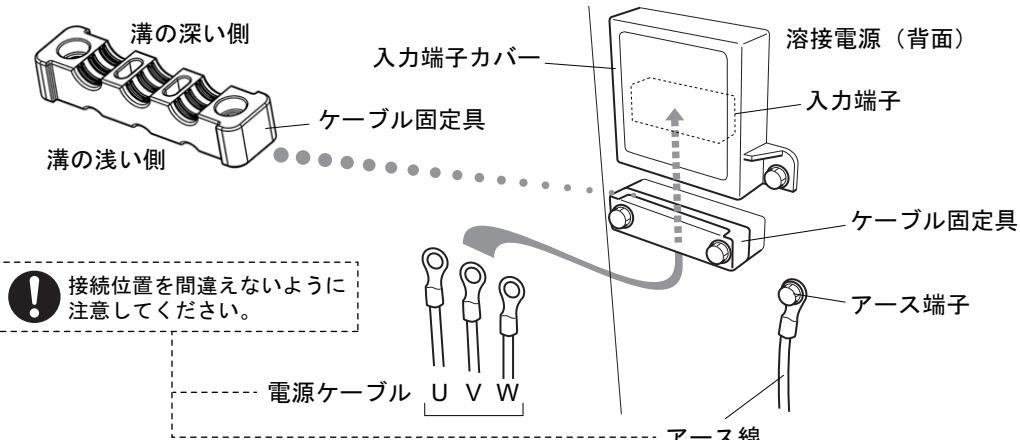

手順

1. 溶接電源を接続している配電箱の開閉器により、入力電源が遮断されていることを確認します。
2. 母材／治具、および溶接電源の接地を行います。
3. 溶接電源の入力端子カバー、およびケーブル固定具を取り外します。
4. 電源ケーブル（3本）を入力端子に接続します。（UVW相の接続に決まった相順はありません。）
5. 入力端子カバー、およびケーブル固定具を元に戻します。

- ケーブル固定具には、2種類の溝があります。使用する電源ケーブルの太さに応じ、使い分けてください。
ケーブル太さ 6～22mm²：溝の浅い側を使用
ケーブル太さ 22～38mm²：溝の深い側を使用

以上で接地および入力電源の接続は終了です。続けて「4.4 接続完了の確認作業」を行います。

4.4 接続完了の確認作業

本項では、全ての接続が終了したとの確認事項について説明します。接続の終了後は、次の点を確認してください。

- ケーブル類の接続に緩みがないこと
緩みがある場合は、増し締めを行い、確実に固定してください。
- 溶接電源の入力ケーブルを接続しているブレーカに、他の機器の電源ケーブルを接続していないこと
ブレーカには、溶接電源のみを接続してください。
- 開閉器の容量、ヒューズ、ノーヒューズブレーカの定格が適正であること (☞ 3.1.1 電源設備)
- 溶接電源のケース、母材、および治具は、D 種接地工事を行っていること
アース線をブレーカの接地端子に接続した場合は、そのアース端子が問題なく接地されていることを確認してください。
- 溶接電源の上面に工具の置き忘れや他の装置を載せていないこと
溶接電源の上面には、物を置かないでください。


4.5 外部機器との接続

本項では、溶接電源をロボットや自動機と接続する場合の方法について説明します。

4.5.1 ロボットとの接続

本項では、溶接電源を他社製のロボットに接続する場合の構成例について説明します。弊社製のロボットに接続する場合は、弊社ロボット制御装置の取扱説明書をご覧ください。

4.5.1.1 接続構成例

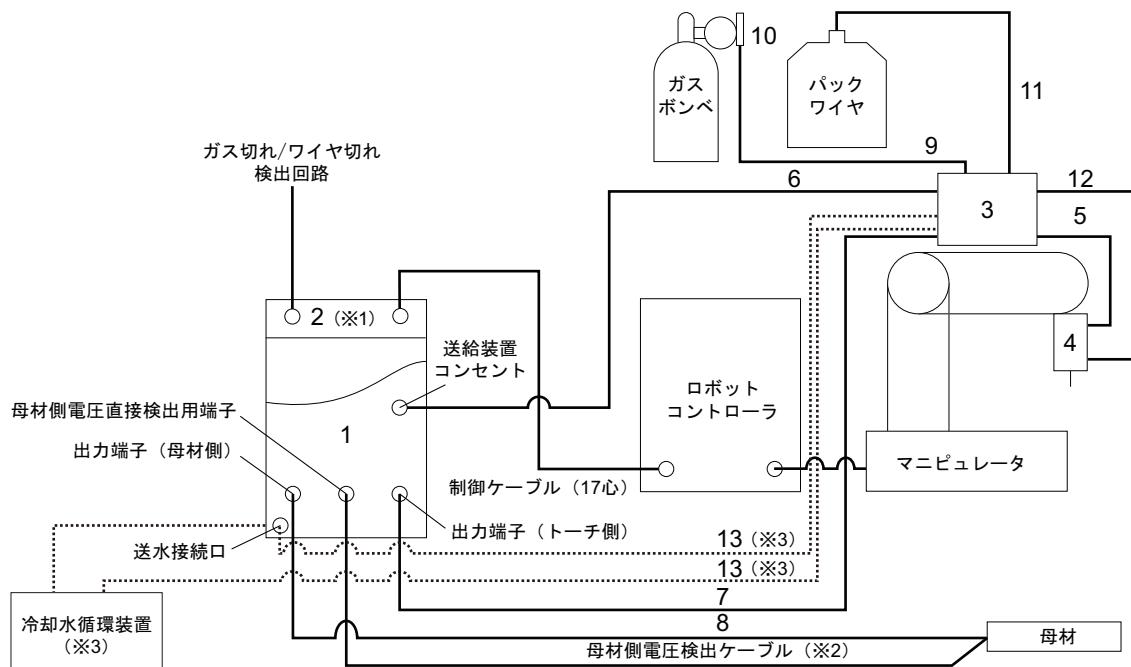

※1：インターフェースは溶接電源に内蔵されています。

※2：トーチ先端の電圧を検出するための配線です。必要な長さに切り、溶接電源側の母材側電圧直接検出用端子と母材を接続してください。

※3：水冷式溶接トーチを使用する場合に接続します。

番号	名称・形式	備考
1	溶接電源	
2	インターフェース：IFR-101WB	ロボットコントローラ接続ケーブル（別売品）も準備しています。 (インターフェース取扱説明書)
3	ワイヤ送給装置 CMRE-742	ワイヤ送給装置の配線を変更する必要があります。
4	溶接トーチ：K2331形カーブドトーチ	
5	一線式パワーケーブル：K5369 (1.1m)、K5370 (1.2m)	
6	送給装置側制御ケーブル：BKCPJ-1010 (10m)	
7	トーチ側ケーブル： BK PDT-6012 (10m) (※1) BK PT-8012 (10m) (※2)	ケーブルの詳細について (☞ 2.2.4.2 延長ケーブル・ホース明細)
8	母材側ケーブル： BK PDT-6012 (10m) (※1) BK PT-8012 (10m) (※2)	
9	ガスホース：BKGG-0610 (10m)	
10	ガスレギュレータ：FCR-226	
11	コンジット：Z318P50 (ガイドアダプタ取付部：9/16-18UNF)	7/16-20UNFのコンジットを使用する場合は、ガイドアダプタ L7810D04 を別途お買い求めください。
12	トーチ側電圧検出ケーブル：K5416P00 (3m)	ワイヤ送給装置の配線を変更する必要があります。 (☞ 4.5.1.2 ワイヤ送給装置の配線)
13	水ホース：BKWR-0610 (10m)	水ホースの詳細について (☞ 2.2.4.2 延長ケーブル・ホース明細)

※1：WB-P352L の場合

※2：WB-P502L の場合


4.5.1.2 ワイヤ送給装置の配線

直流低スパッタモード時に電圧検出ケーブルを使用する場合は、ワイヤ送給装置の配線を変更する必要があります。



危険

- 溶接電源を接続している配電箱の開閉器により入力電源を遮断後、作業してください。感電する恐れがあります。

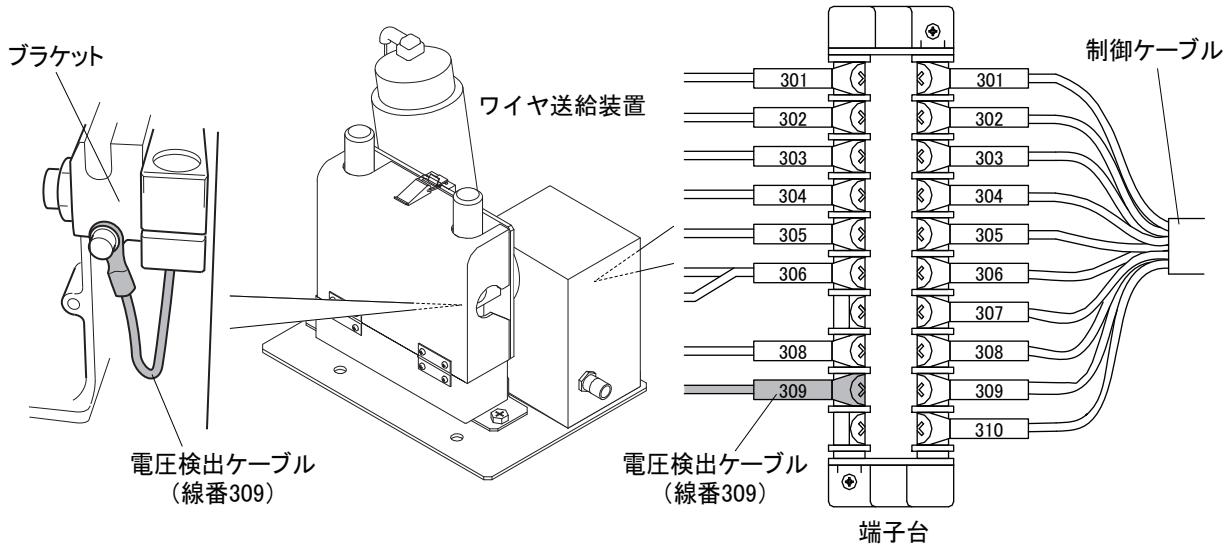

手順

- 溶接電源を接続している配電箱の開閉器により、入力電源が遮断されていることを確認します。
- ワイヤ送給装置の右側板、および左側板を取り外し（または開き）ます。
- 端子台に接続されている電圧検出ケーブル（線番 309）を取り外し、トーチ側電圧検出ケーブル（別売品：K5416P）を接続します。
 - トーチ側電圧検出ケーブル（K5416P）は、膜付きグロメットを通してご使用ください。
- プラケットに接続されている電圧検出ケーブル（線番 309）を取り外します。
- 右側板、および左側板を元に戻します。


以上でワイヤ送給装置の配線は終了です。

4.5.2 自動機との接続

本項では、溶接電源を自動機に接続する場合について説明します。

4.5.2.1 自動機接続の配線


溶接電源背面の外部接続カバーを開けた場所に、外部接続用端子台が設けてあります。自動機に接続する場合は、この外部接続用端子台を使用します。

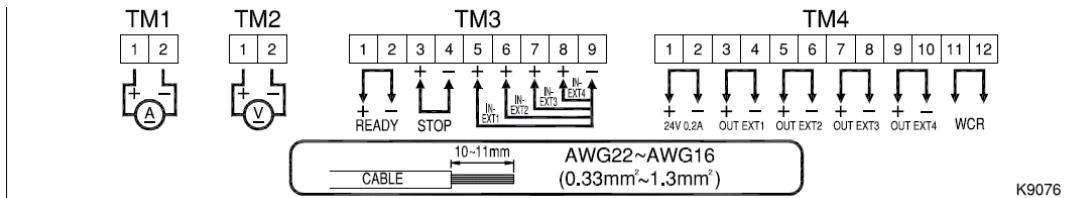

端子番号		信号名		機能説明				
TM1	1-2	A	電流計用出力	別売品の電流計を接続するための出力端子です。	WB-P352L	電流計（400A/60mV）部品番号：4403-057	WB-P502L	電流計（600A/60mV）部品番号：4403-054
TM2	1-2	V	電圧計用出力	別売品の電圧計を接続するための出力端子です。	WB-P352L	電圧計（75V F.S.）部品番号：4401-016	WB-P502L	電圧計（100V F.S.）部品番号：4401-019


端子番号	信号名	機能説明
TM3	1-2 READY	電源準備出力 溶接電源側が溶接可能な状態のときに端子間がオンします。 異常を検出している場合はオフします。
	3-4 STOP	動作停止入力 端子間を開放にすることで、溶接電源の出力が停止します。 スイッチを組み合わせる場合は、不用意な復帰を防止するため、プッシュロックターンリセット形のスイッチを使用してください。
	5-9 IN-EXT1	外部入力1 機能拡張のための予備入力端子です。
	6-9 IN-EXT2	外部入力2 内部機能（ファンクション）を設定することで、外部からガスバルブの開閉や、インチング操作を行なうことができます。（☞ 6.7 内部機能の設定）
	7-9 IN-EXT3	外部入力3
	8-9 IN-EXT4	外部入力4
TM4	1-2 24V 0.2A	24V 電源 24V の電源を出力しています。 電流容量：0.2A（最大値）
	3-4 OUT- EXT1	外部出力1 機能拡張のための予備出力端子です。
	5-6 OUT- EXT2	外部出力2 内部機能（ファンクション）を設定することで、溶接監視のアラーム信号を外部へ出力することができます。（☞ 6.7 内部機能の設定）
	7-8 OUT- EXT3	外部出力3
	9-10 OUT- EXT4	外部出力4
	11-12 WCR	WCR 出力 溶接電流を検出したときに端子間の接点が閉じます。

- 外部接続用端子台の入力信号
入力端子に接続するスイッチやリレーは、接点容量が 24V/10mA 以上の人を使用してください。

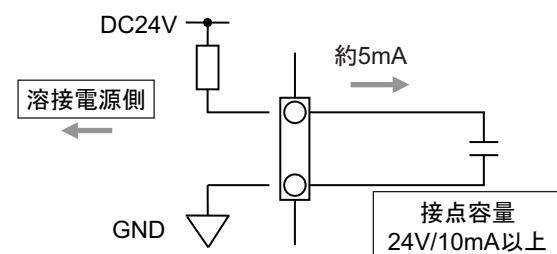


- 外部接続用端子台の出力信号
出力信号はオープンコレクタ出力です。トランジスタの最大定格を超えないようにしてください。

トランジスタの最大定格
READY : DC50V/100mA
OUT EXT1 ~ 4 : DC50V/100mA

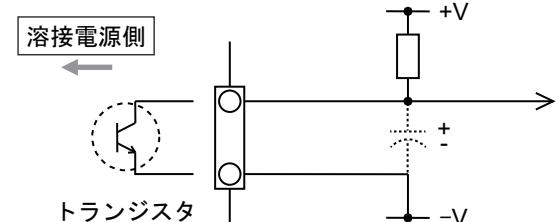

- WCR 出力信号
WCR の信号はリレー接点の出力です。接点の最大定格を超えないようにしてください。

リレー接点の最大定格
WCR : 抵抗負荷で AC125V 0.5A、DC30V 1A です。定格の 80% を目安にご使用ください。

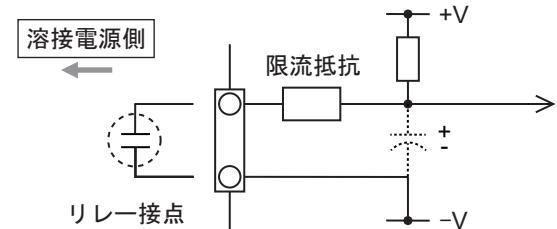

注記

- 接続対象となる機器の取扱説明書をご確認の上、接続してください。接点の接続先にコンデンサが接続されている場合は、限流抵抗器を追加してください。
- 電圧計用出力端子へ誤って接続した場合、電流計および配線が焼損します。接続先は十分に確認してください。
- 電流計、電圧計を接続する際、(+)、(-) の配線同士が短絡しないように注意してください。

4.5.2.2 外部接続用端子への接続

外部接続用端子への接続手順について説明します。




危険

感電を防止するため、必ず次の事項をお守りください。

- ・配線作業は、溶接機をよく理解した人が行ってください。
 - ・溶接電源の入力端子、出力端子および内部の帶電部に触れないでください。
 - ・溶接電源を接続している配電箱の開閉器により、入力電源を必ず遮断し、3分以上が経過したあとに作業を開始してください。また、作業が終了するまでは、1次電源を投入しないでください。
 - ・損傷しているケーブルや導体がむきだしになっているケーブルは、使用しないでください。
 - ・ケーブルの接続後は、ケースやカバーを確実に取り付けてください。
- 外部接続用端子に接続するケーブルは、次のものを使用してください。
- ・ケーブル太さ：AWG22～AWG16（0.33～1.3 mm²）
 - ・指定以外のものを使用した場合は、発熱や火災の原因につながります。また、外部接続用端子に接続することもできません。

注意

- ・外部接続用端子台から引き出した制御ケーブルは、溶接用パワーケーブルやトーチケーブルなどからできる限り離してください。
ノイズなどの影響で、不具合を生じる恐れがあります。
- ・プリント板の端子台以外の線を外部に引き出さないでください。
故障や誤動作の原因につながります。

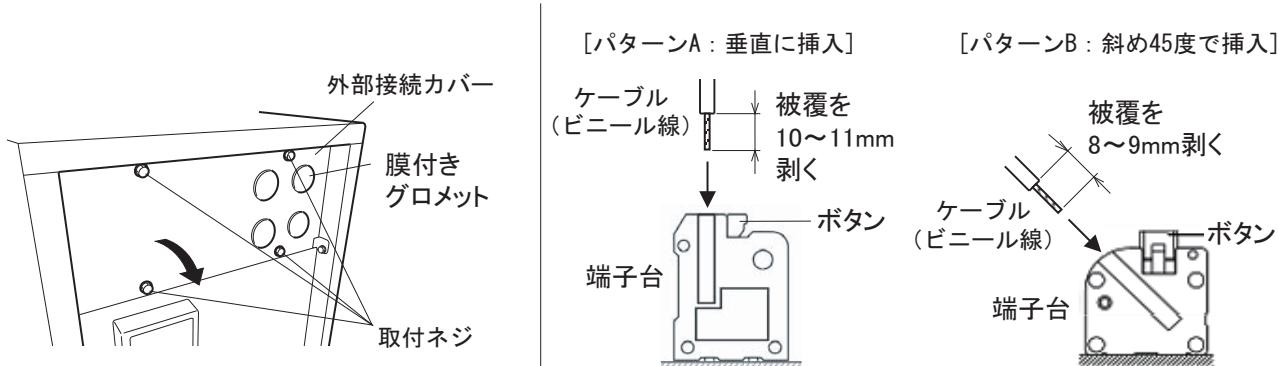

手順

1. 溶接電源を接続している配電箱の開閉器により、入力電源が遮断されていることを確認します。
2. 取付ネジを取り外し、外部接続カバーを開きます。
3. ナイフなどを使用して膜付きグロメットに十字の切れ込みを入れ、ケーブルを通します。
 - 複数ある膜付きグロメットの中から、任意の膜付きグロメットを加工してください。
4. ケーブルを外部接続用端子に接続します。
 - パターンAの場合はケーブルの被覆を10～11mm剥き、パターンBの場合はケーブルの被覆を8～9mm剥き、端子台のボタンを押しながら奥まで挿入してください。
 - 膜付グロメットとケーブル間に隙間がないよう結束バンドで固定してください。
5. 配線に誤りがないことを確認し、外部接続カバーを元に戻します。

4.6 母材側電圧検出ケーブルの配線

延長ケーブルの長さが往復で30mを超える場合、母材側電圧検出ケーブルの使用をお勧めします。

電圧検出ケーブルは、アーク電圧が正確にフィードバックされるように、配線する必要があります。電圧降下が検出されることのないよう、なるべく母材に近い位置に接続してください。

母材側電圧検出ケーブル（別売品：K5416N00またはK5416G00）は、ワイヤ送給装置または溶接電源前面の母材側電圧直接検出用端子に接続して使用できます。

電圧検出ケーブルを使用する場合、内部機能（F38）を「1」に設定してください。（☞ 6.7.1 内部機能の設定方法）
内部機能（F38）の詳細（☞ 6.7.2.28 F38：アーク電圧直接検出切替）




危険

- 溶接電源を接続している配電箱の開閉器により入力電源を遮断後、作業してください。
感電する恐れがあります。

4.6.1 ワイヤ送給装置への配線

ワイヤ送給装置に母材側電圧検出ケーブルを接続する手順について説明します。

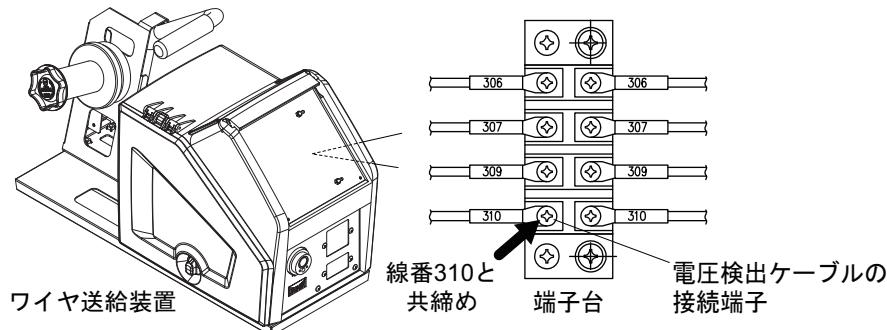


手順

- 溶接電源を接続している配電箱の開閉器により、入力電源が遮断されていることを確認します。
- ワイヤ送給装置の右側板を取り外します。
- 母材側電圧検出ケーブルをワイヤ送給装置内の端子台（線番 310）に接続してください。
 - 母材側電圧検出ケーブルは、膜付きグロメットを通してご使用ください。
- 右側板を元に戻します。

以上で電圧検出ケーブルの配線は終了です。

4.6.2 溶接電源への配線

溶接電源の母材側電圧直接検出用端子に母材側電圧検出ケーブルを接続する手順について説明します。

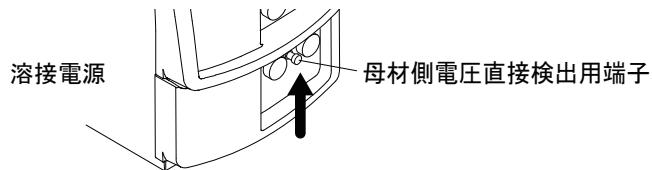

手 順

1. 溶接電源を接続している配電箱の開閉器により、入力電源が遮断されていることを確認します。
2. 母材側電圧検出ケーブルを母材側電圧直接検出用端子に接続します。


以上で電圧検出ケーブルの配線は終了です。

4.6.3 電圧検出ケーブルの配線例

母材に対する母材側電圧検出ケーブルの配線例を示します。

4.6.3.1 溶接ステージが複数ある場合の配線例

母材側電圧検出ケーブルを溶接電源母材端子に接続する母材ケーブルから最も遠いステージに母材ケーブルとは離して接続します。

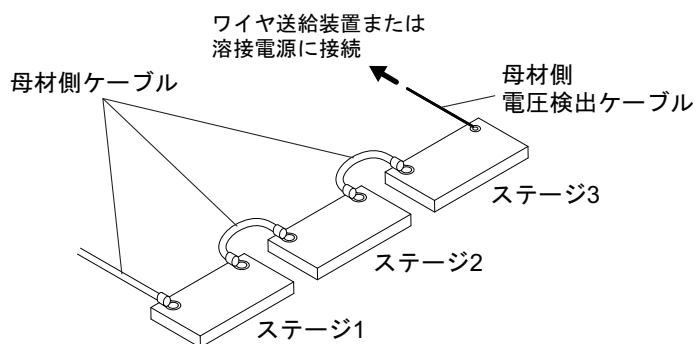


4.6.3.2 ポジショナーに給電ブラシなどを通じて給電する場合の配線例

給電ブラシは治具ベースと絶縁し、母材側電圧検出ケーブルを治具ベースに接続します。

参 考

- 電圧検出ケーブルを配線する前に、治具ベースと母材間の導通が安定していることを確認してください。

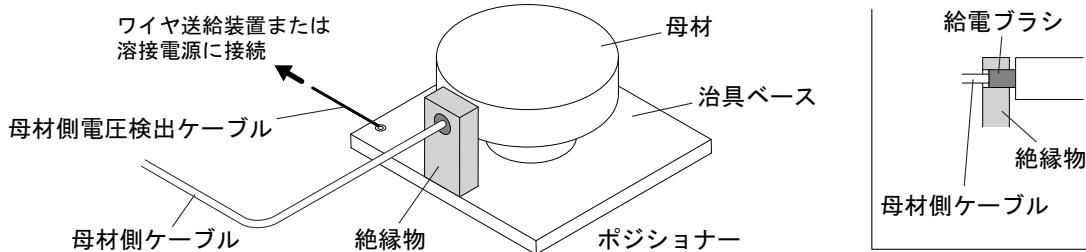

第5章 溶接作業

本章では、溶接作業前の準備から溶接終了までの手順などについて説明します。

5.1 溶接前の確認事項

本項では、溶接前の確認事項について説明します。溶接トラブルを未然に防止するため、次の事項を溶接環境が整った時点で確認してください。(弊社が推奨する確認項目です。また、電源投入後やシールドガス供給後の確認事項も含まれています。)

冷却水循環装置の取り扱いに関しては、冷却水循環装置の取扱説明書をご覧ください。(水冷式溶接トーチ使用時)

確認項目	対策	チェック
1 ケーブル類の接続部に緩みがないこと	工具を使用し、確実に接続してください。	
2 ケーブル類の接続端子や接続部に油分やスパッタなどの汚れが付着していないこと	接続端子や接続部の金属面がしっかりと露出するように、汚れを拭き取ってください。金ブラシなどを使用するとより効果的です。	
3 電圧検出ケーブル（母材側）と母材側ケーブルを共締めしていないこと	電圧検出ケーブル（母材側）と母材側ケーブルは、各々別の箇所に接続してください。 また、各々のケーブルは、溶接ワークに近い箇所に接続してください。	
4 電圧検出ケーブルが適切に配線されていること	母材側とトーチ側の電圧検出ケーブルは、沿わせて配線してください。 (☞ 4.2.4 電圧検出ケーブルの接続 (電圧検出ケーブル使用時)) また、電圧検出ケーブル（母材側）は、母材側ケーブルなどとは 10cm 以上離してください。	
5 電圧検出ケーブルが損傷していないこと	損傷している恐れがある場合は、テスタを使用し、電圧検出ケーブル両端間の抵抗を測定してください。 抵抗値が高い場合は、電圧検出ケーブルを新品に交換してください。 (参考値：15.5mΩ/m)	
6 治具と溶接ワークとの接触部が塗装されていないこと	塗装されている場合は、接触抵抗が増大しアーク電圧降下の原因になります。接触部をグラインダなどで研磨し、金属面を露出させてください。	
7 治具と溶接ワークとの接触部が溶け落ちやスパッタ、経年劣化などの影響で凹凸になっていること	グラインダなどで治具の表面を研磨し、溶接ワークと治具とが確実に接触するようにしてください。	
8 シールドガスが適正であること 混合ガスは混合比が適正であること	シールドガスは、次の混合比にしてください。 CO ₂ ガス : 炭酸ガス (CO ₂)100% MAGガス : アルゴン (Ar)80%+ 炭酸ガス (CO ₂)20% MIGガス (ステンレス) : アルゴン (Ar)98%+ 酸素 (O ₂)2% MIGガス (アルミ / アルミブロンズ / シリコンブロンズ) : アルゴン (Ar)100%	
9 シールドガスが正しく混合されていること	混合器を使用してください。また、溶接が不安定な場合は、プリミックスガスを使用し、溶接状態が改善されるかを確認してください。CO ₂ 濃度が高い場合は、スパッタ発生量が増加します。	
10 シールドガスの流量が適正であること	シールドガスは、次の流量にしてください。 CO ₂ /MAGガスの場合 : 10 ~ 25L/min MIGガスの場合 : 15 ~ 25L/min TIG溶接の場合 : 5 ~ 15L/min	
11 シールドガスを混合させている場合、各ガス圧が同一であること	各ガス圧を同一にしてください。	
12 溶接ワイヤに油、その他の汚れが付着していないこと	汚れを拭き取る方法や脱脂を検討してください。	
13 CO ₂ および MAG 溶接において、溶接終了時のワイヤ先端の粒径が过大 / 过小でないこと	アンチスティック電圧を調整し、ワイヤ先端の粒径がワイヤ径の 1.2 ~ 1.5 倍になるようにしてください。それよりも小さい場合にはアンチスティック電圧を高く、大きい場合には低く設定してください。	
14 溶接開始部で、溶接ワイヤ先端と溶接ワークが接触していないこと (ロボットを使用している場合は、「溶接切」にして数回運転を行い、溶接ワイヤと溶接ワークが接触していないことを確認してください)	接触している場合は、アンチスティック電圧を高く設定し、溶接終了時の溶接ワイヤの燃え上がり量を増やしてください。 アンチスティック電圧を適正以上に高く設定した場合は、ワイヤ先端の粒径が大きくなり過ぎ、次の溶接スタートが悪くなることがあるため、注意してください。	
15 溶接トーチのチップが消耗していないこと	チップの穴径を目視で確認し、新品時の穴径の 1.2 倍以上ある場合、またはチップ本体が変色している場合は、新品に交換してください。	
16 ワイヤ送給時、加圧ロールが空転していないこと、およびワイヤリールがスムーズに回転していること	ワイヤ送給装置の加圧レベルを調整してください。改善されない場合は、他の要因でワイヤ送給に過剰な負荷が生じていないことを確認してください。(☞ 項目 12、17、18)	
17 送給ロールの溝が汚れていないこと	針金状のもので、溝の汚れを清掃してください。	

確認項目	対策	チェック
18 ワイヤの送給抵抗が大きくなないこと (ワイヤ送給装置の加圧ホルダを持ち上げた状態で、溶接ワイヤ先端をペンチなどでつかみ、容易に人力で引き抜くことができれば適正です)	トーチケーブルは、鋭角な曲がりがないようにしてください。 ライナに汚れが詰まっている場合やインチングしたワイヤに傷がある場合は、ライナを新品に交換してください。 (ライナの交換時は、溶接トーチに付属している説明書の注意事項に従い適切に処理してください) ライナを切断する場合は、次の点に注意してください。 ライナの長過ぎ：送給抵抗が増大し、ワイヤ送給装置の寿命の低下につながります。 ライナの短過ぎ：送給不良が発生します。	
19 アーク発生部に直接風が当たらないこと	つい立てなどを設置	


5.2 電源投入とガス供給

本項では、電源 / シールドガスの供給手順について説明します。



危険

- ガスボンベは、法規および貴社の社内基準に従い取り扱ってください。
ガスボンベには、高圧ガスが封入されています。取り扱いを誤ると高圧ガスが吹き出し、人身事故につながる恐れがあります。
- ガスボンベのバルブを開けるときは、吐出口に顔を近づけないでください。
接続が緩んでいる場合は、高圧ガスが吹き出す恐れがあります。
- 回転中の冷却ファンおよび冷却ファン周囲の開口部に手、指、髪の毛、または衣類などを近づけないでください。
内部のファンに巻き込まれる恐れがあります。

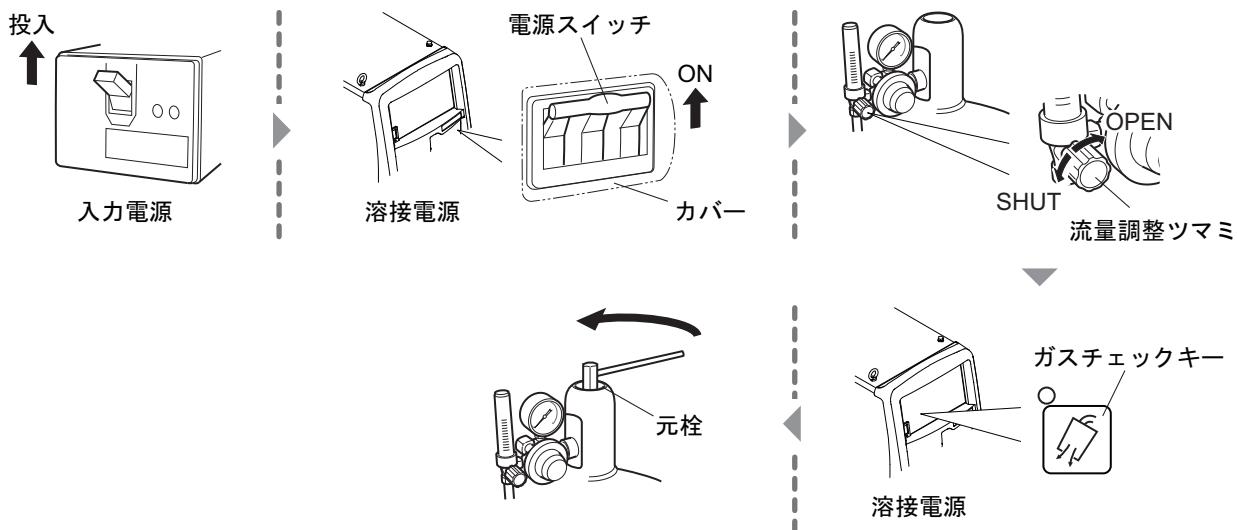

手順

1. 入力電源を投入します。

- 配電箱の開閉器を操作して、入力電源を投入してください。
⇒ 主電源表示灯が点灯します。

2. 溶接電源の電源スイッチを ON にします。

3. 流量調整ツマミが「SHUT」側になっていることを確認し、「ガスチェック」キーを押します。

- 「ガスチェック」キーの LED が点灯し、ガスチェック（シールドガスの放流）状態になります。
- ガスチェックは、約 2 分間継続し、自動的に停止します。途中でガスチェックを停止させたい場合は、再度「ガスチェック」キーを押し、LED を消灯してください。

4. シールドガスの元栓を開けます。

- ガス流量調整器に圧力計が付いている場合は、圧力計を確認しながら、適正な圧力になるまで元栓を開けてください。

5. 流量調整ツマミを「OPEN」側に回し、シールドガスの流量を調整します。

6. 「ガスチェック」キーを押します。

⇒ 「ガスチェック」キーの LED が消灯し、ガスチェックが停止します。


5.3 ワイヤのインチング

本項では、ワイヤのインチング手順（送給手順）について説明します。



◆ 危険

- インチング中は、溶接トーチ先端（チップ）を覗き込まないでください。また、目、顔および身体に溶接トーチの先端を向けたり、近づけたりしないでください。ワイヤが不意に飛び出で、受傷する恐れがあります。
- ワイヤ送給装置の送給ロールなどに手、指、髪の毛、または衣類などを近づけないでください。巻き込まれる恐れがあります。

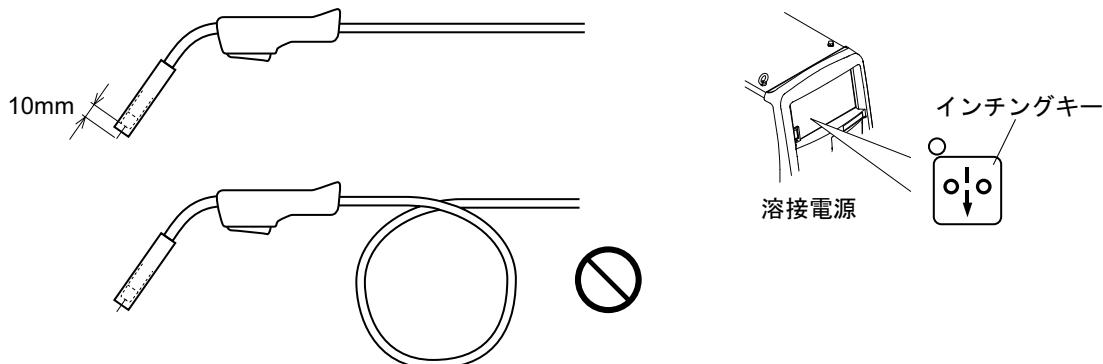

手順

1. トーチケーブルを曲げないように、真っ直ぐに伸ばします。

⇒ 曲がっている場合は、ワイヤの送給不良やワイヤの曲がりの原因になります。

2. 「インチング」キーを押し、ワイヤを送給します。

- ワイヤがチップ先端から約 10mm 出るまで、「インチング」キーを押し続けてください。「インチング」キーから手を放すと、ワイヤの送給は停止します。ワイヤが出過ぎた場合は、ニッパなどで切り落としてください。

⇒ ワイヤの送給中にパラメータ調整ツマミを回すと、送給速度を調整することができます。

参考

- ワイヤの送給は、リモコン（別売品）で行うこともできます。また、ワイヤの送給中にリモコンの溶接電流調整ツマミを回すと、送給速度を調整することができます。（☞ 6.8 アナログリモコン（別売品）の操作）

5.4 溶接条件の確認と設定

本項では、溶接条件の確認、および操作パネルの誤操作防止機能について説明します。

5.4.1 溶接条件の読み出し

溶接を始める前は、溶接条件（溶接電流／電圧、シールドガスの種類、およびワイヤ種類／ワイヤ径など）を設定する必要があります。（☞ 6.4 溶接条件の作成ガイド）

溶接条件をメモリ登録している場合は、その溶接条件を読み出して使用できます。（☞ 6.5 溶接条件のメモリ機能）読み出したあとは、溶接条件に間違いがないことを確認してください。

5.4.2 操作パネルの誤操作防止

本項では、操作パネルの誤操作防止機能について説明します。

誤操作などで、安易に溶接条件が変更されないように、インチング、ガスチェック、溶接条件読み出し／記憶以外のパネル操作ができなくなります。ただし、アナログリモコン使用時は、アナログリモコンによる電流電圧調整は可能です。

本項で説明する誤操作防止機能は、禁止を解除するためのパスワードを必要としません。特定の人だけが溶接条件を変更できるようにするには、パスワードを必要とする溶接条件の保護機能を使用してください。（☞ 7.1 溶接条件の保護）

5.4.2.1 誤操作防止機能を有効にする

手 順

1. メニュー画面に「キーロック」を表示させます。

- 画面操作ツマミを回して「キーロック」にカーソルを合わせてください。
- 画面操作ツマミを押してください。



2. 画面操作ツマミを押します。

- ⇒ 本機能が有効になり、メニュー画面のキーロックの「ON」が反転します。
- ⇒ 本機能が有効になっている間は、ホーム画面に鍵マークが表示されます。



参 考

- ・ 電源スイッチを OFF にしても、誤操作防止機能は無効なりません。
- ・ 溶接条件と内部機能の初期化を行うと、誤操作防止機能は無効になります。
(☞ 7.4 溶接条件と内部機能の初期化)

5.4.2.2 誤操作防止機能を無効にする

手 順

1. 再度画面操作ツマミを「キーロック」にカーソルを合わせツマミを押します。

- ⇒ キーロックが解除され、メニュー画面のキーロックの「OFF」が反転します。
- ⇒ ホーム画面の鍵マークが消えます。

5.5 溶接作業の実施

本項では、溶接の開始から終了までの手順について説明します。

5.5.1 溶接開始の操作

- CO₂/MAG/MIG 溶接の場合

手 順

1. 溶接条件の設定後、トーチスイッチの操作で溶接を開始します。(☞ 6.6.4 クレータの設定)

- ⇒ 溶接中は、左デジタルメータに溶接電流、右デジタルメータに溶接電圧がリアルタイムで表示されます。この表示は約1秒ごとの出力の平均値です。
- ⇒ 溶接中は、液晶パネルに「溶接時間」、「熱量」、「モータ電流」がリアルタイムで表示されます。
- ⇒ 溶接中は、実行中の溶接シーケンスのLEDが点滅します。

2. トーチスイッチの操作で一連の溶接を終了します。(☞ 6.6.4 クレータの設定)

- ⇒ 溶接終了時は、本溶接最後の1秒間の溶接電流、および溶接電圧の平均値がデジタルメータに点滅表示（結果表示）されます。（クレータ時の出力を除く）
- ⇒ 溶接終了時は、「溶接時間」、「熱量」、「モータ電流」、「溶接点数」、「ワイヤ消費量」、「溶接時間」が液晶パネルに表示されます。
- ⇒ 溶接シーケンスのLEDが点灯に変わります。

参 考

- 点滅表示中に操作パネルの任意のキーを押すと、設定値表示に替わります。
- 点滅表示時間は、内部機能（F8）により変更することができます。
- タック溶接など、溶接の時間が短い場合は、正しく結果表示されません。
- ワイヤ消費量はワイヤのスリップ等により、実際のワイヤ消費量と誤差が発生する場合があります。
- モータ電流は平滑化した値を表示していますので、モータ電流の急激な変化についてはトレースできない場合があります。
- その他の溶接法の場合

危 険

- TIG溶接でTIG電磁弁キットを使用しない場合、溶接終了後は必ずガスを閉めてください。
ガスの開閉が手動になり、閉め忘れると窒息の危険があります。

注 意

- TIG溶接を行う場合は、TIG溶接用の溶接トーチをご用意ください。
- 溶接法を「直流TIG」、もしくは「直流手溶接」に切り替えると、5秒後に安全電圧（約15V）が自動で供給されます。切り替える際は、トーチ電極（溶接棒）と母材が接触していないことを確認してください。

手 順

1. 溶接条件の設定後、以下の操作で溶接を開始します。

- TIG溶接の場合：母材と電極を接触させてから、トーチを引き上げてください。
 - 直流手溶接の場合：溶接棒と母材を接触させてから、溶接棒を引き上げてください。
- ⇒ 溶接中は、液晶パネルに「溶接時間」、「熱量」がリアルタイムで表示されます。
 - ⇒ 溶接中は、実行中の溶接シーケンスのLEDが点滅します。

2. 以下の操作で溶接を終了します。

- TIG 溶接の場合：トーチ電極を母材から引き離すことで終了します。
 - 直流手溶接の場合：溶接棒を母材から引き離すことで終了します。
- ⇒ 溶接シーケンスの LED が点灯に変わります。

参 考


- 別売品の TIG 電磁弁キットを使用している場合、トーチスイッチ操作により溶接の開始と終了を制御できます。（☞ 6.7.2.60 F81：TIG モードトーチスイッチの設定）

5.5.2 溶接中の操作

本項では、溶接中に溶接電流 / 電圧を調整する必要がある場合の操作について説明します。各シーケンス（初期条件 / 本条件 / クレータ条件）の溶接中に溶接電流 / 電圧を調整できます。

参 考

- アナログリモコン（別売品）を接続している場合は、操作パネル側で本条件（本溶接）の溶接電流 / 電圧を調整することができません。本条件の溶接電流 / 電圧は、アナログリモコン側で調整してください。

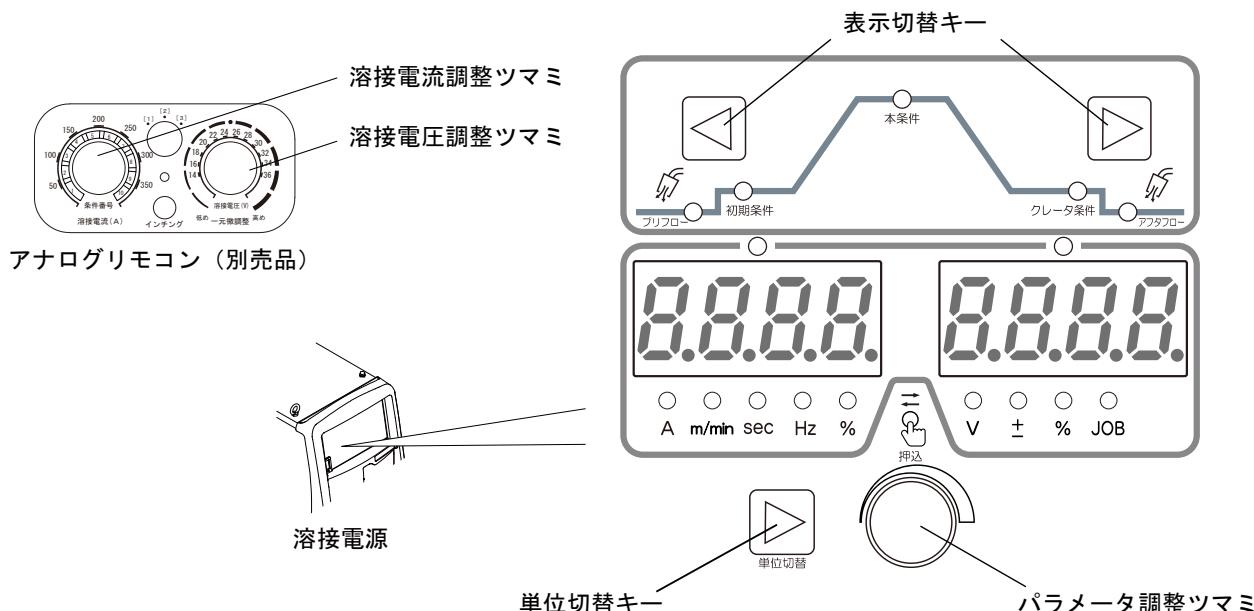

手 順

1. 「表示切替」キーを押します。

- ⇒ 左 / 右デジタルメータの表示が設定値表示に切り替わります。
 ⇒ 溶接シーケンスの LED が点灯に変わります。

2. 溶接電流を調整します。

- 左デジタルメータ上の LED が消灯している場合は、パラメータ調整ツマミを押し、LED を点灯させてください。（リモコンで調整する場合、この操作は不要です。）
- パラメータ調整ツマミ（リモコン：溶接電流調整ツマミ）を回し、溶接電流を調整してください。

3. 溶接電圧を調整します。

- TIG 溶接・直流手溶接の時は電圧調整はありません。
- 右デジタルメータ上の LED が消灯している場合は、パラメータ調整ツマミを押し、LED を点灯させてください。（リモコンで調整する場合、この操作は不要です。）
- パラメータ調整ツマミ（リモコン：溶接電圧調整ツマミ）を回し、溶接電圧を調整してください。

4. 「表示切替」キーを押します。


- ⇒ 左 / 右デジタルメータの表示が溶接中の電流 / 電圧値表示に戻ります。
- ⇒ 溶接シーケンスの LED が点滅に戻ります。

参 考

- ・ 設定値表示中に、何も操作をしない状態が約 5 秒間継続すると、溶接中の電流 / 電圧値表示に戻ります。
- ・ 内部機能 (F48) を使用すると、トーチスイッチの操作で溶接電流の増加 / 減少を行うことができます。(クレータ有の設定で本条件のみ) (☞ 6.7 内部機能の設定)
- ・ 「一元 / 個別」メニューで「一元」を選択している場合は、電圧が電流値に応じた値に自動設定されます。

5.5.3 溶接終了後の操作

本項では、溶接終了後の電源 / シールドガスの供給停止手順について説明します。

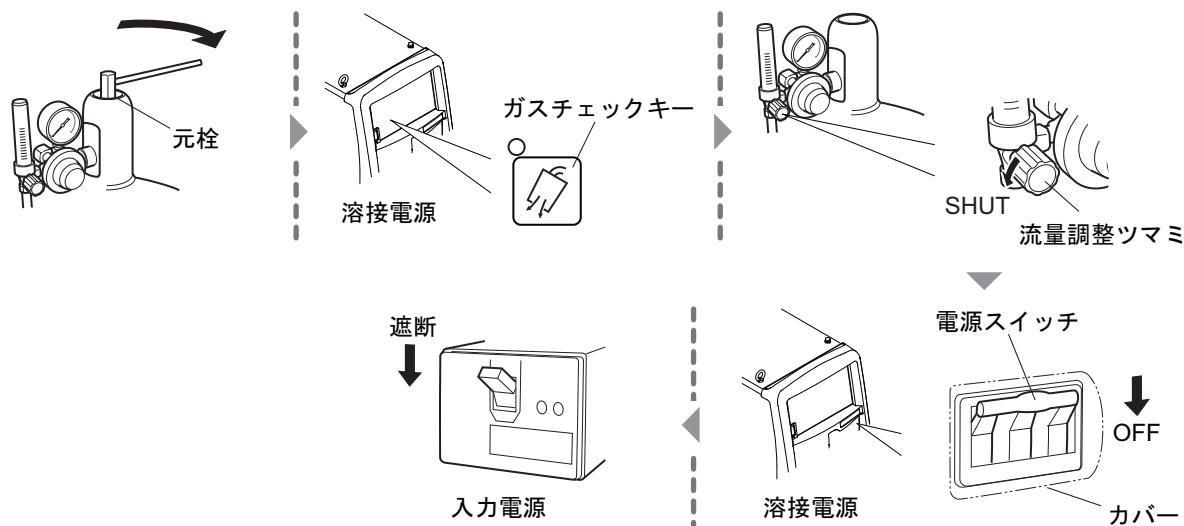

手 順

1. シールドガスの元栓を閉めます。
2. 「ガスチェック」キーを押します。
 - ⇒ 「ガスチェック」キーの LED が点灯し、ガス配管内に残っているシールドガスが排出されます。
3. シールドガスの排出後、「ガスチェック」キーを押します。
 - ⇒ 「ガスチェック」キーの LED が消灯し、ガスチェックが停止します。
4. 流量調整ツマミを「SHUT」側に回し、シールドガスの流量をゼロにします。
5. 溶接電源の電源スイッチを OFF にします。
 - ⇒ 主電源表示灯が消灯します。
6. 入力電源を遮断します。
 - 配電箱の開閉器を操作して、入力電源を遮断してください。

第6章 溶接条件

本章では、操作パネルの機能や溶接条件の設定方法などについて説明します。

6.1 溶接条件リスト

本項では、溶接電源で設定可能なパラメータ / 機能について説明します。

6.1.1 パラメータ（溶接パラメータ）

パラメータ	設定範囲		初期値	内容
プリフロー時間	0 ~ 10 秒		0.1 秒	溶接開始前のガス放流時間を設定します。
初期条件 / 本条件 / クレータ条件	電流	WB-P352L	20 ~ 400A 10 ~ 400A (直流 TIG) 20 ~ 300A (直流手溶接)	150A (本条件) 100A (初期 / クレータ)
		WB-P502L	20 ~ 550A 10 ~ 400A (直流 TIG) 20 ~ 400A (直流手溶接)	
	電圧 (個別) ※1	WB-P352L	10.0 ~ 45.0V	23.5V (本条件) 21.5V (初期 / クレータ)
		WB-P502L	10.0 ~ 50.0V	
	電圧 (一元) ※1	– 100 ~ 100 – 3.0 ~ 3.0 (MS-MIG)		0
アフタフロー時間	0 ~ 10 秒		0.4 秒	溶接終了後のガス放流時間を設定します。
アーツスポット時間	0.1 ~ 10 秒		3 秒	アーツスポット時の溶接時間を設定します。
アーク特性	– 10 ~ 10		0	アークをハード～ソフトな状態に設定します。
溶接条件メモリ番号	1 ~ 100		1	溶接条件を登録します。(100 個まで登録可能)
ウェーブ周波数	0.5 ~ 32.0Hz		3.0Hz	直流ウェーブパルス時のウェーブ周波数を設定します。

※1： 直流 TIG、直流手溶接は電圧調整はありません。

6.1.2 機能

機能	初期値	設定項目
溶接法	直流パルス	直流 / 直流低スパッタ / 直流パルス / 直流ウェーブパルス / MS-MIG / 直流 TIG / 直流手溶接
ガス	MAG	CO ₂ / MAG / MIG(2%O ₂) / MIG(Ar100%)
ワイヤ材質	軟鋼ソリッド	軟鋼ソリッド (CO ₂ /MAG) / 軟鋼フラックスコアード (CO ₂) / ステンレスフラックスコアード (CO ₂) / ステンレスソリッド (MIG) / フェライト系ステンレスソリッド (MIG) / 軟質アルミ (MIG) / 硬質アルミ (MIG)
ワイヤ径 (mm)	1.2	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
初期条件	無	有 / 無
クレータ	無	無 / 有 (パルス無) / 有 (パルス有) / アーツスポット
溶接電圧調整	個別	一元 / 個別
溶込制御	無	有 / 無

6.1.3 内部機能（ファンクション）

内部機能の詳細（☞ 6.7 内部機能の設定）

記憶の欄に○印を記したファンクションは、溶接条件と一緒にメモリ登録することができます。

番号	ファンクション名	設定範囲	初期値	内容	記憶
F1	標準 / 延長ケーブルモード	OFF/ON	OFF	溶接電源を半自動モードで使用する場合、延長ケーブル用の溶接制御を設定します。 OFF：標準モード（標準的な半自動モードです。） ON：延長ケーブルモード（パワーケーブルの延長モードです。）	—
F2	リモコンによる機能切替	0/ 1/2/3/4/5/6	0	アナログリモコンの切替ツマミに割り当てる機能を設定します。 0：機能無し 1：クレータ切替 2：ガスチェック 3：溶込制御 4：タップスタート 5：溶接条件読出し 6：溶接法切替	—
F3	モバイルリモコン切替 （※2）	OFF/ON	OFF	モバイルリモコンを使用する／しないを設定します。 OFF：使用しない ON：使用する	—
機能無し（※1）		OFF（固定）	OFF	本機能はありません。	—
F4	自動 / 半自動モード	0/1/2/3/4	0	溶接電源のI/Oを設定します。 0：半自動機 1：自動機1 2：自動機2 3：アルメガ仕様 4：アルメガ仕様（高速通信用）	—
F5	外部指令電圧最大値	10.0/14.0/ 15.0	15.0 (V)	電流・電圧の指令値を外部から入力する場合、供給する電圧の最大値を設定します。	—
F6	アップスロープ時間	0.0～10.0	0.0 (s)	初期条件から本条件へのスロープ時間を設定します。	○
F7	ダウンスロープ時間	0.0～10.0	0.0 (s)	本条件からクレータ条件へのスロープ時間を設定します。	○
F8	溶接結果表示時間	0～60	20 (s)	溶接終了後の電流／電圧の表示時間を設定します。	—
F9	アナログリモコン目盛	200/350 （※1）	350 (A)	アナログリモコンで使用する目盛板の種類を設定します。	—
		200/350/500 （※2）	500 (A)		
F10	モータ過電流検出レベル	20～150	70 (%)	ワイヤ送給装置モータの定格電流に対する過電流警告のレベルを設定します。	—
F11	溶接条件メモリ微調整	OFF/1～30	OFF	メモリ登録した溶接条件の電流／電圧をアナログリモコンで微調整する／しないを設定します。 OFF：微調整しない 1～30：微調整する（調整範囲の最大値をパーセントで設定します。）	—
F12	機能無し	ON（固定）	ON	本機能の設定はできません。	—
F13	ターボスタート（※1）	OFF/ON	ON	ターボスタート機能の有効／無効を設定します。 OFF：無効 ON：有効	—
	機能無し（※2）	OFF（固定）	OFF	本機能はありません。	—
F14	スタート制御時間調整	−50～50	0 (%)	スタート電流の制御時間を調整します。	—
F15	スタート制御電流調整	−100～100	0 (A)	スタート電流を調整します。	—
F16	スローダウン速度調整	−1.0～1.0	0.0 (m/分)	スローダウンの速度を設定します。	○
F17	アンチスティック時間調整	−50～50	0 (10ms)	溶接終了時のワイヤの燃え上がり量をアンチスティック処理の時間で調整します。	○
F18	アンチスティック電圧調整	−9.9～9.9	0.0 (V)	溶接終了時のワイヤの燃え上がり量をアンチスティック処理の電圧で調整します。	○
F19	警告の設定切替	OFF/ON	OFF	警告レベル異常検出時の出力状態を設定します。 OFF：溶接電源の出力継続 ON：溶接電源の出力停止	—
F20	入力電圧不足検出レベル	140～220	160 (V)	一次側入力電圧不足時の電圧検出レベルを設定します。	—
F21	冷却ファン最大運転	OFF/ON	OFF	冷却ファンの運転モードを設定します。 OFF：省エネ運転 ON：常時最大速度で運転	—

番号	ファンクション名	設定範囲	初期値	内容	記憶
F22	SUS EX パルス切替	OFF/ON	ON	SUS パルス溶接において、2種類の溶接性を選択できます。 OFF：スパッタの発生量を抑えることができます。 ON：開先のルート部を狙いやすく、溶込み不良を抑制します。	—
F23	スリープモード 切替時間	0～10	0	溶接電源がスリープモードになるまでの時間を設定します。 0 (OFF) : 無効 1～10 : 1～10 分に設定できます。	—
F24	ワイヤ送り速度設定	OFF/ON	OFF	溶接条件の設定基準を設定します。 OFF : 電流を基準 ON : ワイヤ送り速度を基準	—
F25	外部出力1の設定	0/4	0	プログラマブルI/Oの出力端子の機能を設定します。	—
F26	外部出力2の設定				
F27	外部出力3の設定				
F28	外部出力4の設定				
F29	外部入力1の設定	0～7	0	プログラマブルI/Oの入力端子の機能を設定します。	—
F30	外部入力2の設定				
F31	外部入力3の設定				
F32	外部入力4の設定				
F33	【くびれ】検知の 抑制率表示	—	—	F33選択時は、右デジタルメータに【くびれ】検知抑制率 (%) を表示します。設定はできません。	—
F34	【くびれ】検知感度の 自動補正	OFF/ON	ON	【くびれ】検出感度の自動補正機能の有効 / 無効を設定します。 OFF : 自動補正なし ON : 自動補正あり	○
F35	【くびれ】検知感度の保存	OFF/ON	OFF	溶接終了時に【くびれ】検出感度の保存をする / しないを設定します。 OFF : 保存しない ON : 次の溶接開始まで保存する	○
F36	スパッタ調整 P1P	−100～ 100	0	スパッタ調整に関する制御パラメータを設定します。	○
F37	スパッタ調整 P2P				
F38	アーク電圧直接検出切替	0/1/2	0	アーク電圧を検出する箇所を切り替えます。 0 : 標準 1 : 母材側直接検出時 2 : 正極性 (ワイヤマイナス) ワイヤ使用時	—
F39	出力電流ゲイン調整	−10～10	0 (A)	実際の出力電流値の調整用です。校正モードでのみ調整可能です。 溶接電流、電圧の校正が必要となった際に使用します。	—
F40	出力電流ゲイン微調整	−0.99～ 0.99	0.00 (A)		
F41	出力電圧ゲイン調整	−1.0～1.0	0.0 (V)	実際の出力電圧値の調整用です。校正モードでのみ調整可能です。 溶接電流、電圧の校正が必要となった際に使用します。	—
F42	出力電圧ゲイン微調整	−0.09～ 0.09	0.00 (V)		
F43	CAN ID	1～16	1	CAN通信機器との接続時に使用するCAN通信のID番号を設定します。	—
F44	アナログリモコンによる 溶接条件読み出し	OFF/ON	OFF	メモリ登録された溶接条件の「1」～「10」をアナログリモコンで読み出す / 読み出さないを設定します。 OFF : 読み出さない ON : 読み出す	—
F45	特殊クレータシーケンス	OFF/ON	OFF	初期条件とクレータ条件を、トーチスイッチの操作に関わらず、一定の時間として使用する / しないを設定します。 OFF : 使用しない ON : 使用する (ONにした場合、「F46」と「F47」で設定された時間が適用されます)	○
F46	特殊クレータシーケンス 初期時間	0.0～10.0	0.0 (s)	特殊クレータシーケンスでの初期時間を設定します。(「F45」でONを選択している場合に有効です)	○
F47	特殊クレータシーケンス クレータ時間	0.0～10.0	0.0 (s)	特殊クレータシーケンスのクレータ時間を設定します。(「F45」でONを選択している場合に有効です)	○
F48	トーチスイッチ操作による 電流調整	OFF/ON	OFF	クレータ「有」で本条件 (自己保持中) のとき、トーチスイッチの操作で電流調整をする / しないを設定します。 OFF : トーチスイッチを使用しない ON : トーチスイッチを使用する (ONにした場合、「F49」と「F50」で設定された増減量が適用されます)	○
F49	シングルクリックでの 電流増減量	−100～100	0 (A)	トーチスイッチのシングルクリック操作で電流の増減ができます。そのときの電流の増減量を設定します。(「F48」でONを選択している場合に有効です)	○

番号	ファンクション名	設定範囲	初期値	内容	記憶
F50	ダブルクリックでの電流増減量	-100～100	0 (A)	トーチスイッチのダブルクリック操作で電流の増減ができます。そのときの電流の増減量を設定します。(「F48」でONを選択している場合に有効です)	○
F51	特殊クレータ反復	OFF/ON	OFF	クレータ「有」のとき、本条件とクレータ条件の切り替えをトーチスイッチのクリック操作でする/しないを設定します。 OFF: トーチスイッチを使用しない ON: トーチスイッチを使用する	○
F52	データログ機能のデータの種類	0～8	0	データログでのサンプルデータを設定します。 0: サンプリングなし 1: 電流実測値/電圧実測値/送給実測値 2: 電流設定値/電圧設定値/送給設定値 3: 電流設定値/電流実測値/電圧実測値 4: 電流設定値/電流実測値/送給実測値 5: 電流実測値/電圧設定値/電圧実測値 6: 電圧設定値/電圧実測値/送給実測値 7: 電流実測値/送給設定値/送給実測値 8: 電圧実測値/送給設定値/送給実測値	—
F53	データログ機能サンプリング速度	1/2/3	2	データログ機能のサンプリング間隔を設定します。 1: 10ms 2: 100ms 3: 1s	—
F54	タックスタート処理	OFF/ON	OFF	溶接スタート時のワイヤ送給をスローダウンさせないで本送給する/しないを設定します。 OFF: 本送給しない(スローダウンする) ON: 本送給する	—
F55	アーケ切れ検出時間	OFF (固定)	OFF	他社自動機との接続時に使用します。	—
F56	アーケスタート不良検出時間				
F57	WCR出力ONディレイ時間				
F58	WCR出力OFFディレイ時間				
F59	アナログ設定切替				
F60	パルスピーク電流微調整	-150～150	0 (A)	パルス溶接におけるパルスピーク電流の増減量を設定します。	○
F61	パルスピーク時間微調整	-1.5～1.5	0.0 (ms)	パルス溶接におけるパルスピーク時間の増減量を設定します。	○
F62	ベース電流微調整	-60～60	0 (A)	パルス溶接におけるベース電流の増減量を設定します。	○
F63	Lパルスピーク電流微調整	-150～150	0 (A)	ウェーブパルス溶接におけるLOW側パルスピーク電流の増減量を設定します。	○
F64	Lパルスピーク時間微調整	-1.5～1.5	0.0 (ms)	ウェーブパルス溶接におけるLOW側パルスピーク時間の増減量を設定します。	○
F65	Lベース電流微調整	-60～60	0 (A)	ウェーブパルス溶接におけるLOW側ベース電流の増減量を設定します。	○
F66	送給振幅比率調整	0～100	50 (%)	ウェーブパルス溶接におけるワイヤ送給速度振幅比率を設定します。	○
F67	電流値の変更設定(初期条件、クレータ条件)	OFF/ON	OFF	「クレータ有」選択時、初期条件およびクレータ条件の電流値を変更します。	○
F68	電流値の設定(初期条件)	10～300	100 (%)	初期条件での電流値を、溶接条件の電流値に対するパーセンテージで設定します。	○
F69	電流値の設定(クレータ条件)	10～300	100 (%)	クレータ条件での電流値を、溶接条件の電流値に対するパーセンテージで設定します。	○
F70	アナログリモコン上限値設定	20～400 (※1) 20～550 (※2)	400 (A) (※1) 550 (A) (※2)	アナログリモコン(別売品)で調整できる溶接電流の上限値を設定します。	—
F71	インターバル溶接機能	OFF/ON	OFF	出力中にアーケのON/OFFを繰り返すことでワークへの入熱を制御します。	○
F72	インターバル溶接機能アーケON時間	0.05～9.99	1.00 (s)	インターバル溶接機能をONとしたとき、アーケON時間を設定します。	○
F73	インターバル溶接機能アーケOFF時間	0.05～9.99	1.00 (s)	インターバル溶接機能をONとしたとき、アーケOFF時間を設定します。	○
F74 ～ F76	機能無し	OFF (固定)	OFF	本機能はありません。	—
F77	溶接機識別番号	1～999	1	溶接管理機能の溶接機識別番号を設定します。	—

番号	ファンクション名	設定範囲	初期値	内容	記憶
F78	意図しないトーチスイッチ動作の防止	OFF/ON	OFF	ブリフロー後 5 秒間溶接が行われなかった場合にエラーコードが表示されます。	—
F79	CAN 通信の接続機器切替	0/1/2/3	0	CAN 通信に使用する通信機器を設定します。 0：デジタルリモコン 1：デジタルパネル（E-2628） 2：デジタルらくらくトーチ 3：デジタルらくらくフィーダ	—
F80	CAN 通信の通信速度切替	0/1/2/3	0	CAN 通信に使用する通信速度を設定します。 0：500kbps 1：1Mbps 2：125kbps 3：250kbps	—
F81	TIG モードトーチスイッチの設定	OFF/ON	OFF	直流 TIG 溶接時にトーチスイッチを操作することにより、溶接の開始および終了を制御できます。	—
F82	直流パルス溶接時の延長補正	0 ~ 30	0	延長ケーブルまたはケーブルが曲がった状態で使用する時に、アークが不安定になったり、ワイヤが母材に突っ込む現象が発生することがあります。このパラメータを調整することで、解消または緩和することができます。	—
F83	スタート直後アーク長調整	− 20 ~ 10	0	スタート直後のアーク長を調整します。	—
F84	パルス自動調整	0/1/2	0	パルス自動調整の機能を備えたパルスモードを設定します。 0：標準パルスモード 1：自動調整用パルスモード 2：自動調整用パルスモード・調整値固定化	○
F85	パルス自動調整の調整量	− 9.99 ~ 9.99	0	パルス自動調整における、現在保持している調整量を確認できます。また、調整量を手動で変更できます。	○
F86	電流表示調整 (GAIN)	− 20 ~ 20	0 (%)	デジタルメータに表示される電流値を調整します。	—
F87	電流表示調整 (OFFSET)	− 20 ~ 20	0 (A)		
F88	電圧表示調整 (GAIN)	− 20 ~ 20	0 (%)	デジタルメータに表示される電圧値を調整します。	—
F89	電圧表示調整 (OFFSET)	− 2.0 ~ 2.0	0.0 (V)		

※1：WB-P352L の場合

※2：WB-P502L の場合

6.2 操作パネルの機能


本項では、操作パネルに配置されている表示器やキーの機能について説明します。



液晶パネルの表示言語はソフトウェアの入替により切り替えることができます。ソフトウェアについては弊社のホームページからダウンロードできます。

<https://www.daihen.co.jp/products/welder/software/index.html>

6.2.1 操作パネル

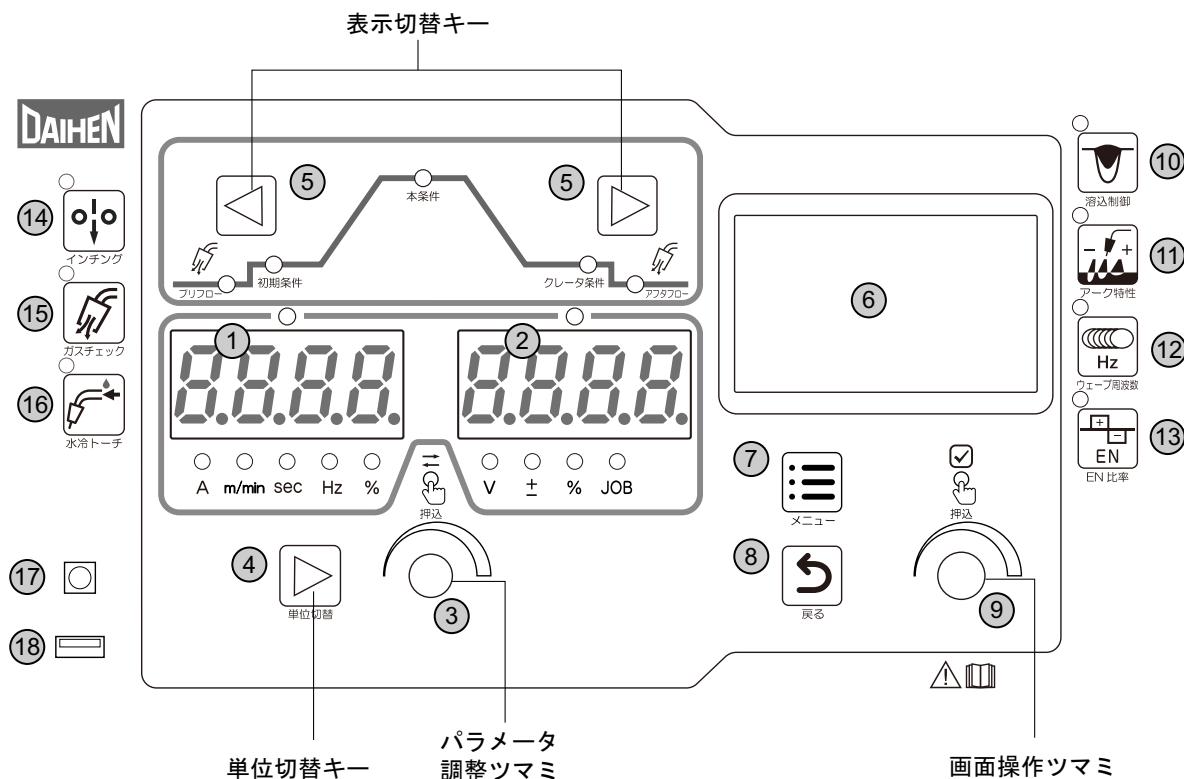

番号	名称	機能
1	左デジタルメータ	各種情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 溶接中は、溶接電流が表示され、「A」のLEDが点灯します。 各種設定時は、その設定に応じた内容が表示され、LEDの点灯位置が自動的に切り替わります。
2	右デジタルメータ	各種情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 溶接中は、溶接電圧が表示されます。 各種設定時は、その設定に応じた内容が表示され、LEDの点灯位置が自動的に切り替わります。
3	パラメータ調整ツマミ	押すと、設定対象のデジタルメータ（左／右）を切り替えることができます。 回すと、選択したパラメータの値を変更できます。 左デジタルメータ選択時は、溶接電流 / ワイヤ送給速度を設定します。溶接電流 / ワイヤ送給速度の切り替えは「単位切替」キーで行います。 右デジタルメータ選択時は、溶接電圧を設定します。 ツマミを速く回すと変更量が 10 倍になります。
4	「単位切替」キー	左デジタルメータ選択時は、溶接電流 / ワイヤ送給速度を切り替えます。 右デジタルメータ選択時は、溶接電圧の調整方法に一元モードを選択している場合、右デジタルメータに表示される値を「微調整の値」または「実際の電圧」に切り替えることができます。（一元モードでは、溶接電流に応じた溶接電圧を ±0 とし、この値を基に溶接電圧を微調整します。）
5	「表示切替」キー	設定対象となる溶接シーケンスを切り替えます。また溶接中は、使用している溶接条件に設定されている値に表示を切替えることができます。
6	液晶パネル	設定されている溶接条件の表示、溶接条件の変更、その他複数のメニューについて設定が行えます。（☞ 6.2.2 設定画面）


番号	名称	機能
7	「メニュー選択」キー	溶接条件設定画面とメニュー画面を切り替えます。
8	「戻る(キャンセル)」キー	各種設定中の操作をキャンセルして元に戻します。
9	画面操作ツマミ	液晶パネルに表示される設定画面の機能選択や設定変更に使用します。
10	「溶込制御選択」キー	溶込制御を有効にします。 (☞ 6.6.8 溶込制御の調整) キーを押すと LED が点灯し、ワイヤ突出長が変化した場合でも、常に一定の溶接電流になるようにワイヤ送給速度が自動的に調整されます。 本機能は、「ワイヤ材質」メニューで「軟鋼ソリッド」、「軟鋼ラックスコアード」、「SUS ソリッド」、「フェライト系 SUS ソリッド」、または「SUS ラックスコアード」を選択している場合に使用することができます。 「溶込制御」は「溶接法」メニューで「直流」を選択している場合に使用できます。
11	「アーク特性設定」キー	アーク特性（ハード～ソフト）を設定します。 (☞ 6.6.7 アーク特性の調整) キーを押すと LED が点灯し、パラメータ調整ツマミでアーク特性を調整することができます。調整中のアーク特性は、右デジタルメータに表示されます。
12	「ウェーブ周波数選択」キー	「溶接法」メニューで「直流ウェーブパルス」を選択時、ウェーブ周波数を設定します。 (☞ 6.6.9 ウェーブ周波数の調整) キーを押すと LED が点灯し、パラメータ調整ツマミでウェーブ周波数を調整することができます。 設定周波数は、左デジタルメータに表示されます。
13	「EN 比率設定」キー	本機能は使用しません。
14	「インチング」キー	ワイヤを送給します。 (☞ 5.3 ワイヤのインチング) キーを押している間 LED が点灯し、ワイヤが送給されます。 送給速度は、パラメータ調整ツマミで調整することができます。 アナログリモコン（別売品）接続時は、アナログリモコンの溶接電流設定ツマミで調整することができます。
15	「ガスチェック」キー	シールドガスを放流します。 (☞ 5.2 電源投入とガス供給) キーを押すと LED が点灯し、シールドガスが放流されます。 (約 2 分間放流し、自動的に放流を停止します。) 再度キーを押すと LED が消灯し、シールドガスの放流を停止します。
16	「トーチ空冷／水冷切替」キー	空冷式溶接トーチ / 水冷式溶接トーチのどちらかを選択します。双方のモード切り替えは、キーを押して行います。 <ul style="list-style-type: none"> • LED 点灯時：水冷式溶接トーチモード • LED 消灯時：空冷式溶接トーチモード
17	サービス用端子	弊社サービス用の端子です。
18	USB コネクタ	登録されている各種データを USB メモリに書き込み、または USB メモリから読み出します。 (☞ 第 7 章 管理者機能)

6.2.2 設定画面

本項では、液晶パネルに表示される設定画面の機能と基本的な操作方法について説明します。

6.2.2.1 画面の構成と切り替えについて

溶接電源が正常に起動すると、通常、ホーム画面が表示されます。

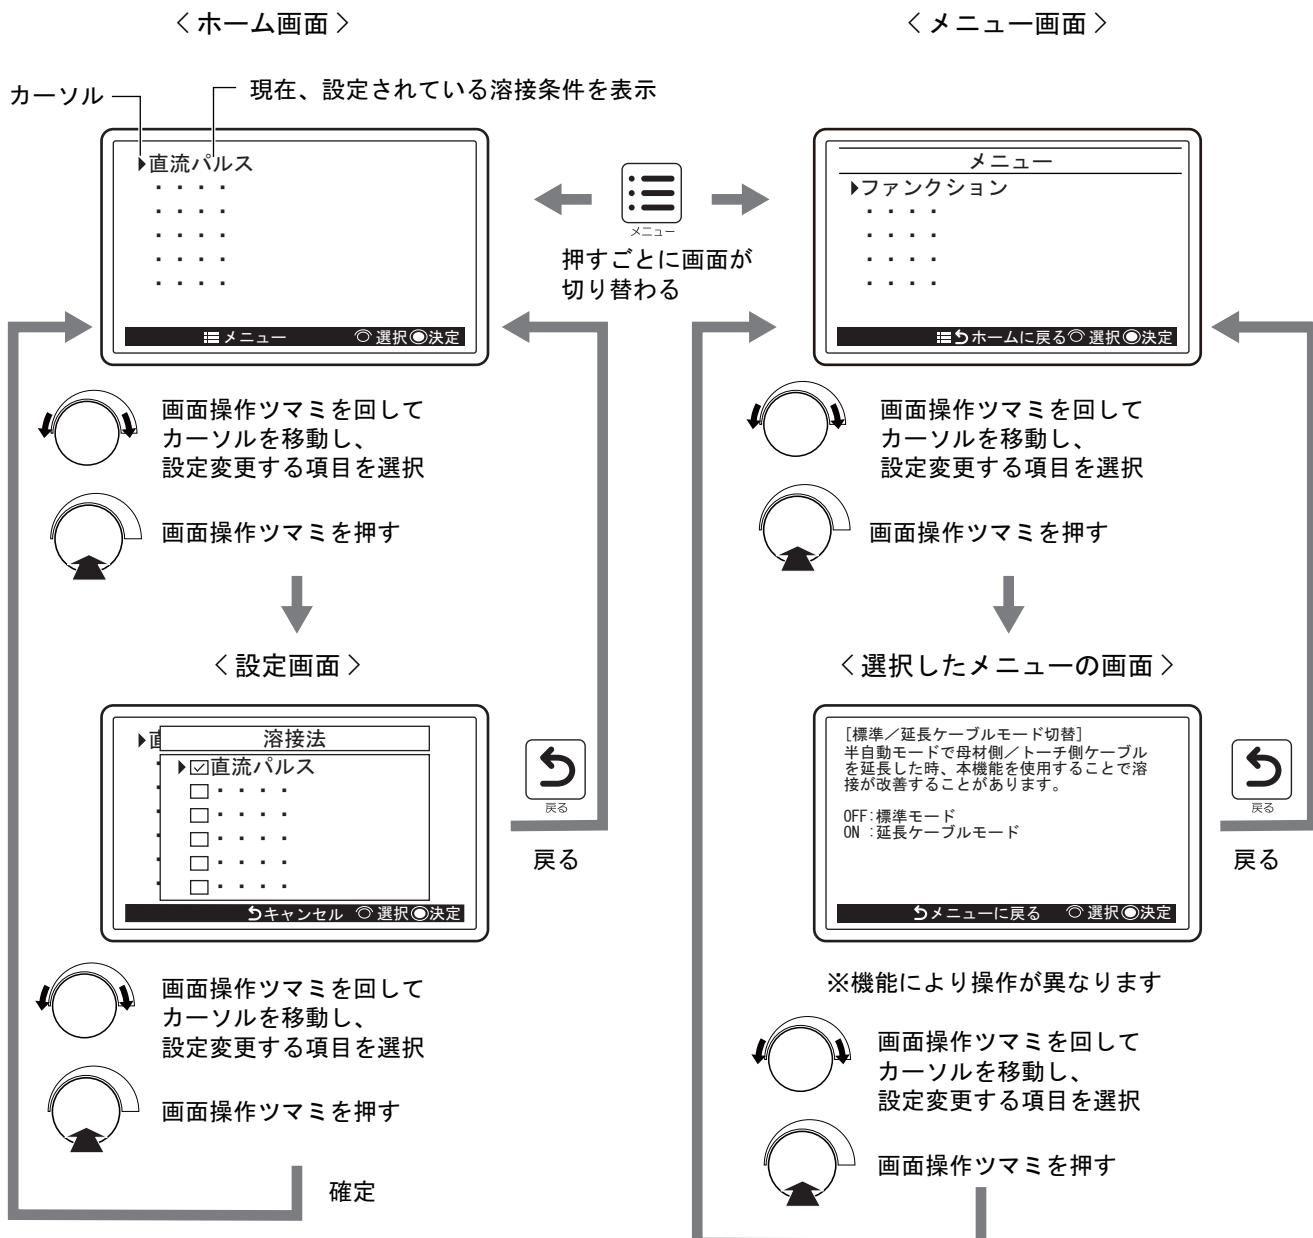

参考

- ホーム画面の「文字サイズ」、全画面の「画面背景」を設定できます。これらの設定方法については、「7.7 システム設定」を参照してください。

6.2.2.2 設定画面の機能

- ホーム画面

溶接条件項目	機能
溶接法	<p>使用する溶接法の種類を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ワイヤ径、ワイヤ材質、ガス、および用途の組み合わせによっては、使用できない溶接法があります。使用できない溶接法は表示されません。 (☞ 6.6.1 溶接モードについて) 他の溶接条件の変更により、現在設定されている溶接法が使用できない組み合わせとなった場合に、液晶パネルの溶接法の項目が反転表示され、左／右デジタルメータに「——」が点滅表示されます。
ガス	<p>使用するガスを選択します。(※1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ワイヤ径、ワイヤ材質、溶接法、および用途の組み合わせによっては、使用できないガスがあります。使用できないガスは表示されません。 (☞ 6.6.1 溶接モードについて) 他の溶接条件の変更により、現在設定されているガスが使用できない組み合わせとなった場合に、液晶パネルのガスの項目が反転表示され、左／右デジタルメータに「——」が点滅表示されます。
ワイヤ材質	<p>使用するワイヤ材質を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ワイヤ径、ガス、溶接法、および用途の組み合わせによっては、使用できないワイヤ材質があります。使用できないワイヤ材質は表示されません。 (☞ 6.6.1 溶接モードについて) 他の溶接条件の変更により、現在設定されているワイヤ材質が使用できない組み合わせとなった場合に、液晶パネルのワイヤ材質の項目が反転表示され、左／右デジタルメータに「——」が点滅表示されます。
ワイヤ径	<p>使用するワイヤ径を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ワイヤ材質、ガス、溶接法、および用途の組み合わせによっては、使用できないワイヤ径があります。使用できないワイヤ径は表示されません。 (☞ 6.6.1 溶接モードについて) 他の溶接条件の変更により、現在設定されているワイヤ径が使用できない組み合わせとなった場合に、液晶パネルのワイヤ径の項目が反転表示され、左／右デジタルメータに「——」が点滅表示されます。
用途	<p>使用する用途を選択します。(※1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ワイヤ径、ワイヤ材質、ガス、および溶接法の組み合わせによっては、使用できない用途があります。使用できない用途は表示されません。 (☞ 6.6.1 溶接モードについて) (P30309 002.002.000.000、P30310 002.002.000.000 以降のバージョンで対応しています。)
クレータ条件	<p>溶接終了時のクレータ処理方法、またはアーカスポットを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> クレータ処理の詳細 (☞ 6.6.4 クレータの設定) アーカスポットの詳細 (☞ 6.6.5 アーカスポットの設定)
アーカスポット	<p>アーカスポット時間設定します。 「クレータ条件」で「アーカスポット」選択時に表示されます。 (☞ 6.6.5 アーカスポットの設定)</p>
初期条件	<p>「クレータ条件」メニューで「クレータ有」を選択時、本溶接の前に初期条件シーケンスを付加します。 (☞ 6.6.4 クレータの設定)</p> <p>画面操作ツマミを押すごとに、有 / 無が切り替わります。</p>
一元／個別	<p>溶接電流に対する溶接電圧を自動で決めるか否か選択します。双方のモード切り替えは、画面操作ツマミを押して行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一元：一元モード（溶接電流に応じた溶接電圧が自動設定され、設定された溶接電圧に対して微調整ができます） 個別：個別モード（溶接電圧を溶接電流とは無関係に調整できます）
溶接ガイド	<p>「溶接継手」、「板厚」を設定することで、各項目に応じた溶接電流を自動的に設定できます。 (☞ 6.6.10 溶接ガイド)</p>

- メニュー画面

メニュー	機能
ファンクション	溶接電源の内部機能を設定します。(☞ 6.7 内部機能の設定)
溶接条件読出	登録されている溶接条件を内部メモリから読み出します。(☞ 6.5 溶接条件のメモリ機能)
溶接条件記憶	設定した溶接条件を内部メモリに登録します。(☞ 6.5 溶接条件のメモリ機能)

メニュー	機能
溶接管理	溶接管理機能を設定します。(☞ 第7章 管理者機能)
キーロック	キーロックの有効 / 無効を切り替えます。 (☞ 第7.1.2 誤操作防止の解除)
バックアップ	溶接条件などのデータをUSBメモリにバックアップします。(☞ 7.3.5 バックアップ操作)
リストア	バックアップしたデータを本溶接電源に読み込みます。(☞ 7.3.6 バックアップデータの読み込み操作)
製品情報	本溶接電源のソフトウェアおよび製造番号の情報が表示されます。(☞ 7.5 ソフトウェアバージョンおよび製造番号の確認)
システム設定	ホーム画面の「文字サイズ」、全画面の「画面背景」および「言語情報」を設定します。 (「言語情報」の設定は、P30309 002.002.000.000、P30310 002.002.000.000以降のバージョンで対応しています。)

※1：オプション（OP）として、選択候補の追加が可能です。

6.3 溶接条件について

本項では、基本的な溶接条件や便利な機能について説明します。

6.3.1 基本的な溶接条件

本項では、基本的な溶接条件について説明します。溶接を行うには、次の点を考慮する必要があります。

- ・ 溶接部材の板厚、材質
- ・ シールドガスの種類、および流量
- ・ ワイヤ種類、ワイヤ径、および溶接法（溶接の種類）
- ・ 溶接電流、および溶接電圧


6.3.2 便利な使い方

本項では、溶接電源の便利な機能について説明します。

- ・ 溶接条件の登録 (☞ 6.5 溶接条件のメモリ機能)
溶接条件のメモリ機能を使用すると、現在設定している溶接電流 / 電圧、シールドガスの種類、およびワイヤ種類 / ワイヤ径などを登録し、読み出して使用することができます。
- ・ 一元電圧調整 (☞ 6.2 操作パネルの機能)
「一元 / 個別切替」機能を使用すると、溶接電流に応じた溶接電圧を自動設定できます。また、自動設定された溶接電圧を微調整することもできます。
- ・ 溶込制御 (☞ 6.6.8 溶込制御の調整)
溶込制御機能を使用すると、ワイヤ突出長が変化した場合でも、常に一定の溶接電流になるようにワイヤ送給速度を自動調整することができます。（軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUSソリッド、またはSUSフラックスコアードのみ）
- ・ トーチスイッチによる溶接電流調整 (☞ 6.7 内部機能の設定)
内部機能（F48）を使用すると、トーチスイッチの操作で設定された溶接電流に増加 / 減少を行うことができます。（クレータ有の設定で本条件のみ）

6.4 溶接条件の作成ガイド

本項では、基本的な溶接条件設定の流れについて説明します。

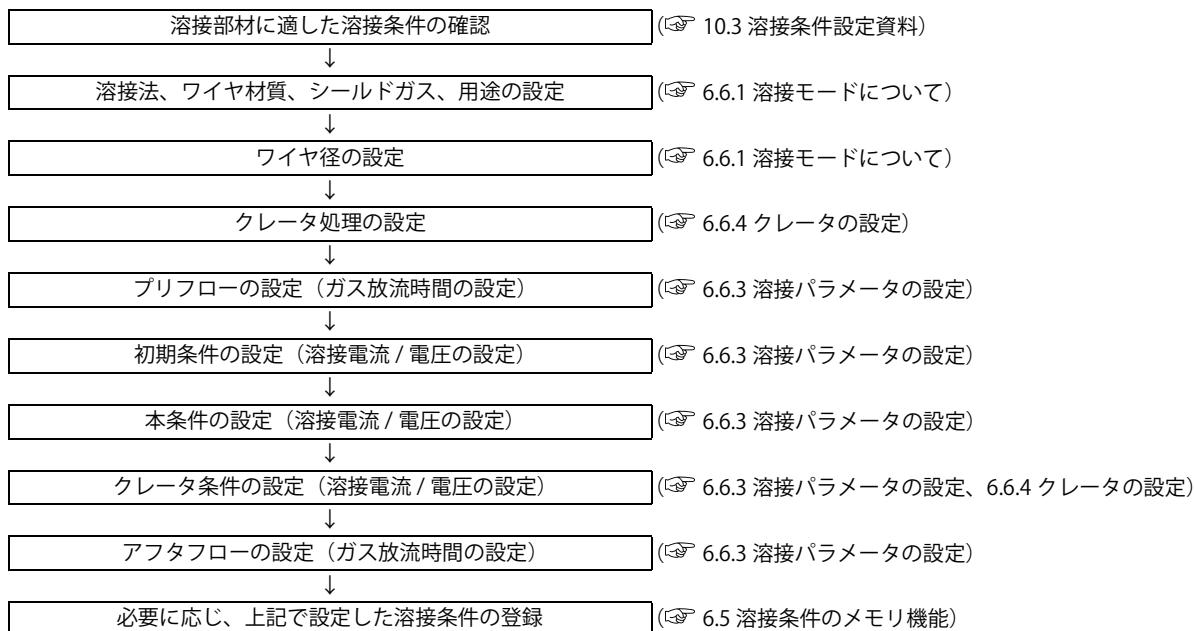

6.5 溶接条件のメモリ機能

本項では、溶接条件のメモリ機能について説明します。

溶接電源には、溶接条件を登録し、読み出して使用できる機能があります。登録できる溶接条件は、100個です。1個の溶接条件には、次の内容を登録できます。

- 操作パネルで選択されている溶接モード（シールドガス / ワイヤ / クレータ / 溶込制御など）
- 溶接シーケンスごとの溶接電流 / 電圧 (☞ 6.6.3 溶接パラメータの設定)
- 内部機能の一部 (☞ 6.1.3 内部機能 (ファンクション))

△注 意

- 溶接電源に記憶されるデータ（電子情報）は、静電気や衝撃、または修理などの理由で、記憶内容が変化したり消失する恐れがあります。重要な情報は、必ず別に控えを取ってください。
- 電子情報の変化や消失について、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 溶接法が直流TIG、直流手溶接の場合は溶接条件メモリ機能が使用できません。

△注 記

- アナログリモコン（別売品）を接続している場合、登録されている溶接条件を読み出しても、本条件の電流値 / 電圧値は、アナログリモコン側の設定値が有効になります。

△参 考

- 内部機能 (F44) を使用すると、登録された溶接条件をアナログリモコン（別売品）で読み出すことができます。 (☞ 6.7 内部機能の設定)
- 内部機能 (F11) を使用すると、読み出した溶接条件の電流値 / 電圧値をアナログリモコン（別売品）で微調整することができます。 (☞ 6.7 内部機能の設定)


6.5.1 溶接条件のメモリ登録

本項では、操作パネルで設定している現在の溶接条件をメモリ登録する操作について説明します。

手 順


1. メニュー画面に「溶接条件記憶」を表示させます。

- 画面操作ツマミを回して「溶接条件記憶」にカーソルを合わせてください。
 - 画面操作ツマミを押してください。
- ⇒ 右デジタルメータには、条件番号（登録番号）が点滅表示され、「JOB」LEDが点灯します。
- ⇒ 左デジタルメータには、条件番号に対する溶接電流が登録されていればその設定値を表示（登録されていなければ「-----」を表示）し、「A」LEDが点灯します。
- ⇒ 選択した条件番号に対する溶接条件が登録されていないれば、液晶パネルには「登録されていません」と表示され、左デジタルメータには「-----」が点滅表示されます。

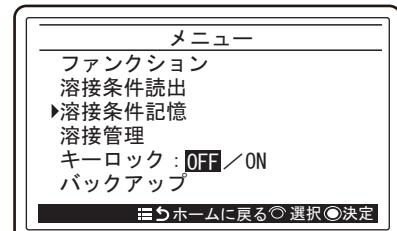



2. 画面操作ツマミ（またはパラメータ調整ツマミ）を回し、任意の条件番号を選択します。

- ⇒ 選択した条件番号に登録データがない場合は、液晶パネルに「登録されていません」と表示され、左デジタルメータに「-----」が表示されます。
- ⇒ 選択した条件番号に登録データがある場合は、そのデータの溶接電流設定値が左デジタルメータに表示されます。

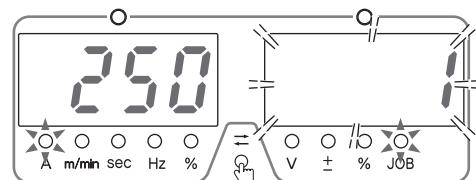

3. 画面操作ツマミを押します。

- ⇒ 左/右デジタルメータに、「-----」が点滅表示されます。
- ・ メモリ登録をキャンセルしたい場合は、「戻る（キャンセル）」キーを押すと、「溶接条件記憶」が終了します。

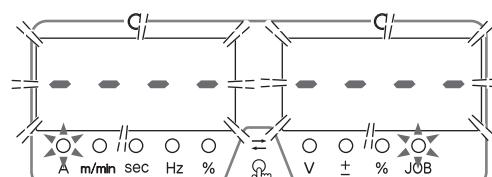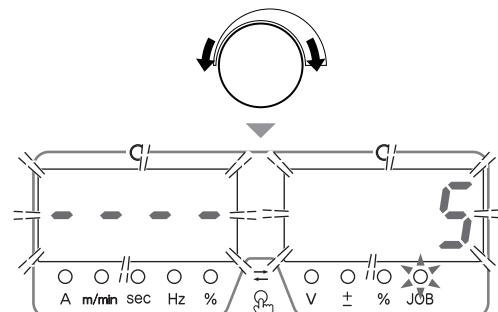

4. 画面操作ツマミを押します。

- ⇒ 選択した条件番号で溶接条件が登録され、「溶接条件記憶」は終了します。
登録された溶接条件は、読み出して使用できます。

6.5.2 溶接条件の読み出し

本項では、メモリ登録されている溶接条件を読み出す操作について説明します。

参考

- 操作パネルで設定している現在の溶接条件は、読み出された溶接条件に書き替わります。現在の溶接条件を保存したい場合は、先に溶接条件のメモリ登録を行ってください。

手順


1. メニュー画面に「溶接条件読出」を表示させます。

- 画面操作ツマミを回して「溶接条件読出」にカーソルを合わせてください。
- 画面操作ツマミを押してください。
 ⇒ 右デジタルメータには、条件番号（登録番号）が点滅表示され、「JOB」LED が点灯します。
 ⇒ 左デジタルメータには、条件番号に対する溶接電流が登録されていればその設定値を表示し、「A」LED が点灯します。
 ⇒ 選択した条件番号に対する溶接条件が登録されていなければ、液晶パネルには「登録されていません」と表示され、左デジタルメータには「———」が点滅表示されます。



2. 画面操作ツマミ（またはパラメータ調整ツマミ）を回し、読み出す条件番号を選択します。

- 選択した条件番号に登録データがない場合は、液晶パネルに「登録されていません」と表示され、左デジタルメータに「———」が表示されます。
- 選択した条件番号に登録データがある場合は、そのデータの溶接電流設定値が左デジタルメータに表示されます。また、クレータやワイヤ材質などの溶接条件が液晶パネルに表示されます。

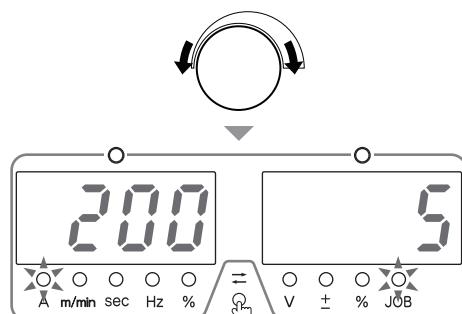

3. 画面操作ツマミを押します。

- 左 / 右デジタルメータには、設定値が点滅表示されます。
- 「表示切替」キーを押すと、読み出そうとしている溶接条件の各設定値（溶接パラメータ）を確認できます。設定値は、左 / 右デジタルメータに点滅表示されます。
- 読み出す条件番号を変更したい場合は、「戻る（キャンセル）」キーを押すと、手順 1 の状態に戻ります。



4. 画面操作ツマミを押します。

- 選択した条件番号の溶接条件が読み出され、「溶接条件読出」は終了します。
 操作パネル上のキーの選択位置や電流値 / 電圧値は、読み出したものに変更されます。

6.5.3 メモリ登録の削除

本項では、メモリ登録されている溶接条件を削除する操作について説明します。

注記


- 削除したデータは、復活できません。削除する条件番号をよく確認してください。

手順

1. 電源スイッチを OFF にします。



2. 両方の「表示切替」キーを同時に押した状態で、電源スイッチを ON にします。

- 操作画面にユーザメニューが表示されるまで、2つのキーを押し続けてください。ユーザメニューが表示されるとから、キーを放してください。

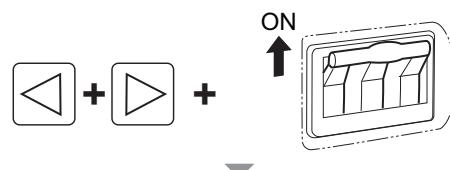


3. 「条件メモリ削除」を選択します。

- 画面操作ツマミを回して「条件メモリ削除」にカーソルを合わせてください。
 - 画面操作ツマミを押してください。
- ⇒ 削除モードに移行すると、「dEL」と表示されます。
- ⇒ 右デジタルメータには、条件番号（登録番号）が点滅表示され、「条件番号」LED が点灯します。

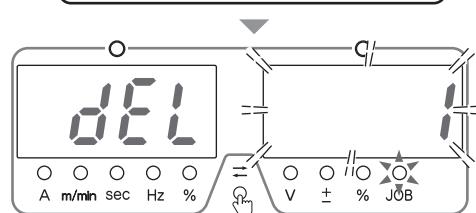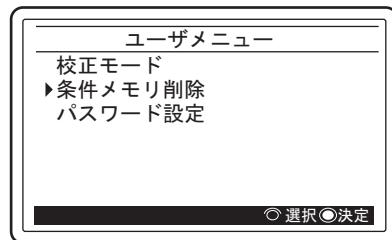


4. 画面操作ツマミ（またはパラメータ調整ツマミ）を回し、削除する条件番号を選択します。

- 全ての登録を削除する場合は、パラメータ調整ツマミを反時計回りに回し、右デジタルメータに「ALL」を表示させてください。
「ALL」を選択した場合は、操作パネルで設定している現在の溶接条件も削除され、内部機能を含む溶接パラメータが初期値に戻ります。

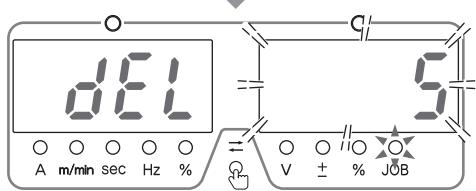


5. 画面操作ツマミを押します。

- ⇒ 左デジタルメータの「dEL」が点滅します。
 • 削除をキャンセルしたい場合は、電源を切ってください。

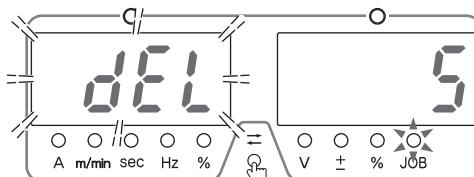

6. 画面操作ツマミを押します。

- ⇒ 選択した条件番号の溶接条件が削除され、左 / 右デジタルメータに「End」と表示されます。

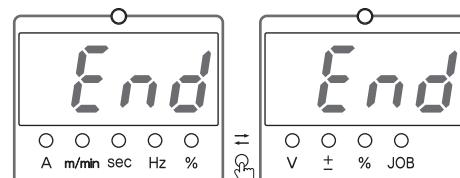

7. 左 / 右デジタルメータに「End」と表示されていることを確認し、電源スイッチを OFF にします。

- ⇒ 主電源表示灯が消灯します。電源スイッチを ON にすると、通常の状態に戻ります。

6.6 溶接条件の設定

本項では、溶接条件（溶接モード、溶接パラメータなど）の設定方法について説明します。

6.6.1 溶接モードについて

シールドガスやワイヤ材質等の種類によって、組み合わせ可能な物と組み合わせができない物があります。
 本製品で選択できる溶接モード（可能な組み合わせ）は、次のとおりです。

< 標準仕様 >

溶接法	ガス（※1）	ワイヤ材質	ワイヤ径（mmΦ）	用途	溶込制御
直流	CO ₂	軟鋼ソリッド	WB-P352L 0.8/0.9/1.0/1.2 WB-P502L 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6	半自動（※2）/ 自動機	可能
		軟鋼 フラックスコアード	WB-P352L 1.0/1.2/1.4 WB-P502L 1.0/1.2/1.4/1.6	半自動（※2）	可能
		ステンレス フラックスコアード	WB-P352L 0.9/1.2 WB-P502L 0.9/1.2/1.6	半自動（※2）	可能
		軟鋼ソリッド	WB-P352L 0.8/0.9/1.0/1.2 WB-P502L 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6	半自動（※2）/ 自動機	可能
	MIG (2%O ₂)	ステンレスソリッド	WB-P352L 0.8/0.9/1.0/1.2 WB-P502L 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6	半自動（※2）/ 自動機	可能
		フェライト系 ステンレスソリッド	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動（※2）/ 自動機	可能
	MIG (Ar100%)	硬質アルミ	1.0/1.2/1.6	半自動（※2）/ 自動機	—
		軟質アルミ	1.2/1.6	半自動（※2）/ 自動機	—
	CO ₂	軟鋼ソリッド	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動/ 自動機	—
	MAG	軟鋼ソリッド	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動/ 自動機	—
直流 低スパッタ (※3)	MIG (2%O ₂)	ステンレスソリッド	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動/ 自動機	—
		フェライト系 ステンレスソリッド	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動/ 自動機	—
	CO ₂	軟鋼ソリッド	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動/ 自動機	—
	MAG	軟鋼ソリッド	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動/ 自動機	—
直流 パルス	MIG (2%O ₂)	ステンレスソリッド	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動/ 自動機	—
		フェライト系 ステンレスソリッド (※4)	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動/ 自動機	可能
	MAG	軟鋼ソリッド	WB-P352L 0.8/0.9/1.0/1.2 WB-P502L 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6	半自動/ 自動機	可能
		ステンレスソリッド (※4)	WB-P352L 0.8/0.9/1.0/1.2 WB-P502L 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6	半自動/ 自動機	可能
	MIG (Ar100%)	フェライト系 ステンレスソリッド (※4)	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動/ 自動機	可能
		硬質アルミ	1.0/1.2/1.6	半自動/ 自動機	—
	軟質アルミ	1.2/1.6	半自動/ 自動機	—	

溶接法	ガス（※1）	ワイヤ材質	ワイヤ径（mmΦ）	用途	溶込制御
直流 ウェーブ パルス	MAG	軟鋼ソリッド	0.8/0.9/1.0/1.2	半自動／自動機	—
	MIG (2%O ₂)	ステンレスソリッド (※4)	WB-P352L 0.8/0.9/1.0/1.2	半自動／自動機	—
		WB-P502L 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6			
		フェライト系 ステンレスソリッド (※4)	WB-P352L 0.8/0.9/1.0/1.2	半自動／自動機	—
		WB-P502L 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6			
	MIG (Ar100%)	硬質アルミ	1.0/1.2/1.6	半自動／自動機	—
		軟質アルミ	1.2/1.6	半自動／自動機	—
MS-MIG (※5)	MIG(100%Ar)	硬質アルミ	1.6	半自動／自動機	—
直流TIG	—	—	—	—	—
直流手溶接	—	—	—	—	—

※1：シールドガスの混合比が下記と異なる場合は、一元などの適正条件が合わないことがあります。

MAGガス：アルゴン(Ar)80% + 炭酸ガス(CO₂)20%

MIGガス(ステンレス用)：アルゴン(Ar)98% + 酸素(O₂)2%

MIGガス(アルミ用)：アルゴン(Ar)100%

MIGガス(アルミブロンズ/シリコンブロンズ用)：アルゴン(Ar)100%

※2：「半自動」で使用する場合は、標準モードまたは延長ケーブルモード(パワーケーブルの延長モード)に設定することができます。(☞ 6.7.2.1 F1：標準/延長ケーブルモード)

※3：直流低スパッタで溶接される場合、ワイヤ送給装置ならびに溶接トーチには、以下の製品を使用する必要があります。詳細については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。なお、従来のCMV型送給装置も使用することができます。

- ワイヤ送給装置：CM-7403 + K5952E00(電圧検出アダプタ)
- 溶接トーチ：BT3500V-30またはBT3510V-30

※4：2種類の溶接性を選択できます。(☞ 6.7.2.19 F22：SUS EXパルス切替)

※5：硬質アルミの中厚板の溶接に適したモードです。

<アルミ溶接時のワイヤ径と溶接電流の関係(参考)>

アルミの材質	ワイヤ径 (mmΦ)	溶接法	安定溶接電流の範囲(A)
硬質アルミ (A5183、A5356など)	1.0	直流	100～150
		直流パルス/直流ウェーブパルス	50～150
	1.2	直流	120～250
		直流パルス/直流ウェーブパルス	50～230
	1.6	直流	150～300
		直流パルス/直流ウェーブパルス	75～270
軟質アルミ (A4043など)	1.2	直流	120～250
		直流パルス/直流ウェーブパルス	60～230
	1.6	直流	150～300
		直流パルス/直流ウェーブパルス	100～270



6.6.2 溶接条件の設定

溶接条件設定画面、および画面操作ツマミで溶接条件を設定します。

手 順


1. ホーム画面で溶接法を選択します。

- 画面操作ツマミを回して溶接法の項目（例：直流パルス）にカーソルを合わせてください。
 - 画面操作ツマミを押してください。
- ⇒ 溶接法の溶接条件設定画面が表示されます。

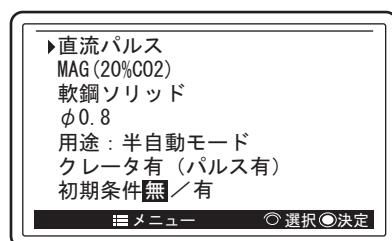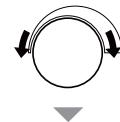

2. 変更する溶接法を選択します。

- 画面操作ツマミを回して設定したい溶接法にカーソルを合わせてください。
 - 画面操作ツマミを押してください。
- ⇒ 変更した溶接法が確定し、ホーム画面に戻ります。

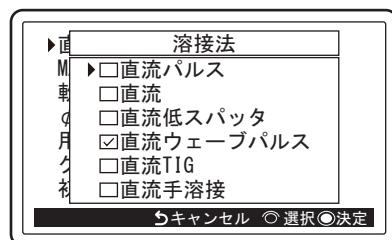

3. 他の項目（ガス、ワイヤ材質、ワイヤ径、用途、クレータ、初期条件、一元／個別）についても、各々の溶接条件設定画面を表示し、候補の選択および数値設定を行います。

4. 「溶込制御選択」キーを押し、溶込制御の有効 / 無効を選択します。

- ⇒ 「溶込制御選択」キーの LED 点灯時：溶込制御有効
 「溶込制御選択」キーの LED 消灯時：溶込制御無効
 ⇒ 溶込制御の詳細 (☞ 6.6.8 溶込制御の調整)




6.6.3 溶接パラメータの設定

本項では、溶接パラメータ（ガス放流時間、溶接電流 / 電圧）の設定方法について説明します。溶接パラメータは、溶接シーケンスに沿って設定します。

6.6.3.1 溶接シーケンス

溶接シーケンスは、プリフロー / 本条件 / アフタフローを基本とし、クレータの設定によっては、初期条件とクレータ条件のシーケンスも付加されます。これらのシーケンスにガス放流時間、溶接電流 / 電圧を設定する必要があります。

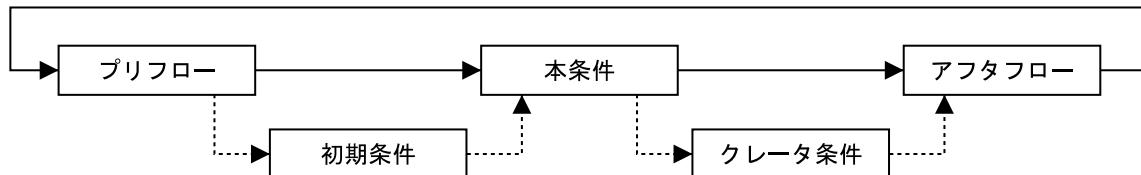


各シーケンスの内容は、次のとおりです。

プロセス	内 容
プリフロー	溶接開始前にガスを放流するシーケンスです。
初期条件	溶接開始部分を処理するシーケンスです。
本条件	本溶接にあたるシーケンスです。
クレータ条件	クレータ部分を処理するシーケンスです。
アフタフロー	溶接終了後のガスを放流するシーケンスです。

6.6.3.2 溶接パラメータの設定

溶接パラメータ（ガス放流時間、溶接電流 / 電圧）の設定方法を、溶接シーケンスに沿って説明します。

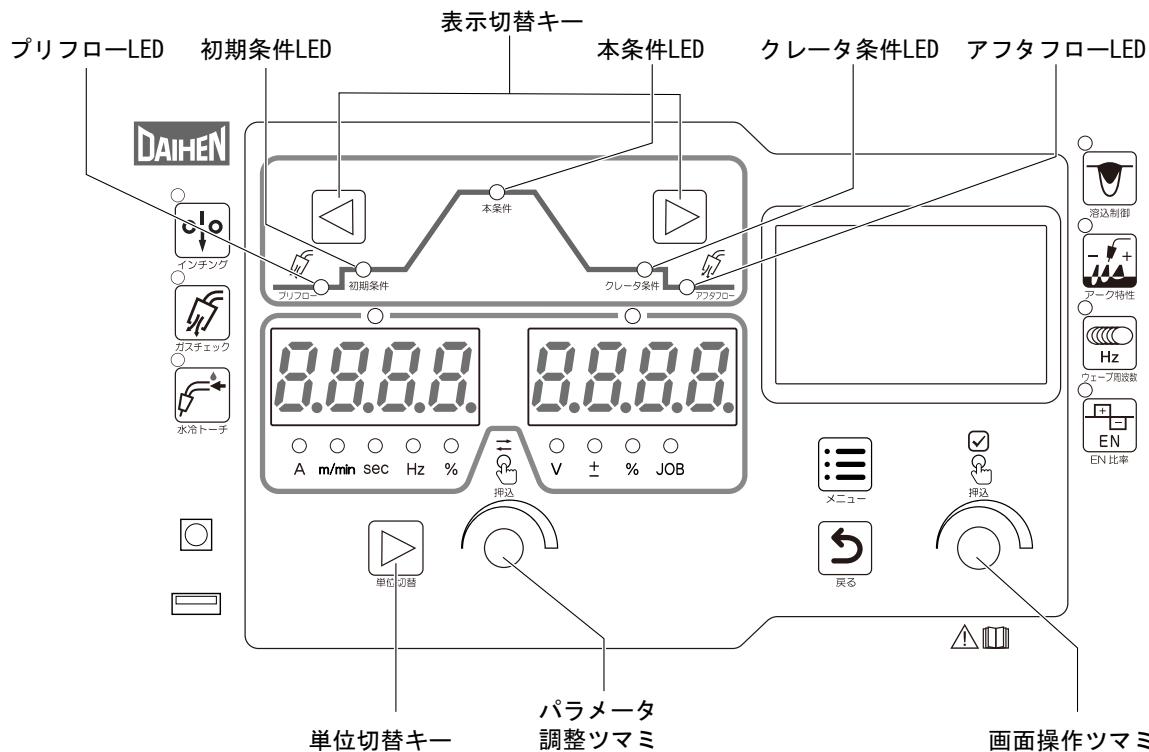

手 順

1. ガス放流時間を設定します。

- 「表示切替」キーを押し、「プリフロー」LED（または「アフタフロー」）を選択してください。
- パラメータ調整ツマミを回し、ガス放流時間を設定してください。
⇒ 設定値は、左デジタルメータに表示されます。

2. 溶接電流を設定します。

- 「表示切替」キーを押し、「本条件」LED（または「初期条件」、「クレータ条件」）を選択してください。
 - 電流調整用の7セグ上のLEDが消灯している時は、パラメータ調整ツマミを押して点灯させてください。
(溶接電流は、ワイヤ送給速度を基準に設定することもできます。その場合、「6.7.2.21 F24：ワイヤ送り速度設定」をご覧ください。)
 - パラメータ調整ツマミを回し、溶接電流を設定してください。
- ⇒ 設定値は、左デジタルメータに表示されます。

参 考

- ・ 溶接電流の設定時、溶接電流に応じて自動設定されたワイヤ送給速度を確認できます。「A」LEDが点灯しているときに「単位切替」キーを押し、「m/分」LEDを点灯（「A」LEDは消灯）させると、左デジタルメータの値がワイヤ送給速度の表示に切り替わります。再度、「単位切替」キーを押して「A」LEDを点灯（「m/分」LEDは消灯）させると、溶接電流の表示に戻ります。

3. 溶接電圧を設定します。

- 電圧調整用の7セグ上のLEDが消灯している時は、パラメータ調整ツマミを押して点灯させてください。
 - パラメータ調整ツマミを回し、溶接電圧を設定してください。
一元モード時：溶接電流に応じて自動的に設定される溶接電圧を基に微調整します。
個別モード時：溶接電圧を溶接電流とは無関係に設定します。
- ⇒ 設定値は、右デジタルメータに表示されます。

参 考

- ・ 上記のモード切り替えは、「一元 / 個別切替」メニューで行ってください。（☞ 6.6.6 溶接電圧の調整）
- ・ 「一元 / 個別切替」メニューで設定したモードは、「初期条件」、「本条件」、「クレータ条件」の全てに適用されます。

4. 必要に応じ、メモリ登録します。（☞ 6.5 溶接条件のメモリ機能）

6.6.4 クレータの設定

本項では、クレータ処理の詳細、およびトーチスイッチの操作について説明します。

クレータの設定に関しては、次のモードがあります。初期条件の有無は、「初期条件」メニューで選択します。

モード	初期条件の有無	内 容
「クレータ無」	—	本溶接のみの溶接になります。（☞ 6.6.4.1 クレータ無）
「クレータ有」 (パルス無)	無	本溶接後、クレータ条件で溶接ができます。（☞ 6.6.4.2 クレータ有（初期条件無し））
	有	上記に加え、本溶接の前に初期条件で溶接ができます。（☞ 6.6.4.3 クレータ有（初期条件有り））
「クレータ有」 (パルス有)	無	本溶接後、クレータ条件（パルス有）で溶接ができます。（☞ 6.6.4.2 クレータ有（初期条件無し））
	有	上記に加え、本溶接の前に初期条件で溶接ができます。（☞ 6.6.4.3 クレータ有（初期条件有り））
「アーツスポット」	—	アーツスポットによる溶接ができます。（☞ 6.6.5 アーツスポットの設定）

（「溶接法切替」メニューで「直流」および「直流低スパッタ」を選択している場合は、「クレータ有（パルス有）」を選択できません。）


参 考

- ・ 「クレータ無」モードの場合でも内部機能（F45）を使用すると、本溶接の前に初期条件での溶接、本溶接後はクレータ条件での溶接ができます。（☞ 6.7.2.33 F45/F46/F47：特殊クレータシーケンス（有効 / 初期時間設定 / クレータ時間設定））

6.6.4.1 クレータ無

「クレータ条件」メニューで「クレータ無」を選択します。


- トーチスイッチの ON/OFF 操作に同期して、溶接を開始 / 停止します。

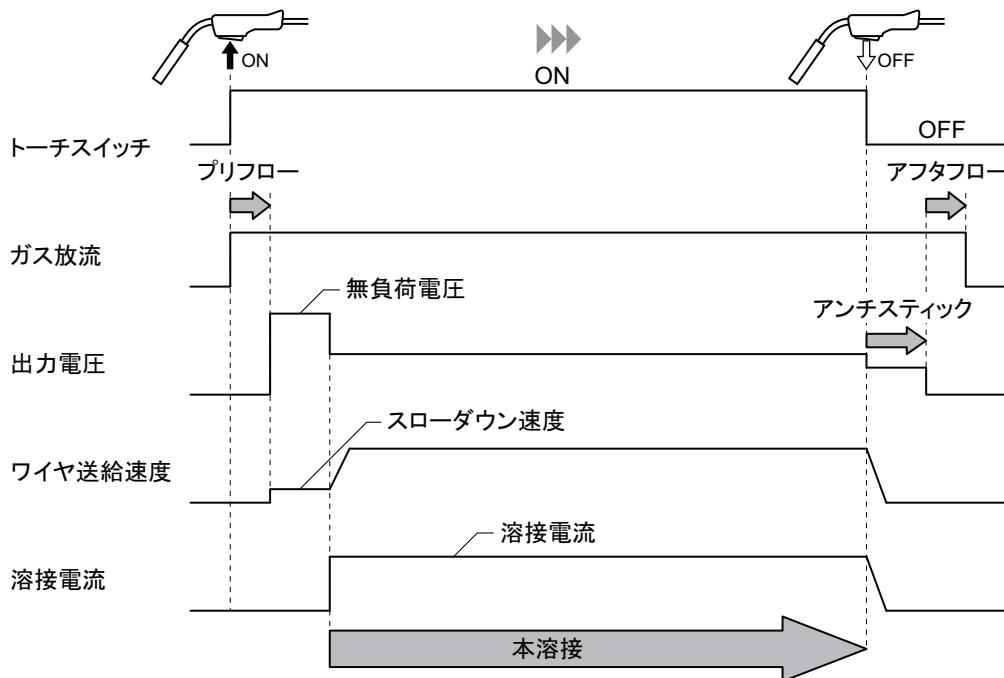

6.6.4.2 クレータ有 (初期条件無し)

「クレータ条件」メニューで「クレータ有 (パルス無)」、または「クレータ有 (パルス有)」を選択し、「初期条件」メニューで「初期条件無」を選択します。


- トーチスイッチの ON/OFF 操作を 2 回行って溶接します。2 回目の ON 操作でクレータ電流による溶接になります。
- 本溶接中は、トーチスイッチを OFF にしても自己保持します。(クレータ処理中は、トーチスイッチを ON にしたまま保持してください。)
- 「クレータ有 (パルス無)」の選択時：
「溶接法」メニューでの設定にかかわらず、クレータ処理に移行すると自動的にパルス無溶接になります。
- 「クレータ有 (パルス有)」の選択時：
「溶接法」メニューで「直流パルス」、または「直流ウェーブパルス」を選択している場合は、クレータ処理に移行すると自動的にパルス溶接になります。

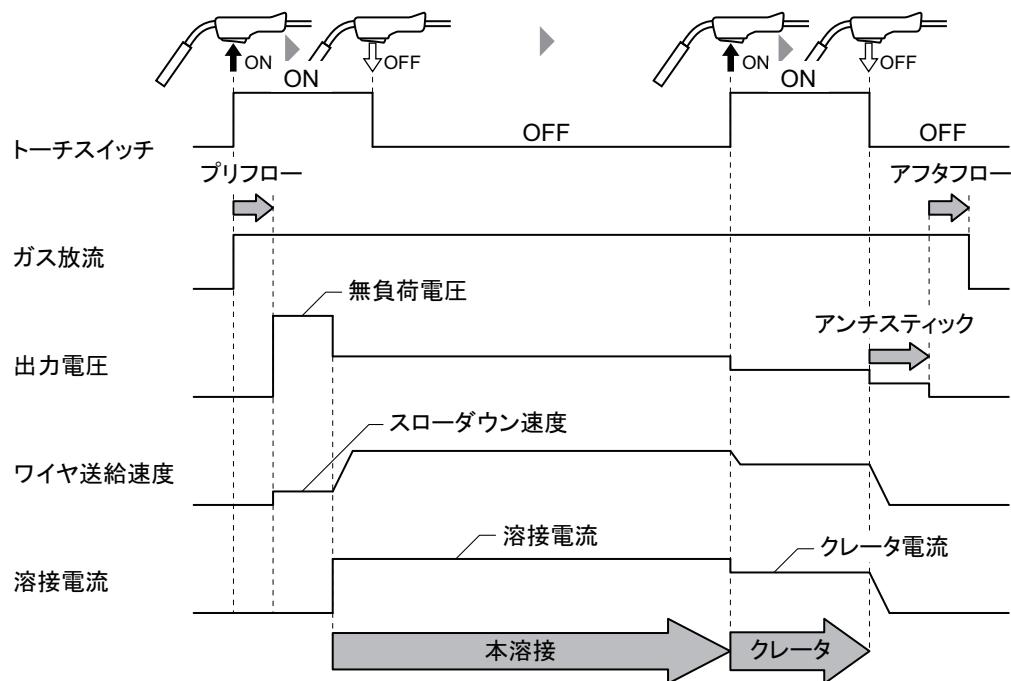

6.6.4.3 クレータ有(初期条件有り)

「クレータ条件」メニューで「クレータ有」を選択し、「初期条件」メニューで「初期条件有」を選択します。


- トーチスイッチのON/OFF操作を2回行って溶接します。最初のONからOFFまでの操作が初期電流による溶接、2回目のON操作でクレータ電流による溶接になります。
- 本溶接中は、トーチスイッチをOFFにしたときに自己保持します。(初期溶接中、およびクレータ処理中は、トーチスイッチをONにしたまま保持してください。)
- 「クレータ有(パルス無)」の選択時：
「溶接法」メニューの設定にかかわらず、クレータ処理に移行すると自動的にパルス無溶接になります。
- 「クレータ有(パルス有)」の選択時：
「溶接法」メニューで「直流パルス」、または「直流ウェーブパルス」を選択している場合は、クレータ処理に移行すると自動的にパルス溶接になります。
- 初期条件の溶接法は、本溶接と同一の溶接法になります。

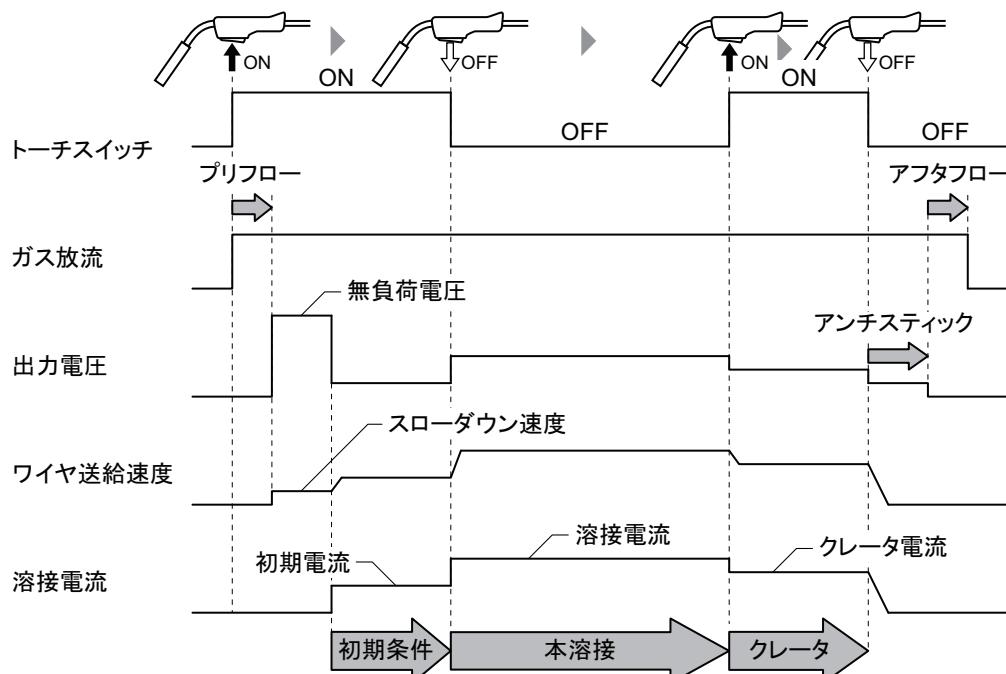

6.6.5 アークスポットの設定

本項では、アークスポットの詳細、およびトーチスイッチの操作について説明します。
「クレータ条件」メニューで「アークスポット」を選択すると、本モードになります。

- トーチスイッチを ON にし続けて溶接します。アークスポット設定時間が経過すると、自動的に溶接が停止します。
- アークスポット設定時間は、「クレータ条件」メニューで「アークスポット」を選択すると左デジタルメータに「スポット時間」が表示され、パラメータ調整ツマミで調整することができます。
- アークスポット設定時間が経過するまでにトーチスイッチを OFF にした場合は、その時点からアンチスティック処理を開始します。

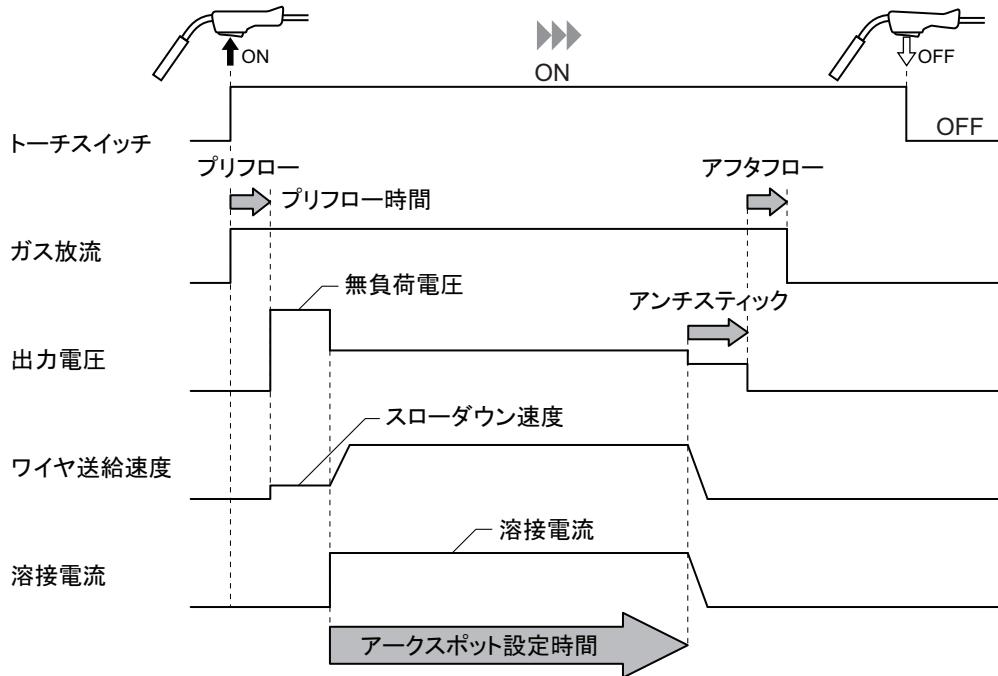

参考


- アークスポット溶接を行う場合は、アークスポット用ノズル（別売品）をお買い求めください。
アークスポット用ノズルの詳細については、ご使用のトーチの取扱説明書をご覧ください。

6.6.6 溶接電圧の調整

本項では、溶接電圧の調整方法について説明します。溶接電圧の調整は、一元 / 個別のいずれかで行うことができます。

参考

- シールドガスの混合比が規定値と異なる場合は、一元などの適正条件が合わないことがあります。（☞ 6.6.1 溶接モードについて）
- 設定中および溶接中に表示される電圧は、ワイヤ送給装置と溶接電源の出力端子（母材側）間の電圧です。
- 母材側 / トーチ側ケーブルやトーチケーブルを延長している場合、電圧降下を考慮し、あからじめ少し高めに設定電圧を調整してください。

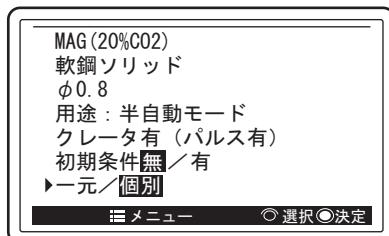

■一元モード

「一元 / 個別切替」メニューで「一元」を選択すると、「一元」モードになります。

- ・ 溶接電圧は、溶接電流に応じた値に自動設定されます。
- ・ 自動設定された電圧値に対し、パラメータ調整ツマミで微調整できます。（マイナス：溶接電圧低め / プラス：溶接電圧高め）

■個別モード

「一元 / 個別切替」メニューで「個別」を選択すると、「個別」モードになります。

- ・ 溶接電圧は、パラメータ調整ツマミで調整できます。

6.6.7 アーク特性の調整

本項では、アーク特性（アーク状態）の調整方法について説明します。本機能を使用すると、アーク状態をハードまたはソフトに調整できます。

「アーク特性切替」キーを押し、このキーの LED 点灯時は、「アーク特性」の調整が有効になります。

設定値は、右デジタルメータに表示され、パラメータ調整ツマミで調整できます。（マイナス：ハードなアーク状態 / プラス：ソフトなアーク状態）

参 考

- ・ 低い電流域ではハードに、高い電流域ではソフトに調整することで、良好な溶接を行える傾向にあります。
- ・ 母材側 / トーチ側ケーブルやトーチケーブルを延長している場合は、ハードに調整することで、良好な溶接を行える傾向にあります。

6.6.8 溶込制御の調整

本項では、溶込制御の調整方法について説明します。本機能を使用すると、ワイヤ突出長が変化した場合でも、常に一定の溶接電流となるように、ワイヤ送給速度が自動調整されます。

「溶込制御切替」キーを押し、このキーの LED 点灯時は、「溶込制御」が有効になります。

母材の溶込深さやビード幅の変化を少なくする効果が得られます。特に、溶込深さを一定にしたい場合に有効です。



参 考

- ・ 「溶込制御」は、「ワイヤ材質」メニューで「軟鋼ソリッド」、「軟鋼フラックスコアード」、「SUS ソリッド」、または「SUS フラックスコアード」を選択している場合に使用できます。
- ・ 「溶込制御」は、本溶接中のみ機能し、初期溶接中やクレータ処理中は機能しません。また、アークスポット溶接の場合も、機能しません。
- ・ 「溶込制御」は、「溶接法」メニューで「直流」、または「直流パルス」を選択している場合に使用できます。

6.6.9 ウエーブ周波数の調整

本項では、ウェーブ周波数の調整方法について説明します。ウェーブパルス溶接では、2つの異なるユニットパルス条件を低周波で周期的に重畠することで、美しいうろこ状の溶接ビード形状を生成します。

アルミ溶接の溶接ビード外観を重視する箇所、および継手にギャップが存在するようなワーク形状に対して有効です。

ウェーブパルス溶接では、ワイヤ送給モータの応答特性の限界値に近づくと、自動で送給振幅が小さくなります。

ウェーブ周波数が 3Hz 以上になると、徐々に送給速度の振幅が小さくなり、5Hz 以上では送給速度の振幅が無くなります。この場合、ワイヤ送給速度は一定となり、ユニットパルス条件のみが変化します。

< ウェーブ周波数に対する溶接ビード形状のイメージ >

ウェーブ周波数	溶接ビード形状のイメージ
低い	
高い	


参 考

- 本機能は、「溶接法」メニューで「直流ウェーブパルス」を選択している場合に使用することができます。
- 溶接時の温度（入熱）によっては、溶接ビードの波目模様がはっきりと現れないことがあります。
- 硬質アルミ・軟質アルミの場合は、溶接中に短絡が頻発すると、溶接ビード外観が黒くなることがあります。
- 溶接電源を半自動モードで使用する場合でも、ウェーブ周波数を 5Hz 以上に設定することで良好な溶接結果が得られます。
- ウェーブパルス溶接による鉄やステンレスの溶接では、溶融金属の凝固に時間がかかり、その間に溶融金属が流れるため、明瞭なうろこ状の溶接ビードを形成できない場合もあります。ただし、溶融池振動による攪拌効果によって、ブローホールの低減が得られます。

手 順


1. 「ウェーブ周波数選択」キーを押します。

- ⇒ 「ウェーブ周波数選択」キーの LED が点灯します。
 ⇒ 左デジタルメータにウェーブ周波数の設定値が表示されます。

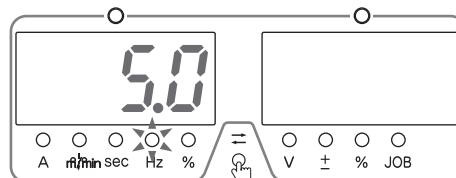

2. パラメータ調整ツマミを回し、設定値を変更します。

- 0.5 ~ 32.0Hz の間で調整してください。

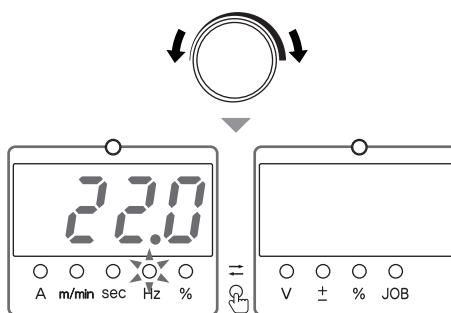

3. 「ウェーブ周波数選択」キー、または「表示切替」キーを押します。

- ⇒ ウェーブ周波数の調整が終了します。


6.6.10 溶接ガイド

「溶接継手」、「板厚」を設定することで、各項目に応じた溶接電流を自動的に設定できます。

手順


1. ホーム画面で「溶接ガイド」を選択します。

- 画面操作ツマミを回して「溶接ガイド」にカーソルを合わせ、ツマミを押してください。
⇒ 溶接ガイド画面が表示されます。

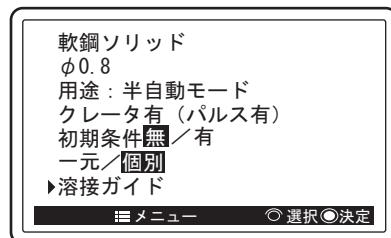


2. 画面操作ツマミを回して「溶接継手」を選択し、ツマミを押します。

- ⇒ 選択されている項目が反転表示されます。

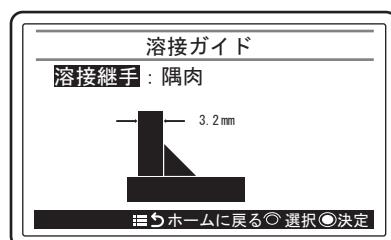


3. 変更する溶接継手を選択します。

- 画面操作ツマミを回して設定したい項目にカーソルを合わせ、ツマミを押してください。
⇒ 変更した溶接継手が確定し、溶接ガイド画面に戻ります。
- 設定を途中で中止する場合は、「戻る (キャンセル)」キーを押してください。

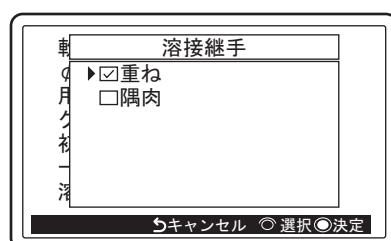


4. 画面操作ツマミを回して板厚値を選択し、ツマミを押します。

- ⇒ 板厚値の上下に▲▼が表示され、数値を調節できる状態になります。
- ⇒ 溶接継手、板厚に応じて、自動的に溶接電流を設定します。
- ⇒ 溶接電流値は左デジタルメータに表示されます。

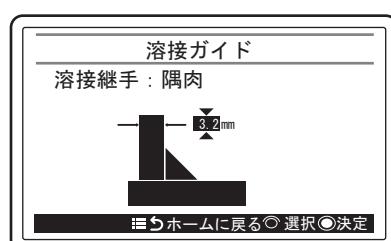

5. 画面操作ツマミを回して板厚値を調整し、ツマミを押します。

- ⇒ 板厚値の上下に▲▼の表示が消えます。
- ⇒ 設定した板厚が確定し、溶接ガイド画面に戻ります。

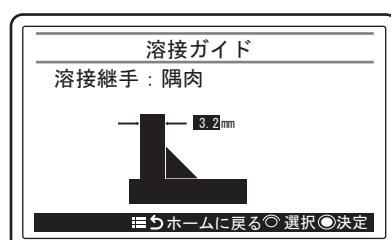

6. 「メニュー」キーまたは「戻る (キャンセル)」キーを押します。

- ⇒ ホーム画面に戻ります。

/参考

- ・ 設定できる板厚には上限 / 下限があります。
- ・ 各溶接条件の組み合わせによっては、溶接ガイド機能を使用できない場合があります。
- ・ アナログリモコン（別売品）を接続している場合は、溶接ガイド機能は使用できません。
- ・ 溶接ガイド機能が使用できない場合、メニュー画面に「溶接ガイド」の選択肢は表示されません。

6.7 内部機能の設定

本項では、内部機能（ファンクション）の設定方法、およびその詳細について説明します。

内部機能は、溶接電源をさらに便利に使用していただくために、お客様の使用環境に合わせて変更することができます。

6.7.1 内部機能の設定方法

本項では、内部機能の設定方法について説明します。

内部機能の詳細（☞ 6.7.2 各内部機能の詳細）


/参考

- ・ 内部機能は、設定値を変更した時点から有効になります。内部機能の設定値を変更する場合は、ファンクション番号（内部機能の番号）に誤りがないこと、および機能の設定が正しいことをよく確認してください。


手順

1. メニュー画面に「ファンクション」を表示させます。

- 画面操作ツマミを回して「ファンクション」にカーソルを合わせてください。
 - 画面操作ツマミを押してください。
- ⇒ 液晶パネルには前回表示していたファンクション番号の内容が表示されます。
- ⇒ 左デジタルメータには、ファンクション番号が点滅表示されます。
- ⇒ 右デジタルメータには、ファンクション番号に対する設定値が表示されます。

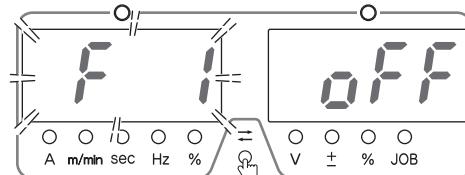

2. 画面操作ツマミを回し、設定対象のファンクション番号を表示させます。

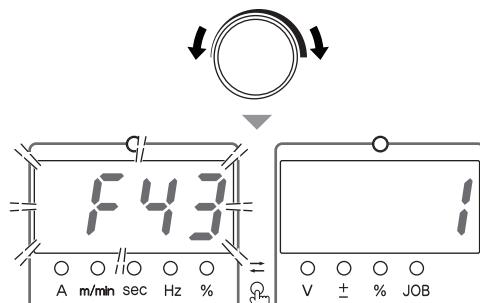


3. 画面操作ツマミを押します。

⇒ 右デジタルメータの表示が点滅に変わります。

4. 画面操作ツマミ（またはパラメータ調整ツマミ）を回し、設定値を変更します。

⇒ 設定値は、変更した時点から有効になります。

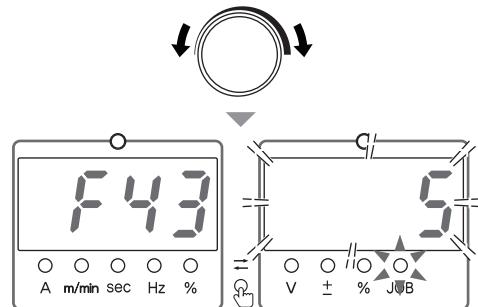

5. 戻る（キャンセル）キーを押します。

⇒ 内部機能の設定が終了し、メニュー画面に戻ります。

6.7.2 各内部機能の詳細

内部機能（ファンクション）一覧（☞ 6.1.3 内部機能（ファンクション））

本項では、内部機能の詳細について、ファンクション番号の番号順に説明します。

6.7.2.1 F1：標準 / 延長ケーブルモード

溶接電源を半自動モードで使用する場合、延長ケーブル用の溶接制御を設定します。本機能は、「用途」を「半自動」に設定している場合に使用することができます。

母材側／トーチ側ケーブルやトーチケーブルなどのワーカーペブルを延長すると、スパッタが異常に多く発生します。その場合は、本機能を「ON」（延長ケーブルモード）に設定することで、改善できることがあります。

- 「ON」：延長ケーブルモード
延長ケーブルの長さが往復で30mを超える場合を目安とし、「ON」に設定してください。「ON」に設定すると、ホーム画面の溶接法が「直流（延長）」と表示されます。
- 「OFF」：標準モード
標準的な半自動モードです。

参考

- 溶接電源を自動機モードで使用する場合、本機能の設定値は「OFF」になり、変更することができません。
- 本機能の設定値を「ON」にしても改善しない場合は、電圧検出ケーブルとの併用を推奨します。
- 電圧検出ケーブルを併用する場合、内部機能 F38（アーク電圧直接検出切替）を「1」に設定してください。（☞ 6.7.2.28 F38：アーク電圧直接検出切替）

6.7.2.2 F2：リモコンによる機能切替

アナログリモコン（別売品）の切替ツマミに割り当てる機能を設定します。

次表の「1」～「6」から選択します。「0」に設定すると機能は割り当てられません。

設定値	機能名称
0	機能無し
1	クレータ切替（☞ 6.6.4 クレータの設定）
2	ガスチェック（☞ 5.2 電源投入とガス供給）
3	溶込制御（☞ 6.6.8 溶込制御の調整）
4	タックスタート（☞ 6.7.2.40 F54：タックスタート処理）
5	溶接条件読み出し（☞ 6.7.2.32 F44：リモコンによる溶接条件読み出し）
6	溶接法切替（☞ 6.6.2 溶接条件の設定）

切替ツマミ操作の詳細は「6.8 アナログリモコン（別売品）の操作」を参照してください。

6.7.2.3 F3：モバイルリモコン切替

- WB-P502L


モバイルリモコンを使用する／しないを設定します。

- 「ON」：使用する
- 「OFF」：使用しない

6.7.2.4 F4：自動 / 半自動モード

溶接電源をロボットや自動機と組み合わせる場合は、溶接電源の I/O (インターフェース) を用途に合わせて設定できます。

設定「0」～「2」については、次のとおりです。設定「3」と「4」は弊社ロボット専用のモードです。詳細については、弊社ロボット制御装置の取扱説明書をご覧ください。

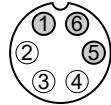項目	設定		
	0 (半自動モード)	1 (自動機 1 モード)	2 (自動機 2 モード)
動作停止の解除	外部接続用端子台 TM3 の 3-4 番 (動作停止端子) を短絡させたあと、電源を再投入します。(※4)	外部接続用端子台 TM3 の 3-4 番 (動作停止端子) を短絡させます。(※4)	
溶着解除電圧 (※1)	出力しません。	アンチスティック終了後に約 0.2 秒間出力します。	
溶接電流 / 電圧設定	操作パネル、またはリモコンで設定します。	外部からの指令電圧で設定します。(※2)	操作パネル、またはリモコンで設定します。
インチング	操作パネル、またはリモコンで操作します。	操作パネルで操作、またはアナログリモコンコンセント (CON2) の 1-5-6 番を短絡させます。  < アナログリモコンコンセント >(※5) 上図は、溶接電源の前面に配置されているアナログリモコンコンセントを、正面から見た場合の図です。	
リトラクト機能 (※3)	使用できません。	使用できます。	
異常の解除	異常原因を取り除いたあと、電源を再投入します。	異常原因を取り除いたあと、電源を再投入します。 または外部接続用端子台 TM3 の 3-4 番 (動作停止端子) を開放 / 短絡させます。(※4)	


※1：自動機モードでは、アンチスティック処理をしたあと、溶着を解除するための電圧を約 0.2 秒間出力します。この電圧は、ワイヤが溶着していない場合でも出力されます。

※2：外部からの指令電圧は、下図のようにアナログリモコンコンセントの端子 (1-3 番、1-4 番) に入力してください。
また、入力と出力の関係は、「F5：外部指令電圧最大値」に示すグラフのとおりです。(☞ 6.7.2.5 F5：外部指令電圧最大値)

起動信号を入力する 100ms 以上前には、指令電圧を確実に入力してください。
外部電源の電流容量は、0.5mA 以上のものを使用してください。

!注 意

- E1 と E2 は、電圧を 0 ~ 15V の範囲で供給してください。
15V を超えると、溶接電源の制御回路が損傷する恐れがあります。

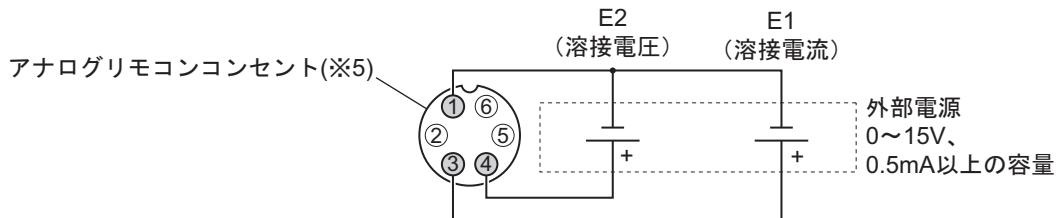

※3：自動機モードでは、内部機能 F29 ~ F32 (外部入力端子の設定) を使用し、リトラクト機能を外部入力端子に割り当てるすることができます。

リトラクト機能の詳細 (☞ 6.7.2.23 F29 ~ F32：外部入力端子の設定)

※4：外部接続用端子台の詳細 (☞ 4.5.2 自動機との接続)

※5：アナログリモコンコンセントの適合プラグ：仕様 DPC25-6A-1H-Z/ 部品番号 4730-009

6.7.2.5 F5：外部指令電圧最大値



内部機能 F4（自動 / 半自動モード）を「1」（自動機 1 モード）に設定して使用する場合は、外部から入力する指令電圧の最大値を設定します。

10V、14V、または 15V から選択してください。



下図に、指令電圧と溶接電流 / 電圧の関係を示します。

（下図は、目安にしてください。外部入力線（指令電圧線）や母材側 / トーチ側ケーブルなどの配線長さ・引き回し、およびワイヤ突出長の相違などにより、実際の出力は、下図とは異なることがあります。）

- WB-P352L

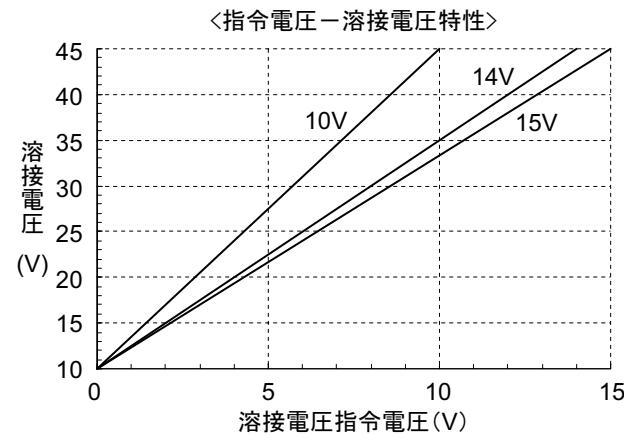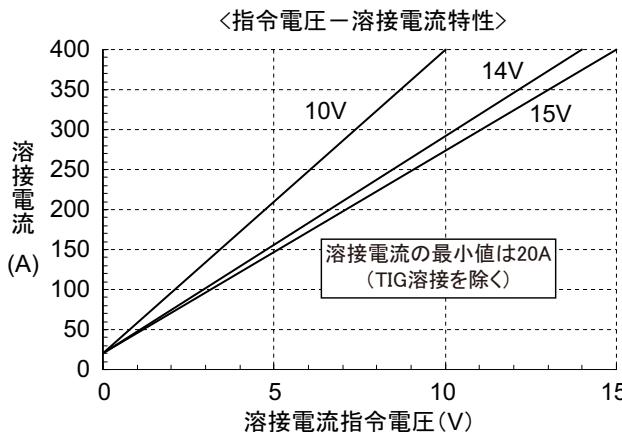

- WB-P502L

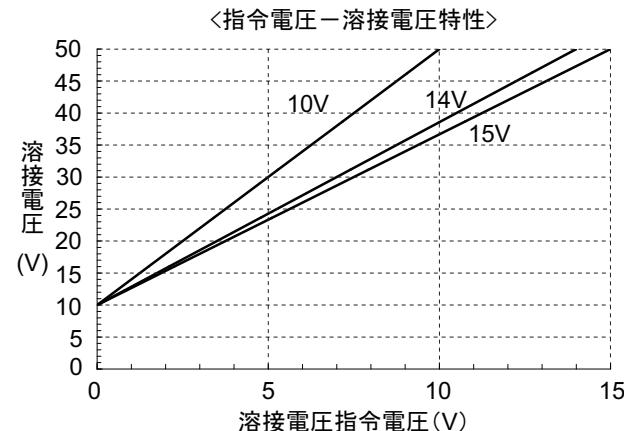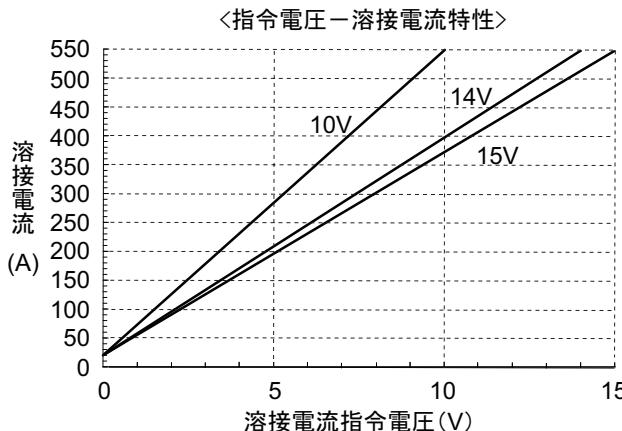

6.7.2.6 F6：アップスロープ時間

初期電流と本電流の差が大きい場合は、初期溶接から本溶接に切り替わるタイミングでワイヤが燃え上がることがあります。このような場合は、初期電流から本電流に切り替える時間（アップスロープ時間）を長めに設定します。

- アップスロープ時間の設定範囲：0.0 ~ 10.0 秒

6.7.2.7 F7：ダウンスロープ時間

本電流とクレータ電流の差が大きい場合は、本溶接からクレータ処理に切り替わるタイミングでワイヤが突っ込む（ワイヤの減速が追いつかず、慣性で送給されてしまう）ことがあります。このような場合は、本電流からクレータ電流に切り替える時間（ダウンスロープ時間）を長めに設定します。

- ダウンスロープ時間の設定範囲：0.0 ~ 10.0 秒

6.7.2.8 F8：溶接結果表示時間

溶接終了時に、溶接電流値と溶接電圧値が左 / 右デジタルメータに点滅表示され点滅表示され、液晶パネルに「溶接時間」、「熱量」などが表示されます。このときの点滅表示時間を設定します。
点滅表示される値は、溶接終了直前の 1 秒間の平均値です。

- 溶接結果表示時間の設定範囲：0 ~ 60 秒

6.7.2.9 F9：アナログリモコン目盛

アナログリモコン（別売品）のご使用時、アナログリモコンの目盛を設定します。

溶接電源の定格出力電流によって、使用できるアナログリモコンの目盛および目盛板は異なります。

溶接電源の定格出力電流	使用できる目盛および目盛板
350A	350/200
500A	500/350/200

- 目盛板は、500A用、350A用、200A用のそれぞれが用意されています。設定したアナログリモコン目盛に合わせ、目盛板を取り替えてください。（☞ 6.8 アナログリモコン（別売品）の操作）
- 低い電流域で使用する場合は、「200」に設定すると便利です。

6.7.2.10 F10：モータ過電流検出レベル

ワイヤ送給装置モータの過電流検出レベルを設定します。

ライナの摩耗やチップ不良など、ワイヤの送給ライン部の接触抵抗が大きく、かつ送給ロールに滑りがない場合は、モータ電流が増加します。このモータ電流を監視することで、送給ラインの不良を判断できます。


モータ定格電流の20～150%の範囲で設定してください。

- 出荷時の設定は、モータ定格電流（連続）の70%です。
モータに流れる電流が設定値を超えると、左／右デジタルメータに「E-820」の異常コードが表示されますが、溶接電源の出力は停止しません。
- ワイヤや溶接トーチなどの使用環境、およびお客様の判定基準に準じ、任意に設定してください。

6.7.2.11 F11：溶接条件メモリ微調整

アナログリモコン（別売品）ご使用時に、読み出した溶接条件の電流値／電圧値をアナログリモコンで微調整します。本機能は、内部機能F4（自動／半自動モード）を「0」に設定している場合に使用できます。

- 「OFF」：本機能は無効です。
- 「1」～「30」：本機能が有効になります。アナログリモコンの溶接電流調整ツマミで電流の微調整、溶接電圧調整ツマミで電圧の微調整ができます。
 - 溶接条件メモリ微調整の設定範囲：1～30%
 - 調整ツマミを中央に合わせたときは、メモリ登録されている溶接条件の電流値／電圧値になります。電流値／電圧値は、調整ツマミの中央を基準に調整します。電流値／電圧値を低くしたい場合は調整ツマミを反時計回りに回し、高くしたい場合は調整ツマミを時計回りに回してください。

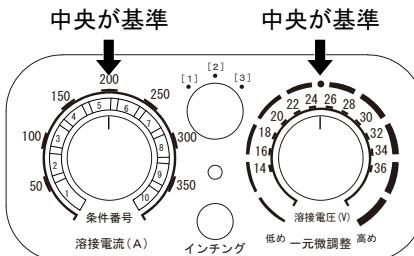

- 次の場合は、本機能を使用できません。
 - 溶接条件がメモリ登録されていない場合
 - アナログリモコン（別売品）が接続されていない場合
 - 内部機能F44（リモコンによる溶接条件読み出し）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能F45（特殊クレータシーケンス）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能F48（トーチスイッチ操作による電流調整）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能F51（特殊クレータ反復）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能F29～32（外部入力端子の設定）のいずれかが「4」（起動）または「5」（溶接条件読み出し）に設定されている場合
 - 内部機能F4（自動／半自動モード）が「0」（半自動モード）以外に設定されている場合

6.7.2.12 F13：ターボスタート

- WB-P352L

溶接電源には、溶接スタートを良くするために、コンデンサ放電によるターボスタート機能が付いています。

- 「ON」：本機能が有効になります。
- 「OFF」：本機能は無効です。

参考

- 溶接スタート時、ワイヤが燃え上がりすぎる場合は、「OFF」に設定してください。（機能無効）

6.7.2.13 F14/F15：スタート制御時間 / 電流調整


溶接スタート時の制御時間 / 電流を設定します。

溶接スタート時の制御時間 / 電流は、設定された溶接条件に基づき、最適な値に自動設定されます。溶接スタート時に適切なワイヤの燃え上がりが得られない場合は、スタート制御時間 / 電流を調整してください。

ワイヤの燃え上がりを大きくする場合は、スタート制御時間 / 電流を大きくします。

ワイヤの燃え上がりを小さくする場合は、スタート制御時間 / 電流を小さくします。

- 内部機能 F14（スタート制御時間調整）により、スタート制御時間を -50 ~ 50% の範囲で設定してください。
- 内部機能 F15（スタート制御電流調整）により、スタート制御電流を -100 ~ 100A の範囲で設定してください。

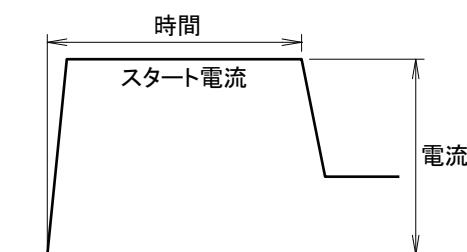

参考

- 直流パルスモード、直流ウェーブパルスモードの場合、F14 の値は反映されません。

6.7.2.14 F16：スローダウン速度調整

トーチスイッチを ON にしてから実際にアーカーが発生するまでの間のワイヤ送給速度（スローダウン速度）を設定します。

ワイヤ送給速度は、設定された溶接法（ワイヤ種類）やワイヤ径に基づき、最適な値に自動設定されますが、手動で設定したい場合は、本機能で調整できます。

調整範囲は ±1.0m/ 分ですが、0.4m/ 分より遅くすることはできません。「0」を標準としてマイナスで遅く、プラスで速くなります。

アーカー点弧後すぐに短絡してしまいスタートに失敗する場合は、マイナス（ワイヤ送給速度を遅く）に設定してください。

標準のワイヤ送給速度でスタートが悪くない場合は、プラス（ワイヤ送給速度を速く）に設定することで、溶接タクト時間を短縮することができます。

6.7.2.15 F17/F18：アンチスティック時間 / 電圧調整

アンチスティック時間 / 電圧（アンチスティック処理時間 / 電圧）を設定します。この時間 / 電圧を最適に調整すると、次の効果を得ることができます。

- 溶接終了時、ワイヤが母材に溶着しないようになります。
- ワイヤ先端の形状を整えて、次回の安定したスタートを得ることができます。

アンチスティック時間 / 電圧は、設定された溶接法（ワイヤ種類）やワイヤ径に基づき、最適な値に自動設定されますが、溶接終了時にワイヤが溶着したり、燃え上がりすぎる場合は、本機能で調整できます。

- 内部機能 F17（アンチスティック時間調整）により、アンチスティック処理時間を ±50（単位：0.01 秒）の範囲で調整してください。「0」を標準としてマイナスで短く、プラスで長くなります。
- 内部機能 F18（アンチスティック電圧調整）により、アンチスティック処理電圧を ±9.9V の範囲で調整してください。「0」を標準としてマイナスで低く、プラスで高くなります。

6.7.2.16 F19：警告の設定切替

警告発生時、溶接電源の出力を停止させることができます。

異常コードの一部については、異常を検出しても溶接電源の出力を停止しない警告レベルがあります。そのため、異常コードの表示に気付かないことがあります、本機能を使用することで、溶接電源の出力を停止させることができます。

- 「ON」：警告が発生すると、溶接電源の出力は停止します。
- 「OFF」：警告が発生しても、溶接電源の出力は停止しません。

異常コードの解除について（☞ 9.1 エラー発生時の対処）

6.7.2.17 F20：入力電圧不足検出レベル

1 次側電源の入力電圧不足検出レベルを設定します。1 次側電源電圧が本機能で設定した値を下回ると、異常コードが表示されます。

140 ~ 220V の範囲で設定してください。

参考

- 出荷時は、160V に設定されています。しかし、溶接電源の入力電圧の仕様は、180 ~ 242V であるため、この範囲を下回る場合は、溶接性に影響することがあります。

6.7.2.18 F21：冷却ファン最大運転

冷却ファンを常時最大速度で回転させることができます。

- 「ON」：冷却ファンは、常時最大速度で回転します。「ON」に設定する場合でも、使用率を超えないように注意してください。（☞ 2.1.4 使用率について）
- 「OFF」：冷却ファンは、溶接電源内部の温度を検出することにより、回転速度が制御（省エネ運転）されます。本モードは、消費電力を抑える効果、余分な粉じんを吸い込まないようにする効果があります。

6.7.2.19 F22：SUS EX パルス切替

SUS パルス溶接において、2 種類の溶接性を選択できます。


本機能は、溶接法を「直流パルス」もしくは「直流ウェーブパルス」、ワイヤ材質を「ステンレスソリッド」もしくは「フェライト系ステンレスソリッド」に設定している場合に使用することができます。

項目	設定値	
	ON	OFF
アーク長	短い 開先のルート部が狙いやすく、溶込み不良の抑制が可能	長い スパッタ発生量の抑制が可能
溶込み	浅い	深い
焼け	狭くなる	やや広い

6.7.2.20 F23：スリープモード切替時間

溶接電源を一定の時間操作しなかった場合に、スリープモード（休止モード）にすることができます。


- 「0」：本機能は無効です。
- 「1」～「10」：本機能が有効になります。
スリープモードへの移行時間を1～10分の範囲で設定してください。スリープモード中は、消費電力を抑える効果があります。
 - スリープモード中は、左／右デジタルメータの一の桁位置のドットが点滅します。それ以外の操作パネル上の表示は、全て消灯します。
 - スリープモード中に何らかの操作をすると、元の状態に復帰します。

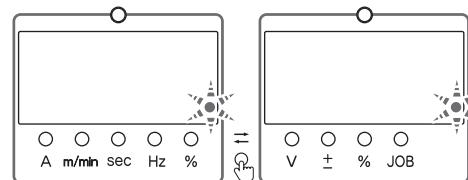

6.7.2.21 F24：ワイヤ送り速度設定

ワイヤ送給速度を基準にして溶接電流を自動設定できます。

- 「ON」：本機能が有効になります。
 - 溶接電流は、ワイヤ送給速度を基準に自動設定されます。
 - 「ガス」メニューなどで溶接モードを変更した場合でも、設定したワイヤ送給速度を基準にして、溶接電流が自動設定されます。
 - 「単位切替」キーを押すごとに、ワイヤ送給速度表示と溶接電流表示が交互に切り替わります。ワイヤ送給速度表示に切り替えて、ワイヤ送給速度を0.1m／分単位で設定してください。
 - 溶接電流表示に切り替えると、自動設定された溶接電流値を確認することができます。
 - 溶接電源を自動機モードで使用する場合、指令電圧とワイヤ送給速度の関係については、下図をご覧ください。（内部機能F4（自動／半自動モード）を自動機1モードに設定して使用する場合）

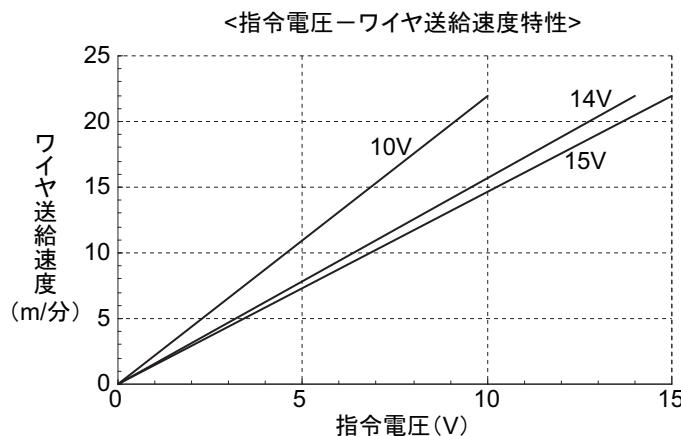

参考

- 指令電圧を最大にしたときのワイヤ送給速度は、22m／分です。（溶接モードによっては、ワイヤ送給速度が22m／分まで上がらないこともあります。）
- ワイヤ送給最低速度は、0.6～2.0m／分程度です。（溶接モードにより異なります。）低い指令電圧を入力した場合でも、この速度以下にすることはできません。
- 「OFF」：本機能は無効です。
 - ワイヤ送給速度は、溶接電流を基準に自動設定されます。
 - 「ガス」メニューなどで溶接モードを変更した場合でも、設定した溶接電流を基準にして、ワイヤ送給速度が自動設定されます。
 - 「単位切替」キーを押すごとに、ワイヤ送給速度表示と溶接電流表示が交互に切り替わります。溶接電流表示に切り替えて、溶接電流値を1A単位で設定してください。
 - ワイヤ送給速度表示に切り替えると、自動設定されたワイヤ送給速度を確認することができます。

- 溶接電源を自動機モードで使用する場合、指令電圧と溶接電流の関係については、「6.7.2.5 F5：外部指令電圧最大値」のグラフをご覧ください。(内部機能 F4 (自動 / 半自動モード) を自動機 1 モードに設定して使用する場合)

6.7.2.22 F25～F28：外部出力端子

外部出力端子の機能を設定します。(ロボットや自動機のご使用時)

- F25：外部接続用端子台 TM4 の OUT-EXT1 (3-4) の機能を設定します。
- F26：外部接続用端子台 TM4 の OUT-EXT2 (5-6) の機能を設定します。
- F27：外部接続用端子台 TM4 の OUT-EXT3 (7-8) の機能を設定します。
- F28：外部接続用端子台 TM4 の OUT-EXT4 (9-10) の機能を設定します。

外部接続用端子台の詳細 (☞ 4.5.2 自動機との接続)

F25～F28 に設定できる機能は、次表のとおりです。

設定	機能名称	内容
0	—	機能は割り当てられません。
1～3	—	標準仕様では選択できません。
4	溶接監視アラーム	溶接監視アラーム (☞ 7.2.4 溶接監視) の発生時に端子間が短絡します。

6.7.2.23 F29～F32：外部入力端子の設定

外部入力端子の機能を設定します。(ロボットや自動機のご使用時)

- F29：外部接続用端子台 TM3 の IN-EXT1 (5-9) の機能を設定します。
- F30：外部接続用端子台 TM3 の IN-EXT2 (6-9) の機能を設定します。
- F31：外部接続用端子台 TM3 の IN-EXT3 (7-9) の機能を設定します。
- F32：外部接続用端子台 TM3 の IN-EXT4 (8-9) の機能を設定します。

外部接続用端子台の詳細 (☞ 4.5.2 自動機との接続)

F29～F32 に設定できる機能は、次表のとおりです。

設定	機能名称	内容
0	—	機能は割り当てられません。
1	ガスバルブ	端子間を短絡させることで、ガスバルブが開きます。(※1)
2	インチング	端子間を短絡させることで、インチングを行います。
3	リトラクト	端子間を短絡させた上でインチング操作を行うと、ワイヤ送給モータが逆回転し、ワイヤを巻き戻します。(※2)
4	起動	端子間を短絡させることで、溶接を開始します。(トーチスイッチの ON と同じ機能です。)(※3)
5	溶接条件読み出し	信号を組み合わせることで、メモリ登録されている溶接条件を読み出すことができます。 「直流低スパッタ」で溶接しているとき、「直流低スパッタ」以外の溶接法が設定されている溶接条件を読み出しても、溶接法は「直流低スパッタ」のまま切り替わることはありません。また、「直流低スパッタ」以外の溶接法から「直流低スパッタ」に切り替わることもありません。溶接法の切り替えは、待機中に行えます。(※4)、(※5)
6	直流 / 直流パルス切替	端子間を短絡させることで、直流溶接モードになります。 端子間を開放させることで、直流パルスモードになります。 あらかじめ、オプションの「直流ウェーブパルス」を選択していた場合は、直流ウェーブパルス溶接モードになります。(※6)、(※7) 「直流低スパッタ」選択時は本機能が無効になります。「直流低スパッタ」と「直流パルス」あるいは「直流ウェーブパルス」とを切り替えて溶接する場合は、設定「5」を使用してください。溶接法の切り替えは、待機中に行えます。(※6)、(※7)
7	直流ウェーブパルス / 直流パルス切替	あらかじめ「直流パルス」、または「直流ウェーブパルス」を選択していると、端子間を短絡させることで、直流ウェーブパルス溶接モードになります。(※6)、(※7)

※1：外部入力端子の信号でガスバルブを開いた場合は、溶接終了時やタイマ（2分間）でガスバルブが閉じません。シリアルガスの放流を停止させるときは、必ず端子間を開放してください。

※2：インチングの信号を ON する前に、外部入力端子間を短絡してください。また、ワイヤの送給を停止させるときは、インチング信号を OFF にしてから端子間を開放してください。

※3：溶接電源正面にある送給装置コンセントの起動端子は、無効になります。

※4：外部入力端子の信号を組み合わせることで、メモリ登録されている条件番号1～16（登録番号1～16）の溶接条件を読み出すことができます。読み出せる条件番号と信号の関係は、次表のとおりです。

条件番号 (登録番号)	ファンクション（外部入力端子）			
	F29(IN-EXT1)	F30(IN-EXT2)	F31(IN-EXT3)	F32(IN-EXT4)
1	OFF（開）	OFF（開）	OFF（開）	OFF（開）
2	ON（閉）	OFF（開）	OFF（開）	OFF（開）
3	OFF（開）	ON（閉）	OFF（開）	OFF（開）
4	ON（閉）	ON（閉）	OFF（開）	OFF（開）
5	OFF（開）	OFF（開）	ON（閉）	OFF（開）
6	ON（閉）	OFF（開）	ON（閉）	OFF（開）
7	OFF（開）	ON（閉）	ON（閉）	OFF（開）
8	ON（閉）	ON（閉）	ON（閉）	OFF（開）
9	OFF（開）	OFF（開）	OFF（開）	ON（閉）
10	ON（閉）	OFF（開）	OFF（開）	ON（閉）
11	OFF（開）	ON（閉）	OFF（開）	ON（閉）
12	ON（閉）	ON（閉）	OFF（開）	ON（閉）
13	OFF（開）	OFF（開）	ON（閉）	ON（閉）
14	ON（閉）	OFF（開）	ON（閉）	ON（閉）
15	OFF（開）	ON（閉）	ON（閉）	ON（閉）
16	ON（閉）	ON（閉）	ON（閉）	ON（閉）

「5」を設定していない外部入力端子は、信号がOFFとして認識されます。従って、読み出す条件番号に「ON」の状態を必要としないファンクション（外部入力端子）については、他の機能を設定することができます。

例1) 条件番号3の溶接条件を読み出す場合（その1）：

F30を「5」に設定し、外部入力端子IN-EXT2の信号をONにすることで、条件番号3が読み出されます。F29、F31、およびF32には、他の機能を設定することができます。

例2) 条件番号3の溶接条件を読み出す場合（その2）：

F29～F32を「5」に設定し、外部入力端子IN-EXT2の信号をON、他の外部入力端子の信号をOFFにすることでも、条件番号3が読み出されます。

例3) 条件番号7の溶接条件を読み出す場合：

F30/F31の2つを「5」に設定し、外部入力端子IN-EXT2/IN-EXT3の2つの信号をONにすることで、条件番号7が読み出されます。F29/F32には、他の機能を設定することができます。

※5：本機能で溶接条件を読み出したあとも、フロントパネルによる溶接条件の変更や外部入力端子の「直流／パルス切替」による溶接法の変更が可能です。この場合、本機能が割り当てられた外部入力端子の信号が再び変化したときに、改めて溶接条件が読み出されます。


※6：本機能で溶接法を変更したあとも、フロントパネルによる溶接条件の変更や外部入力端子の「溶接条件読み出し」機能による溶接条件の読み出しが可能です。この場合、本機能が割り当てられた外部入力端子の信号が再び変化したときに、改めて溶接法が読み出されます。

※7：「直流／パルス切替」機能と「ウェーブパルス／パルス切替」機能を併用できます。外部入力端子の信号の組み合わせによって、溶接法が変更されます。溶接法と信号の関係は次表のとおりです。

溶接法	外部入力端子	
	直流／パルス切替	ウェーブパルス／パルス切替
直流パルス	OFF（開）	OFF（開）
直流	ON（閉）	OFF（開）
		ON（閉）
直流ウェーブパルス	OFF（開）	ON（閉）

例：

F29:「5」/F30:「0」/F31:「5」/F32:「0」に設定した場合の例では、次のようなフローになります。

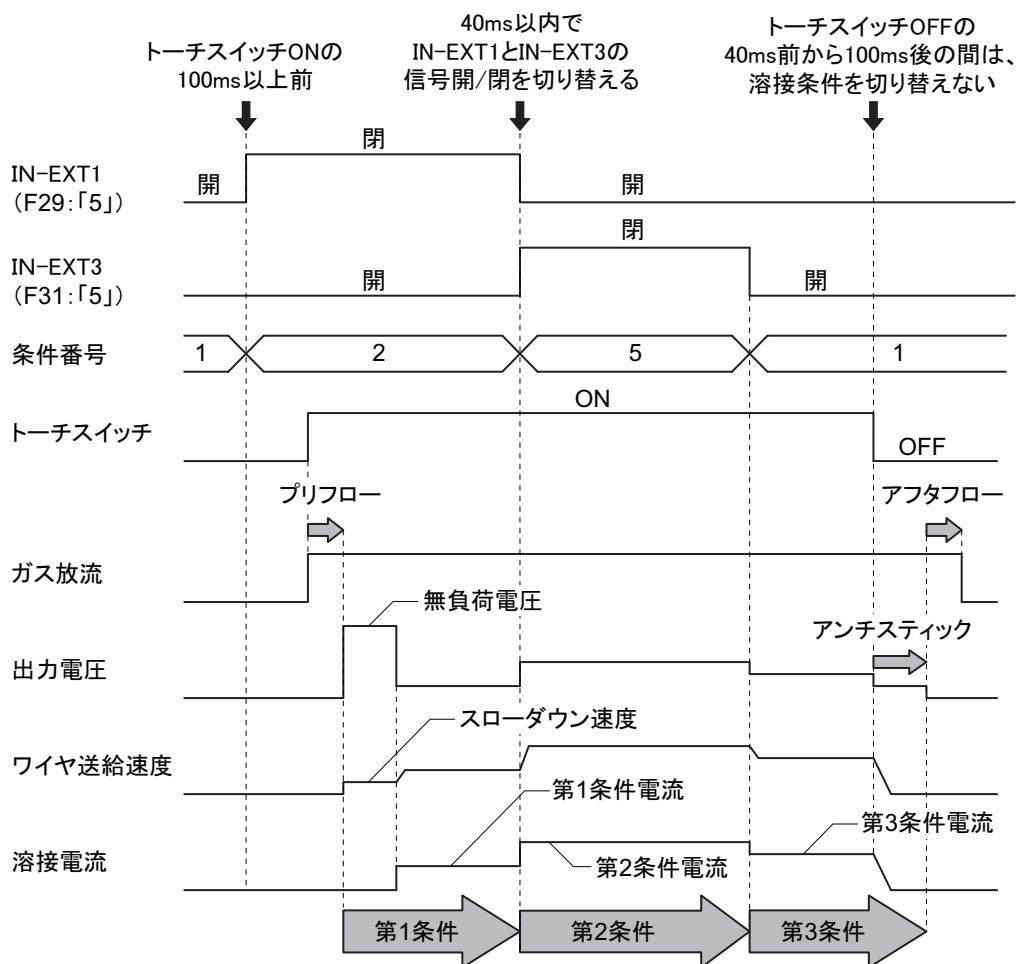

- トーチスイッチ ON (起動信号「ON」) の 100ms 前には、F29 ~ 32 に「5」を設定し、ご使用いただく溶接条件(条件番号)を読み出しておいてください。
- 同時に複数の信号(スイッチ)を切り替える場合は、40ms 以内で行ってください。
- トーチスイッチ OFF (起動信号「OFF」) の 40ms 前から 100ms 後の間は、外部入力端子の設定で、「5」を設定した端子の信号を変更しないでください。


6.7.2.24 F33 :【くびれ】検知の抑制率表示

【くびれ】を検知するタイミングがずれてくると、スパッタの発生につながります。本機能では、溶接開始から溶接終了までの【くびれ】検知の抑制率(%)を確認することができます。

- 抑制率は溶接終了後に本機能 F33 を選択すると、右デジタルメータに表示されます。
- トーチスイッチを空打ちした時のように、スパッタ抑制制御を一度も行わなかった場合には、「-1」表示となります。
- 本機能 F33 を選択した状態で、溶接を行うこともできます。
- 溶接が不安定な場合は、抑制率も低くなることがあります。このときは、最初に溶接条件を見直してください。
- 溶接が安定している場合でも、抑制率が 70% 以下のときは、内部機能 F36/F37 (スパッタ調整) を使用し、【くびれ】検知感度を調整してください。(☞ 6.7.2.27 F36/F37 : スパッタ調整 (P1P/P2P)
また、電圧検出ケーブルの接続 / 配線 (引き回し) に問題がないことを確認してください。

参 考

- 短絡とアークを繰り返すショートアーク溶接において、スパッタの多くは短絡発生時とアーク発生直前に発生します。後者のアーク発生直前には、下図に示す【くびれ】と言われる現象がワイヤに発生します。
この【くびれ】を検出し、その瞬間に電流を急激に下げると溶融金属がアーク力で吹き飛ばなくなり、スパッタを減少させることができます。そのため、【くびれ】を正確に検知することが重要になります。

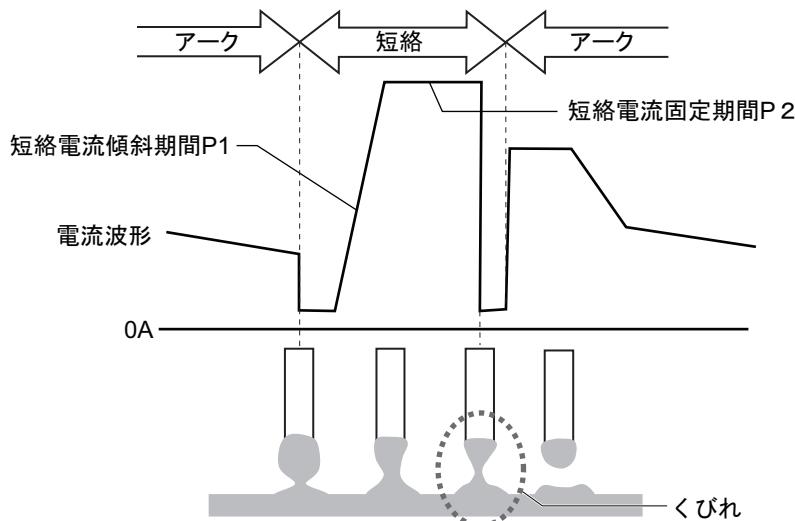

6.7.2.25 F34：【くびれ】検知感度の自動補正

【くびれ】検知感度を自動補正するか否かを設定します。

- 「ON」：【くびれ】検知感度を自動補正します。
- 「OFF」：【くびれ】検知感度を自動補正しません。内部機能 F36/F37（スパッタ調整）を使用し、検知感度を手動で設定することができます。（☞ 6.7.2.27 F36/F37：スパッタ調整（P1P/P2P））

参 考

- 【くびれ】検知感度は、溶接法（ワイヤ種類）やワイヤ径ごとに、最適な値に設定されています。しかし、溶接環境（母材側 / トーチ側ケーブル、トーチケーブルなどの長さや引き回し）や溶接施工条件（作業姿勢、重ねや隅肉といった溶接条件やワイヤ突出し）などの要因によっても最適となる【くびれ】検出感度は変わるために、感度のズレがスパッタの増加につながります。

6.7.2.26 F35：【くびれ】検知感度の保存

内部機能 F34（【くびれ】検知感度の自動補正）で自動補正された感度について、溶接終了時に初期値に戻すか否かを設定します。（初期値：内部機能 F36/F37（スパッタ調整）で設定されている値）

- 「ON」：溶接終了時の検知感度を、次回の溶接開始時にも使用します。（溶接終了時の条件と次回の溶接開始時の条件が大きく異なる場合には、溶接開始時のスパッタが多くなることがあります。）
「ON」にして使用する場合は、内部機能 F34（【くびれ】検知感度の自動補正）も「ON」に設定してください。
- 「OFF」：溶接終了時の検知感度を初期値に戻します。
溶接開始時のスパッタが多い場合は、次の手順で初期値を調整してください。

手 順

- 内部機能 F36/F37（スパッタ調整）を再設定します。（☞ 6.7.2.27 F36/F37：スパッタ調整（P1P/P2P））
- 内部機能 F34（【くびれ】検知感度の自動補正）を「ON」に設定します。

参 考

- 溶接部位ごとに突出しや溶接条件が大きく変わる場合、本機能 F35 は「OFF」での使用を推奨します。

6.7.2.27 F36/F37：スパッタ調整（P1P/P2P）

【くびれ】検知感度を手動で設定する場合に使用します。本機能は、内部機能 F34（【くびれ】検知感度の自動補正）を「OFF」に設定している場合に使用できます。

ここでの設定手順は、次のとおりです。

手 順

1. 内部機能 F34（【くびれ】検知感度の自動補正）を「OFF」に設定します。
2. 内部機能 F36（スパッタ調整（P1P））を表示させ、F36 が表示している状態で、溶接を行います。
3. 内部機能 F36 の設定値を任意に増減させ、再度溶接を行います。
 - 溶接が良好な状態になるまで繰り返し、－100～100 の範囲で設定値を変更してください。
4. 内部機能 F37（スパッタ調整（P2P））を表示させ、F37 が表示している状態で、溶接を行います。
5. 内部機能 F37 の設定値を任意に増減させ、再度溶接を行います。
 - 手順 3 と同様に、溶接が良好な状態になるまで繰り返し、－100～100 の範囲で設定値を変更してください。

6.7.2.28 F38：アーク電圧直接検出切替

母材側ケーブルなどのパワーケーブルを延長すると、スパッタが異常に多く発生したり、パルス溶接が正常に機能しないことがあります。その場合、電圧検出ケーブルを使用し、本機能を「1」に設定することで、改善できることがあります。

電圧検出ケーブルの接続について（☞ 4.6 母材側電圧検出ケーブルの配線）

- 0：標準（トーチ側：送給装置、母材側：溶接機母材端子）
- 1：母材側直接検出用（トーチ側：送給装置、母材側：直接検出端子）
- 2：正極性（ワイヤマイナス）ワイヤ用（トーチ側、母材側共に溶接機出力端子）

参 考

- 電圧検出ケーブル（別売品）は、延長ケーブルの長さが往復で 30m を超える場合を目安とし、使用してください。
- 電圧検出アダプタ付きワイヤ送給装置 CM-7403 を使用する場合は、水冷式溶接トーチを使用することができません。
- 正極性（ワイヤマイナス）ワイヤ使用時は、本機能を「2」に設定してください。
- 直流スパッタモードをご使用の際は、母材側電圧検出ケーブルを接続のうえ、本機能を「1」に設定してください。
- 本機能の「2」は、溶接法が「直流」のときのみ設定可能です。
 - 本機能を「2」にすると、ホーム画面の溶接法は、「直流（ワイヤマイナス）」と表示されます。
 - F2、F29～32、F44 のファンクションに含まれる「溶接条件の読み取り」では、溶接法が「直流」になっている溶接条件のみ読み取り可能です。
 - 本機能を「2」に設定したまま、「直流」以外の溶接法へ変更することはできません。他の溶接法に変更する場合は、必ず本機能を「0」または「1」に設定してください。

6.7.2.29 F39/F40：出力電流ゲイン調整

デジタルメータに表示される電流表示値と実際の出力電流値に相違がある場合は、F39/F40 を調整することにより校正を実施することができます。

F39 は値 [1] で約 1A の変化量、F40 は値 [0.01] で約 0.01A の変化量となります。

本機能は「校正モード」でのみ調整可能となります。詳細は「7.6 校正モード」を参照してください。

注 記

- 本機能の設定は、不注意に変更しないでください。

6.7.2.30 F41/F42：出力電圧ゲイン調整

デジタルメータに表示される電圧表示値と実際の出力電圧値に相違がある場合は、F41/F42を調整することにより校正を実施することができます。

F41は値 [0.1] で約 0.1V の変化量、F42 は値 [0.01] で約 0.01V の変化量となります。

本機能は「校正モード」でのみ調整可能となります。詳細は「7.6 校正モード」を参照してください。

注記

- 本機能の設定は、不用意に変更しないでください。

6.7.2.31 F43：CAN ID

CAN 通信機器との接続時に使用する場合は、CAN 用 ID を設定します。


6.7.2.32 F44：リモコンによる溶接条件読み出し

メモリ登録された溶接条件をアナログリモコン（別売品）で読み出すか否かを設定します。本機能は、内部機能 F4（自動 / 半自動モード）を「0」に設定している場合に使用できます。

- 「ON」：アナログリモコン（別売品）で溶接条件を読み出します。
 - アナログリモコンの溶接電流調整ツマミを目盛板「条件番号」の「1」～「10」に合わせることで、条件番号 1～10 に登録された溶接条件を読み出すことができます。
 - 読み出された溶接条件の電圧値を溶接電圧調整ツマミで微調整することもできます。（% 調整）
 - 電圧値は、溶接電圧調整ツマミの中央を基準に調整します。電圧値を低くしたい場合は調整ツマミを反時計回りに回し、高くしたい場合は調整ツマミを時計回りに回してください。
 - 電圧値の微調整幅は、最大で ±20% です。

例：

右の図は条件番号「3」を読み出し、電圧値はメモリ登録されている溶接条件と同一（微調整なし）にした場合の例です。

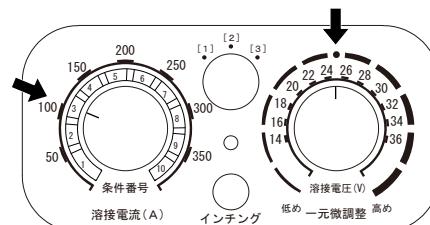


- 「OFF」：本機能は無効です。
- 次の場合は、本機能を使用できません。
 - 溶接条件がメモリ登録されていない場合
 - アナログリモコン（別売品）が接続されていない場合
 - 内部機能 F11（溶接条件メモリ微調整）が「1」～「30」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F45（特殊クレータシーケンス）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F48（トーチスイッチ操作による電流調整）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F51（特殊クレータ反復）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F29～32（外部入力端子の設定）のいずれかが「4」（起動）または「5」（溶接条件読み出し）に設定されている場合
 - 内部機能 F4（自動 / 半自動モード）が「0」（半自動モード）以外に設定されている

6.7.2.33 F45/F46/F47：特殊クレータシーケンス（有効 / 初期時間設定 / クレータ時間設定）

「クレータ無」の溶接シーケンスに、初期条件およびクレータ条件を利用できます。

- 内部機能 F45 を「ON」に設定すると、「クレータ無」溶接時でも、F46/F47 で設定した時間、初期溶接 / クレータ処理を行うことができます。
- 「ON」に設定中は、ホーム画面に「特殊クレータ」と表示され、内部機能 F46 と F47 が有効になります。
- 内部機能 F46 には、初期溶接の時間を設定します。0.0 ~ 10.0 秒の範囲で設定してください。
- 内部機能 F47 には、クレータ処理の時間を設定します。0.0 ~ 10.0 秒の範囲で設定してください。

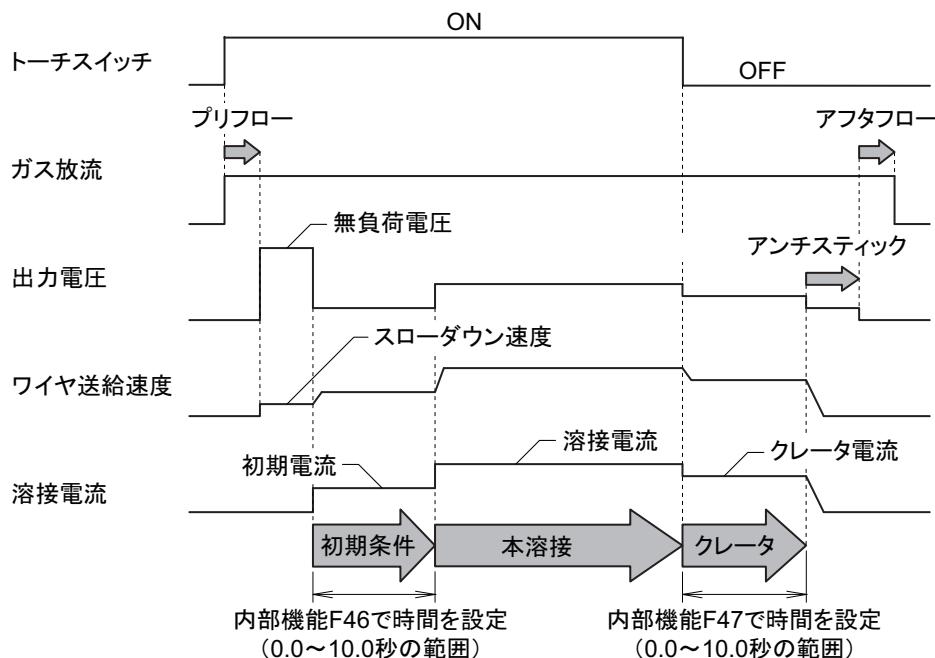

参 考

- 内部機能 F45 を「ON」に設定した場合は、自動的に「特殊クレータ」溶接の設定となり、他の溶接モードは使用できません。（「クレータ条件」メニューは、機能しません。）
- クレータ処理中の溶接法は、本溶接中の溶接法と同じです。
- 次の場合は、本機能を使用できません。
 - 内部機能 F11（溶接条件メモリ微調整）が「1」～「30」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F44（リモコンによる溶接条件読み出し）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F48（トーチスイッチ操作による電流調整）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F51（特殊クレータ反復）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F29 ~ 32（外部入力端子の設定）のいずれかが「5」（溶接条件読み出し）に設定されている場合

6.7.2.34 F48：トーチスイッチ操作による電流調整

溶接電流をトーチスイッチの操作で増加 / 減少させることができます。


- 「ON」：「クレータ有」溶接の設定となり、本溶接（自己保持中）中の溶接電流をトーチスイッチのシングルクリック / ダブルクリック操作で、増加 / 減少させることができます。
- 「ON」に設定中は、ホーム画面に「TS 操作による電流調整」が表示され、内部機能 F49 と F50 が有効になります。
- 電流増減量は、内部機能 F49（シングルクリックによる電流増減量）と F50（ダブルクリックによる電流増減量）で設定してください。
- 「OFF」：本機能は無効です。

参 考

- 「ON」に設定した場合は、自動的に「クレータ有」溶接の設定となり、他の溶接モードは使用できません。（「クレータ条件」メニューは、機能しません。）
- シングルクリック / ダブルクリックの 2 通りの増減量を設定することができます。
- シングルクリック / ダブルクリック操作は、0.3 秒以内で行ってください。
- クレータ処理への移行時は、トーチスイッチを 0.3 秒以上押してください。

例：

クレータ有 / 初期条件無 / 溶接電流 100A / クレータ電流 60A/F48：「ON」/F49：「- 10」/F50：「20」に設定した場合の例では、次のようなフローになります。

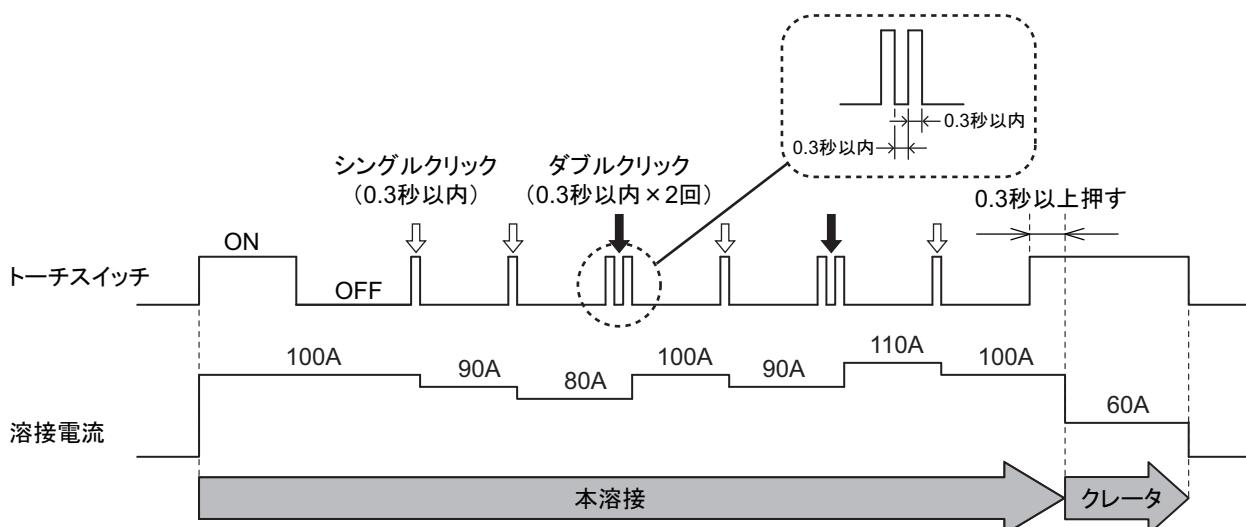

- 次の場合は、本機能を使用できません。
 - 内部機能 F11（溶接条件メモリ微調整）が「1」～「30」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F44（リモコンによる溶接条件読み出し）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F45（特殊クレータシーケンス）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F51（特殊クレータ反復）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F29～32（外部入力端子の設定）のいずれかが「4」（起動）または「5」（溶接条件読み出し）に設定されている場合

6.7.2.35 F49：シングルクリックによる電流増減量

溶接電流をトーチスイッチの操作で増加 / 減少させる場合は、シングルクリック時の電流増減量を設定します。本機能は、内部機能 F48（トーチスイッチ操作による電流調整）を「ON」に設定している場合に使用することができます。

- シングルクリックによる電流増減を -100 ～ 100A の範囲で設定してください。

6.7.2.36 F50：ダブルクリックによる電流増減量

溶接電流をトーチスイッチの操作で増加 / 減少させる場合は、ダブルクリック時の電流増減量を設定します。本機能は、内部機能 F48（トーチスイッチ操作による電流調整）を「ON」に設定している場合に使用することができます。

- ダブルクリックによる電流増減を -100 ～ 100A の範囲で設定してください。

6.7.2.37 F51：特殊クレータ反復

「クレータ有（反復有）」溶接の本溶接（自己保持中）時、トーチスイッチの操作で本溶接とクレータ処理を何度も切り替えることができます。


- 「ON」：「特殊クレータ有（反復有）」溶接の設定となり、本溶接（自己保持中）中にトーチスイッチのシングルクリック操作で、クレータ処理に移行できます。また、クレータ処理に移行後も、トーチスイッチのシングルクリック操作で、本溶接に戻ることができます。本機能を有効にすると、ホーム画面に「特殊クレータ反復」と表示されます。
- 「OFF」：本機能は無効です。

参考

- 「ON」に設定した場合は、自動的に「クレータ有（反復有）」溶接の設定となり、他の溶接モードは使用できません。（「クレータ条件」メニューは、機能しません。）
- シングルクリック操作は、0.3秒以内で行ってください。
- 溶接終了時は、トーチスイッチを0.3秒以上押してください。

例：

初期溶接電流 80A / 本溶接電流 100A / クレータ電流 60A に設定した場合の例では、次のようなフローになります。

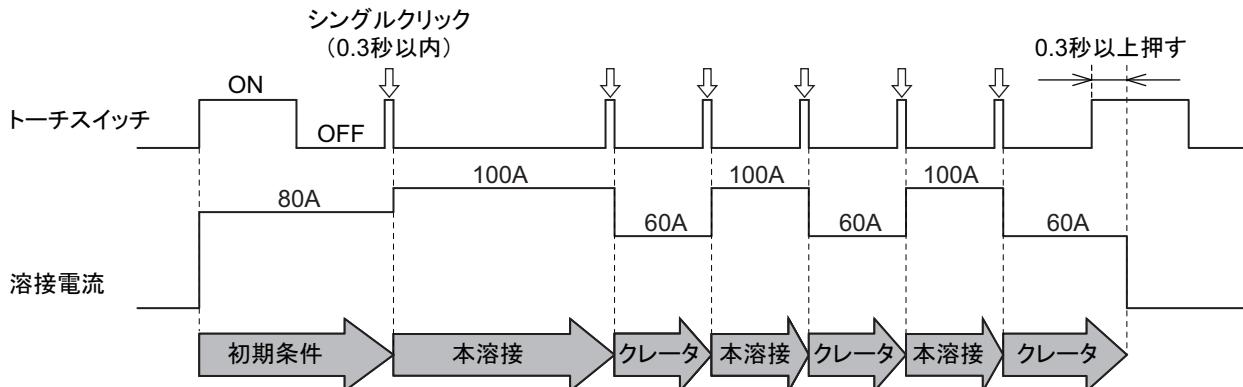

- 次の場合は、本機能を使用できません。
 - 内部機能 F11（溶接条件メモリ微調整）が「1」～「30」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F44（リモコンによる溶接条件読み出し）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F45（特殊クレータシーケンス）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F48（トーチスイッチ操作による電流調整）が「ON」（有効）に設定されている場合
 - 内部機能 F29～32（外部入力端子の設定）のいずれかが「4」（起動）または「5」（溶接条件読み出し）に設定されている場合

6.7.2.38 F52：簡易データログ機能のデータの種類

簡易データログ機能を使用する場合の保存データを選択します。

設定値と保存できるデータの組み合わせは、次のとおりです。

設定	溶接電流 (設定値)	溶接電流 (実測値)	溶接電圧 (設定値)	溶接電圧 (実測値)	送給速度 (設定値)	送給速度 (実測値)
0	—	—	—	—	—	—
1	—	保存可	—	保存可	—	保存可
2	保存可	—	保存可	—	保存可	—
3	保存可	保存可	—	保存可	—	—
4	保存可	保存可	—	—	—	保存可
5	—	保存可	保存可	保存可	—	—
6	—	—	保存可	保存可	—	保存可
7	—	保存可	—	—	保存可	保存可
8	—	—	—	保存可	保存可	保存可

簡易データログ機能について (☞ 7.3 データのバックアップ (データの活用))

6.7.2.39 F53：データログ機能サンプリング間隔

簡易データログ機能を使用する場合のデータサンプリング間隔を選択します。
設定値とデータサンプリング間隔の関係は、次のとおりです。

設定	サンプリング間隔
1	10ms
2	100ms
3	1s

簡易データログ機能について (☞ 7.3 データのバックアップ (データの活用))

6.7.2.40 F54：タックスタート処理

溶接終了後、ワイヤ送給速度をスローダウンさせず、本送給の速度でスタートさせることができます。(移行時間を少なくしたタック溶接が可能になります。)

- 「ON」：溶接終了後、0.5 秒以内にトーチスイッチを押すことで、本送給のワイヤ送給速度でスタートさせることができます。(ただし、スタートまでのワイヤ送給速度は、上限が 5m/ 分に制限されます。)
- 「OFF」：本機能は無効です。

6.7.2.41 F55～F59：未使用

本機能は、他社自動機との接続時に使用します。

6.7.2.42 F60：パルスピーク電流微調整

パルス溶接において、標準設定されているパルスピーク電流値に対し、本機能の設定値を増減した値がパルスピーク電流として出力されます。

また、ウェーブパルス溶接の HIGH 側パルス条件において、標準設定されている HIGH 側パルスピーク電流値に対し、本機能の設定値を増減した値が HIGH 側パルスピーク電流として出力されます。

– 150～150A の範囲で設定してください。

ウェーブパルス溶接の電流波形例 (☞ 6.7.2.47 F65 : L ベース電流微調整)

<ユニットパルス条件の微調整について>

パルス溶接時のユニットパルス条件（パルスピーク電流、パルスピーク時間、ベース電流）は、溶接法やワイヤ径ごとに、適正な溶接条件になるように設定されています。

内部機能 F60～F65 を使用すると、ワイヤ銘柄や溶接姿勢に応じたユニットパルス条件に修正することができます。

- ユニットパルス条件の微調整値表示 / 絶対値表示
内部機能 F60～F65 の設定中は、「表示切替」キーを押すごとに、微調整値表示 / 絶対値表示が切り替わります。右デジタルメータの、「±」LED で、どちらが表示されているのかを確認することができます。
 - LED 消灯時：絶対値表示（標準値から調整値を増減した値が左デジタルメータに表示されます。）
 - LED 点灯時：微調整値表示（調整値が左デジタルメータに表示されます。）
- 微調整の目安
ユニットパルス条件を微調整する場合は、最初にパルスピーク時間を調整してください。
 - ワイヤ先端の溶滴が大きくアーケが不安定な場合（ドロップ移行）は、パルスピーク時間を長くします。
 - ワイヤ先端が尖りアーケが強過ぎる場合は、パルスピーク時間を短くします。

パルスピーク時間の調整で不十分な場合は、パルスピーク電流をパルスピーク時間と同様に調整してください。

参 考

- 出力可能な最大パルスピーク電流値は、アーケ負荷の状態で異なります。
- 調整後のパルスピーク電流値が溶接電源の能力を超えている場合は、設定したパルスピーク電流値を出力できません。

6.7.2.43 F61：パルスピーク時間微調整

パルス溶接において、標準設定されているパルスピーク時間に対し、本機能の設定値を増減した値がパルスピーク時間として出力されます。

また、ウェーブパルス溶接の HIGH 側パルス条件において、標準設定されている HIGH 側パルスピーク時間に対し、本機能の設定値を増減した値が HIGH 側パルスピーク時間として出力されます。

ウェーブパルス溶接の電流波形例（☞ 6.7.2.45 F63：L パルスピーク電流微調整 < ユニットパルス条件の微調整について >）

– 1.5 ~ 1.5msec の範囲で設定してください。

ユニットパルス条件の微調整について（☞ 6.7.2.42 F60：パルスピーク電流微調整 < ユニットパルス条件の微調整について >）

ウェーブパルス溶接の電流波形例（☞ 6.7.2.47 F65：L ベース電流微調整）

6.7.2.44 F62：ベース電流微調整

パルス溶接において、標準設定されているベース電流値に対し、本機能の設定値を増減した値がベース電流として出力されます。

– 60 ~ 60A の範囲で設定してください。

ユニットパルス条件の微調整について（☞ 6.7.2.42 F60：パルスピーク電流微調整 < ユニットパルス条件の微調整について >）

6.7.2.45 F63：L パルスピーク電流微調整

ウェーブパルス溶接の LOW 側パルス条件において、標準設定されている LOW 側パルスピーク電流値に対し、本機能の設定値を増減した値が LOW 側パルスピーク電流として出力されます。

– 150 ~ 150A の範囲で設定してください。

ユニットパルス条件の微調整について（☞ 6.7.2.42 F60：パルスピーク電流微調整 < ユニットパルス条件の微調整について >）

ウェーブパルス溶接の電流波形例（☞ 6.7.2.47 F65：L ベース電流微調整）

6.7.2.46 F64：L パルスピーク時間微調整

ウェーブパルス溶接の LOW 側パルス条件において、標準設定されている LOW 側パルスピーク時間に対し、本機能の設定値を増減した値が LOW 側パルスピーク時間として出力されます。

– 1.5 ~ 1.5msec の範囲で設定してください。

ユニットパルス条件の微調整について（☞ 6.7.2.42 F60：パルスピーク電流微調整 < ユニットパルス条件の微調整について >）

ウェーブパルス溶接の電流波形例（☞ 6.7.2.47 F65：L ベース電流微調整）


6.7.2.47 F65：L ベース電流微調整

ウェーブパルス溶接の LOW 側パルス条件において、標準設定されている LOW 側パルスベース電流値に対し、本機能の設定値を増減した値が LOW 側パルスベース電流として出力されます。

– 60 ~ 60A の範囲で設定してください。

ユニットパルス条件の微調整について（☞ 6.7.2.42 F60：パルスピーク電流微調整 < ユニットパルス条件の微調整について >）

< ウェーブパルス溶接の電流波形例 >

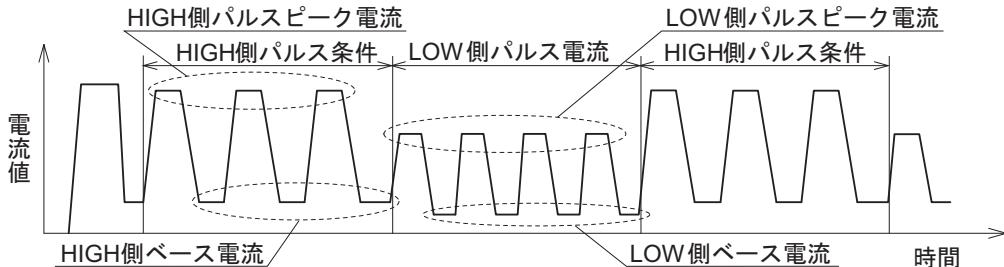

6.7.2.48 F66：送給振幅比率調整

ウェーブパルス溶接において、ワイヤ送給速度振幅比率（ワイヤ送給速度の振幅変化量）を設定します。ウェーブ周波数が5Hz未満のときは、ワイヤ送給速度を変化させています。この送給速度の振幅を微調整することで、さらに目的に応じた溶接結果を得ることができます。

50%を標準（基準）とし、0～100%の範囲で設定してください。

設定値と溶接結果の関係は、次表のようになります。

項目	0%（最小値）	100%（最大値）
ワイヤ送給の変化	変化なし（一定速度）	標準の2倍
アークの変化	小さくなる	大きくなる
リップルビードの変化	滑らか／小さい	明瞭／大きい（※1）
プローホールの低減効果	小さい	大きい
溶接速度の適応	低速溶接～高速溶接	低速溶接
ギャップの裕度	やや小さい	やや大きい

※1：軟鋼やステンレスの場合は、100%に調整しても溶融金属が凝固する前に流れ、50%（標準）の状態から変化しないことがあります。

6.7.2.49 F67：電流値の変更設定（初期条件、クレータ条件）

「クレータ有」選択時、初期条件およびクレータ条件の電流値、本条件に対するパーセンテージでを変更することができます。

- 「ON」：本機能が有効になります。

初期条件の電流値をF68で、クレータ条件の電流値をF69で設定してください。

- 「OFF」：本機能は無効です。

6.7.2.50 F68：電流値の設定（初期条件）

初期条件での電流値を、本条件に対するパーセンテージで設定できます。
本機能を使用する場合は、F67をONにします。

- 10～300%の範囲で設定してください。

6.7.2.51 F69：電流値の設定（クレータ条件）

クレータ条件での電流値を、本条件に対するパーセンテージで設定できます。
本機能を使用する場合は、F67をONにします。

- 10～300%の範囲で設定してください。

6.7.2.52 F70：アナログリモコン上限値設定

本機能はTIG溶接／直流手溶接でのみ使用できます。

アナログリモコン（別売品）で調整できる溶接電流の上限値（ツマミを右に回しきったときの値）を設定することができます。

低い電流域で溶接を行うときに、アナログリモコンのツマミで電流を微調整しづらい場合に、本機能で上限値を下げて使用すると、電流を微調整しやすくなります。

- WB-P352L：20～400Aの範囲で設定してください。
- WB-P502L：20～550Aの範囲で設定してください。

参 考

- 直流手溶接で使用する場合、電流設定の上限は300Aになります。
- TIG溶接で使用する場合、電流設定の上限は400Aになります。

6.7.2.53 F71：インターバル溶接機能

入熱を制御するためにアークの ON/OFF を繰り返す機能です。

- 「ON」：本機能が有効になります。本機能を有効にすると、ホーム画面の、クレータ条件の末尾に「：インターバル」と表示され、内部機能 F72 と F73 が有効になります。
(例) クレータ無：インターバル
- 「OFF」：本機能は無効です。

参 考

- 「ON」に設定した場合は、自動的に「クレータ無」溶接の設定となり、他の溶接モードは使用できません。(「クレータ切替」メニューは、機能しません。)
- 次の場合は、本機能を使用できません。
 - 内部機能 F11 (溶接条件メモリ微調整) が「1」～「30」(有効) に設定されている場合
 - 内部機能 F19 (リモコンによる溶接条件読み出し) が「ON」(有効) に設定されている場合
 - 内部機能 F24 (トーチスイッチ操作による電流調整) が「ON」(有効) に設定されている場合
 - 内部機能 F27 (特殊クレータシーケンス) が「ON」(有効) に設定されている場合
 - 内部機能 F16～18 (外部入力端子の設定) のいずれかが「3」(溶接条件読み出し) に設定されている場合

6.7.2.54 F72：アーク ON 時間の設定（インターバル機能）

インターバル溶接機能においてアーク ON 時間を設定します。

- アーク ON 時間を 0.05～9.99 秒の範囲で設定してください。

6.7.2.55 F73：アーク OFF 時間の設定（インターバル機能）

インターバル溶接機能においてアーク OFF 時間を設定します。

- アーク OFF 時間を 0.05～9.99 秒の範囲で設定してください。

6.7.2.56 F77：溶接機識別番号

溶接管理機能を使用する場合の溶接機の識別番号を設定します。

本機能で設定した識別番号は溶接結果管理機能のデータをバックアップする際にファイル名の一部となります。
(☞ 7.3.4 溶接結果管理機能について)

- 識別番号の設定範囲：1～999

6.7.2.57 F78：意図しないトーチスイッチ動作の防止

予期しないトーチスイッチの動作を防止するために、プリフロー後、溶接が一定の時間行われない場合、エラーコードを出力するかどうか設定をします。

- 「ON」：溶接がプリフロー後 5 秒間行われない場合は、エラーコード「E-011」が左右のデジタルメーター上に表示され、溶接電源の出力が停止します。(☞ 9.1 エラー発生時の対処)
- 「OFF」：本機能は無効です。

6.7.2.58 F79：CAN 通信の接続機器切替

CAN 通信に使用する通信機器を設定します。

デジタルリモコンを使用する場合は「0」、デジタルパネル（送給装置取り付け）を使用する場合は「1」※、デジタルらくらくトーチを使用する場合は「2」、デジタルらくらくフィーダを使用する場合は「3」に設定する必要があります。
※ デジタルパネルは、「2」、「3」でも使用できます。

本機能は、内部機能 F4 (自動 / 半自動モード) を「0」(半自動モード)、「1」(自動機 1 モード)、「2」(自動機 2 モード) のいずれかを選択している場合に設定できます。

6.7.2.59 F80 : CAN通信の通信速度切替

CAN通信に使用する通信速度を設定します。

デジタルパネル（E-2628）およびデジタルらくらくトーチ、デジタルらくらくフィーダを使用する場合は「0」に設定する必要があります。

本機能は、内部機能F4（自動 / 半自動モード）を「0」（半自動モード）、「1」（自動機1モード）、「2」（自動機2モード）のいずれかを選択している場合に設定できます。

設定値	CAN通信速度
0	500kbps
1	1Mbps
2	125kbps
3	250kbps

6.7.2.60 F81 : TIGモードトーチスイッチの設定

直流TIG溶接時の溶接の開始／終了をトーチスイッチで行う機能です。通常、直流TIG溶接では、トーチ電極と母材を接触させて引き離してアーカスタートしますが、本機能を使用すると、トーチスイッチの操作で溶接の開始／終了を行うことができます。

本機能を使用する場合、TIG電磁弁キット（別売品）が必要となります。

- [ON]：トーチスイッチの操作により溶接の開始／終了を制御でき、シールドガスのプリフロー／アフターフローを設定することができます。また、外部入力端子の機能も使用できます。
(☞ 6.7.2.23 F29～F32：外部入力端子の設定)
- [OFF]：本機能は無効です。

6.7.2.61 F82：直流パルス溶接時の延長補正

出力ケーブルを延長した時、または曲げた状態で使用する時に、アーカーが不安定になったり、ワイヤが母材に突っ込むといった不安定現象が発生する場合にこのパラメータを調整します。

- 直流パルス溶接時の延長補正を、0～30の範囲で設定してください。

延長ケーブルの長さ及び曲げターン数が大きいほど調整値を大きくしてください。
例えば、ケーブル延長30mの時のターン数による調整値の目安は以下となります。

ケーブルの長さとターン数	設定値目安
30m、6ターン、Φ60cm	2
30m、9ターン、Φ60cm	7


6.7.2.62 F83：スタート直後アーカー長調整

溶接スタート直後のアーカー長を調整します。

溶接スタート直後のアーカー長調整は、設定された溶接条件に基づき、適切な値に自動設定されます。溶接スタート時に適切なワイヤの燃え上がりが得られない場合は、スタート直後アーカー長調整を行ってください。

ワイヤの燃え上がりを大きくする場合は、スタート直後アーカー長調整を大きくします。
ワイヤの燃え上がりを小さくする場合は、スタート直後アーカー長調整を小さくします。

- スタート直後のアーカー長調整を-20～10の範囲で設定してください。

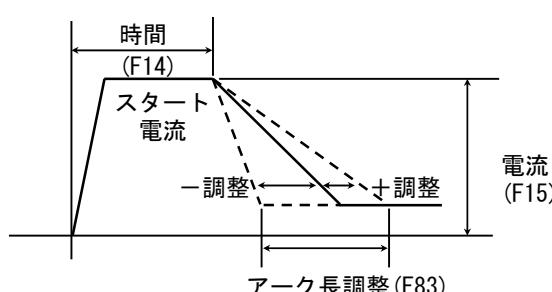

6.7.2.63 F84：パルス自動調整

パルス自動調整の機能を備えたパルスマードを設定します。本機能は、次の溶接法を設定している場合に使用できます。

用途	溶接法	ガス	ワイヤ材質
自動機	直流パルス	MAG	軟鋼ソリッド

パルス溶接において、溶接電圧の設定を低くし、適度に短絡が発生する溶接を行うと、スパッタの発生量は増加します。パルス自動調整は、パルス電流波形を溶接中にリアルタイムで自動調整することでスパッタを抑制します。

- 「0」：標準パルスマード
- 「1」：自動調整用パルスマード
 - パルス自動調整の調整量が溶接中に随時更新されます。
 - パルス自動調整の調整量は溶接終了後も保持されます。再び溶接を行った場合、パルス電流波形は前回溶接終了時の調整が行われている状態から始まり、そこから自動調整が行われます。
 - 保持している調整量は内部機能 F85（パルス自動調整の調整量）で確認することができます。
- 「2」：自動調整用パルスマード・調整値固定化
 - パルス自動調整の調整量を現在保持している値で固定し、溶接を行っても調整量が更新されないようにします。
 - パルス自動調整の調整量は、「1」に設定して溶接を行うか、内部機能 F85（パルス自動調整の調整量）を手動で変更することで、設定します。

参 考

- 「1」または「2」に設定した場合は、「アーク特性」の設定、「溶込制御」は無効になります。
- パルス自動調整は初期条件およびクレータ処理の溶接中は行われません。
- パルス自動調整は本溶接を1秒以上連続したときに行われます。1秒以下の溶接では機能しません。
- パルス自動調整は自動機による溶接に特化した機能となっています。従って、「用途」が「半自動」のときは使用できません。

6.7.2.64 F85：パルス自動調整の調整量

パルス自動調整における、現在保持している調整量を確認できます。また、調整量を手動で変更できます。

- パルス自動調整の調整量を -9.99 ~ 9.99 の範囲で設定してください。

参 考

- 調整量は、値が 0 のときに最適な溶接ができるように設定されています。しかし、溶接環境（母材側 / トーチ側ケーブル、トーチケーブルなどの長さや引き回し）や溶接施工条件（作業姿勢、重ねや隅肉といった溶接条件やワイヤ突出し）などの要因によって、最適となる調整量の値が 0 から変動します。
- 調整量を手動で変更しても、内部機能 F84（パルス自動調整）を「1」にして溶接を行うと、調整量は更新されます。

6.7.2.65 F86/F87：電流表示調整（ゲイン / オフセット）

左デジタルメータの電流表示値とお客様の計器の電流値に相違がある場合は、本機能を使用することで、電流表示値を調整できます。

- 内部機能 F86 にはゲイン、F87 にはオフセットを設定します。
設定値を変更しても表示が修正されるのみで、出力される溶接電流は変化しません。
- 詳しい調整方法は、販売店もしくは弊社営業所までお問い合わせください。

注 記

- 本機能の設定は、不用意に変更しないでください。

6.7.2.66 F88/F89：電圧表示調整（ゲイン / オフセット）

右デジタルメータの電圧表示値とお客様の計器の電圧値に相違がある場合は、本機能を使用することで、電圧表示値を調整できます。


- 内部機能 F88 にはゲイン、F89 にはオフセットを設定します。
設定値を変更しても表示が修正されるのみで、出力される溶接電圧は変化しません。
- 詳しい調整方法は、販売店もしくは弊社営業所までお問い合わせください。

／注　記

- 本機能の設定は、不用意に変更しないでください。

6.8 アナログリモコン（別売品）の操作

本項では、アナログリモコン（別売品）に配置されているツマミやボタンの機能、および操作について説明します。アナログリモコンの接続時は、アナログリモコン側の設定が優先されるため、溶接電源の操作パネル側で本条件を設定することはできません。（初期条件、およびクレータ条件は、操作パネル側で設定できます。）

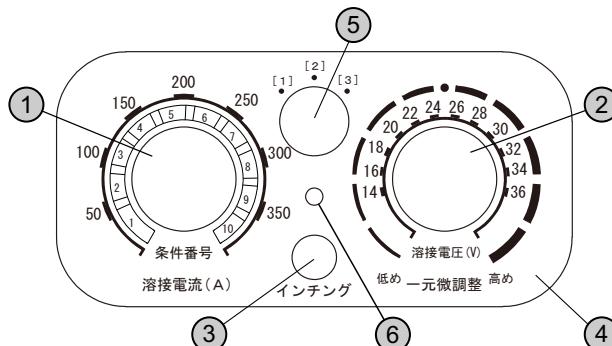

番号	名称	機能
1	溶接電流調整ツマミ	溶接電流を設定します。設定値は、溶接電源側の左デジタルメータに表示されます。
2	溶接電圧調整ツマミ	溶接電圧を設定します。設定値は、溶接電源側の右デジタルメータに表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 一元モード時： 溶接電流に応じた最適な溶接電圧が自動設定され、設定された溶接電圧に対して微調整できます。 溶接電圧調整ツマミを中央位置（●位置）に合わせ、この位置を基準に電圧低め／高めを調整してください。 個別モード時： 溶接電流に影響されず、溶接電圧を単独で調整できます。
3	インチングボタン	ワイヤを送給します。（☞ 5.3 ワイヤのインチング） ボタンを押している間、ワイヤが送給されます。 インチングボタンを押しながら、電流設定ツマミを操作すると、ワイヤ送給速度を調整できます。
4	目盛板（※1）	設定したアナログリモコンの目盛（☞ 6.7.2.9 F9：アナログリモコン目盛）に合わせて目盛板を取り替えます。溶接電源の定格出力電流によって、使用できるアナログリモコンの目盛および目盛板は異なります。（上の図は 350A の場合） <ul style="list-style-type: none"> 350A : 350/200 500A : 500/350/200
5	切替ツマミ	内部機能 F2 にて選択した機能を使用します。（☞ 6.7.2.2 F2 : リモコンによる機能切替）
6	固定用ネジ	目盛板を交換する場合に、固定用ネジを反時計回りに回して取り外します。

※1：細径ワイヤを使用する場合など、低電流域での調整時は、付属のフルスケール 200A の目盛板を使用することで細かい調整ができます。200A の目盛板を使用する場合は、内部機能（F9）を「200」に設定してください。（☞ 6.7.2.9 F9：アナログリモコン目盛）

参考

- アナログリモコンを溶接電源に接続する場合、または取り外す場合は、溶接電源の電源スイッチを OFF にしてください。
- アナログリモコンは、溶接電源のアナログリモコンコンセントに接続後、電源スイッチを ON になると自動的に認識されます。

切替ツマミ（5）に割り当てることができる機能は、次表のとおりです。

F2 の設定	機能名称	リモコンの切替ツマミ		
		[1]	[2]	[3]
0	機能無し	—	—	—
1	クレータ切替（☞ 6.6.4 クレータの設定）	クレータ無	クレータ有（パルス有）	クレータ有（パルス無）
2	ガスチェック（☞ 5.2 電源投入とガス供給）	OFF	OFF	ON
3	溶込制御（☞ 6.6.8 溶込制御の調整）	OFF	OFF	ON
4	タックススタート（☞ 6.7.2.40 F54 : タックススタート処理）	OFF	OFF	ON
5	溶接条件読み出し（☞ 6.7.2.32 F44 : リモコンによる溶接条件読み出し）	OFF	OFF	ON
6	溶接法切替（☞ 6.6.2 溶接条件の設定）	直流低スパッタ	直流パルス	直流

第7章 管理者機能

本章では、溶接条件の保護機能や初期化など、管理者を対象とした機能について説明します。

7.1 溶接条件の保護

本項では、溶接条件の保護機能（パスワード機能）について説明します。本機能を有効にすると、誤操作防止機能（☞ 5.4.2 操作パネルの誤操作防止）を解除する際に、パスワードの入力が必要となります。

誤操作防止機能では、溶接条件が安易に変更されないように、次の操作を禁止することができます。

- ・ 溶接条件の設定操作（設定の確認は可能）
- ・ モードを変更するメニュー、およびパラメータ調整ツマミの操作

ガスチェックなど、溶接条件に影響を及ぼさない機能については禁止されません。誤操作防止機能を無効にすると、上記の操作が行えるようになります。

／注 記

- ・ 設定したパスワードは紙などに記録し、大切に保管してください。
- ・ パスワードを変更する際も、現行のパスワードを入力する必要があります。
- ・ パスワードを設定して誤操作防止機能を有効にした場合、電源の再投入や溶接条件と内部機能の初期化を行っても、誤操作防止機能は無効になりません。
- ・ パスワードを忘れた場合は、販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。

7.1.1 パスワードの設定 / 変更

本項では、パスワードの設定方法、および変更方法について説明します。

- ・ パスワードの設定中は、溶接作業ができません。
- ・ パスワードは、「000」（初期値）以外の数字3桁を設定してください。「000」を設定すると、パスワードは設定されません。（パスワードなし状態）


／注 記

- ・ パスワードを設定する際は、事前に決めたパスワードを紙などに記録し、手元に置いて作業してください。

手 順


1. 電源スイッチを OFF にします。
2. 両方の「表示切替」キーを同時に押した状態で、電源スイッチを ON にします。

⇒ 液晶パネルにユーザメニューが表示されます。

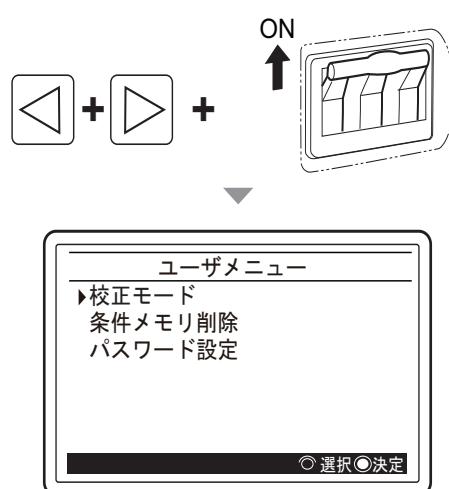

3. 画面操作ツマミで「パスワード設定」を選択し、ツマミを押します。

- パスワードが既に設定されている場合は、液晶パネルにパスワード入力画面が表示されます。
パスワードを変更する場合は、「7.1.2 誤操作防止の解除」手順 3 からの操作でパスワードを解除し、次の手順に進んでください。
- パスワードが登録されていない場合は、液晶パネルにパスワード設定画面が表示されます。パスワード設定画面が表示されていることを確認し、次の手順に進んでください。

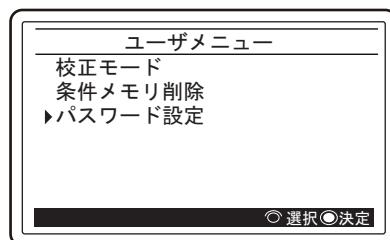

4. 画面操作ツマミを回し、設定する桁を選択し、ツマミを押します。

⇒ 選択されている桁の数字が反転表示されます。




5. 画面操作ツマミを回し、選択されている桁のパスワードを設定し、ツマミを押します。

⇒ 数字が確定され、反転表示から桁選択表示に変わります。




6. 手順 4、5 と同様に操作し、他の桁のパスワードを設定します。

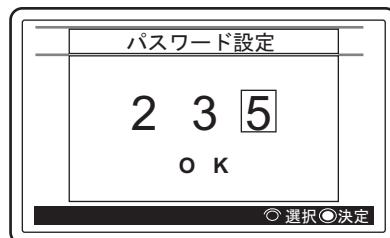

7. 画面操作ツマミを回し、「OK」を選択（反転表示）します。

- ・ パスワード設定を途中で中止する場合は、電源を切ってください。

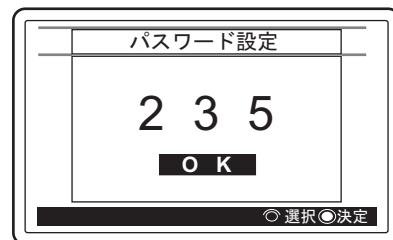

8. パスワードに誤りがないことを確認し、画面操作ツマミを押します。

⇒ パスワードが設定されます。

参 考

- ・ パスワードの設定後、メニュー画面にてキーロックをONにすると、ホーム画面に鍵マークが表示され、誤操作防止機能が有効になります。誤操作防止機能を無効にするには、パスワードの入力が必要になります。


7.1.2 誤操作防止の解除

本項では、パスワードを付加した誤操作防止の解除方法について説明します。

手 順

1. メニュー画面に「キーロック」を表示させます。

- 画面操作ツマミを回して「キーロック」にカーソルを合わせ、ツマミを押してください。

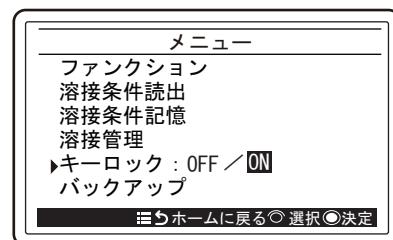

2. 画面操作ツマミを回し、入力する桁を選択し、ツマミを押します。

⇒ 選択されている桁の数字が反転表示されます。



3. 画面操作ツマミを押し、選択されている桁のパスワードを入力し、ツマミを押します。

⇒ 数字が確定され、反転表示から桁選択表示に変わります。


- ・ パスワードの解除を途中で中止する場合は、「戻る(キャンセル)」キーを押してください。



4. 手順3、4と同様に操作し、他の桁のパスワードを入力します。




5. 画面操作ツマミを回し、「OK」を反転表示します。

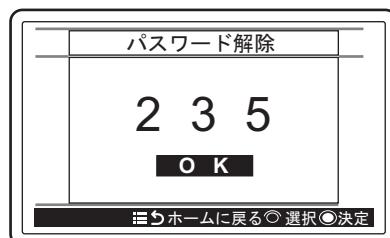

6. 画面操作ツマミを押します。

⇒ 設定されているパスワードと一致すると、液晶パネルに「パスワード OK」と表示されロックが解除されます。

⇒ パスワードが一致しない場合は、「パスワード NG」と表示されます。パスワードを確認して操作をやり直してください。

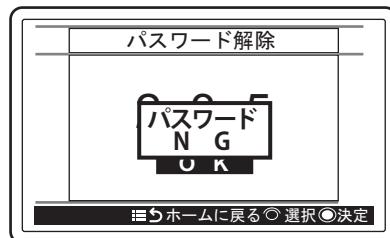

7. 画面操作ツマミを押して、パスワード解除画面を終了します。

⇒ キーロック解除操作の場合、メニュー画面に戻ります。

⇒ パスワード変更または解除操作の場合、パスワード設定画面に移行します。(☞ 7.1.1 パスワードの設定 / 変更)

7.2 溶接結果管理機能

本項では、溶接結果管理機能について説明します。本機能により、次の管理を行うことができます。

溶接管理項目	管理番号	初期値	設定範囲	内容
溶接点数管理	P10	0	—	溶接点数の積算 (回)
	P11	0	0 ~ 9999	溶接点数の目標値設定 (回)
	P12	0	0 ~ 5	溶接点数の目標値到達時の動作設定
ワイヤ消費量管理	P20	0.00	—	溶接で使用したワイヤ消費量の積算 (kg)
	P21	0	0 ~ 9999	ワイヤ消費量の目標値設定 (kg)
	P22	0	0 ~ 5	ワイヤ消費量の目標値到達時の動作設定
総溶接時間管理	P30	0	—	総溶接時間の積算 (分)
	P31	0	0 ~ 9999	総溶接時間の目標値設定 (分)
	P32	0	0 ~ 5	総溶接時間の目標値到達時の動作設定
溶接監視	P40	0	—	平均値モニタ最大変動値の設定 (電流 / 電圧)
	P41	100	0 ~ 100	プラス側電流許容誤差の設定 (%)
	P42	100	0 ~ 100	マイナス側電流許容誤差の設定 (%)
	P43	100	0 ~ 100	プラス側電圧許容誤差の設定 (%)
	P44	100	0 ~ 100	マイナス側電圧許容誤差の設定 (%)
	P45	0	0 ~ 100	異常判定時間の設定 (秒)
	P46	0	0 ~ 2	溶接条件異常検出時の動作設定
総稼働時間管理	P50	0.0	—	総稼働時間の積算 (時間)
	P51	0.0	—	総溶接時間の積算 (時間)
	P52	OFF	cLr/OFF	管理データ値のクリア

管理内容の詳細 (☞ 7.2.2 溶接管理項目の詳細)



7.2.1 溶接結果管理機能の設定

本項では、溶接結果管理機能の設定方法について説明します。

手順


1. メニュー画面で「溶接管理」にカーソルを合わせ、画面操作ツマミを押します。

- ⇒ 左デジタルメータには、管理番号が表示されます。
- ⇒ 右デジタルメータには、その管理番号に設定されているデータ値が表示されます。

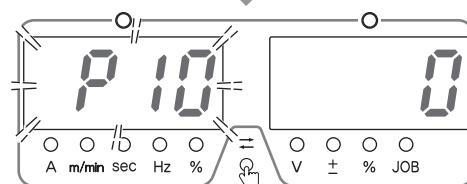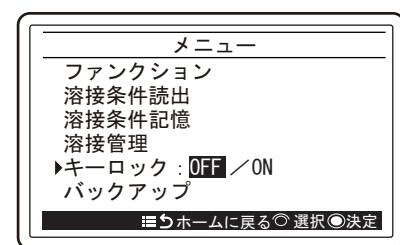


2. 設定しようとする管理番号に変更します。

- 画面操作ツマミまたはパラメータ調整ツマミを回すと、管理番号の十の桁が変更されます。(例：「P10」→「P20」→「P30」→「P40」)
- 画面操作ツマミを押すと、管理番号の一の桁が変更されます。(例：「P10」→「P11」→「P12」)
 - ⇒ 左デジタルメータの表示を設定可能な管理番号に変更すると、右デジタルメータの表示が点滅します。

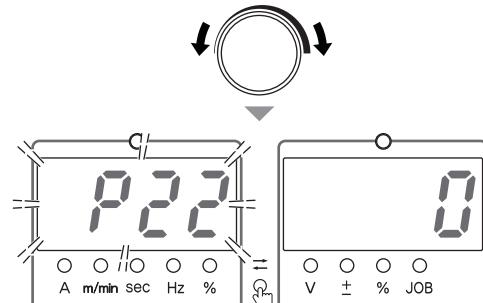

3. 画面操作ツマミまたはパラメータ調整ツマミを回し、設定値を変更します。

- ⇒ 設定値は、右デジタルメータに表示されます。
- ・ 設定値は変更した時点から有効になります。
- ・ 他の管理番号に移る場合は、デジタルメータの一の桁が「0」になるまで画面操作ツマミを押し、手順2と同様に操作してください。

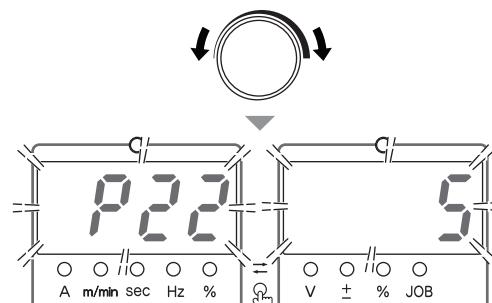

4. 戻る(キャンセル)キーを押します。

- ⇒ メニュー画面に戻ります。
- ⇒ 設定した目標値に到達時、または溶接条件異常検出時には、左 / 右デジタルメータにアラーム表示されます。
(☞ 7.2.2 溶接管理項目の詳細)

7.2.2 溶接管理項目の詳細

本項では、溶接管理項目の詳細について説明します。

7.2.2.1 溶接点数管理

溶接点数に関する管理を行います。

- P10（溶接点数の積算）

トーチスイッチ ONにより、電流が流れ始めてからトーチスイッチ OFFで出力停止するまでを1カウント（溶接点数1回）として積算します。

データ値の表示範囲は0～9999回で、「P12」の設定に応じてデータ値がクリアされます。（継続動作可能に設定している場合は、9999を超えるとクリアされ、0からのカウントに戻ります。）

- P11（溶接点数の目標値設定）

溶接点数の目標値を0～9999回の範囲で設定してください。「P10」のデータ値がここで設定した溶接点数に到達すると、目標値到達時のアラーム表示されます。（☞ 7.2.2.6 目標値到達時のアラーム表示について）

- P12（溶接点数の目標値到達時の動作設定）

「P11」で設定した目標値到達時の動作を0～5の範囲で設定してください。設定値と目標値到達時の動作の関係は、次のとおりです。

動作内容	設定値					
	0	1	2	3	4	5
目標値到達時にデータ値クリア（※1）	する	しない	する	しない	しない	しない
目標値到達時に継続動作（※2）	可能	可能	可能	可能	不可	不可
電源投入時にデータ値クリア	する	する	しない	しない	する	しない

※1：アラーム表示されているときに、操作パネル上の任意のキーを押すことでも、データ値がクリアされます。

※2：「不可」に設定した場合、目標値到達時は操作パネル上の任意のキーを押すまで、次の溶接ができません。

7.2.2.2 ワイヤ消費量管理

ワイヤ消費量に関する管理を行います。

- P20（溶接で使用したワイヤ量の積算）

溶接で使用したワイヤ消費量（kg）を計測し、カウントします。

データ値の表示範囲は0～9999kgで、「P22」の設定に応じてデータ値がクリアされます。

（継続動作可能に設定している場合は、9999を超えるとクリアされ、0からのカウントに戻ります。）

参 考

- ワイヤ消費量管理機能は、ワイヤ消費量の目安としてご利用ください。ワイヤ消費量はワイヤのスリップ等により、実際のワイヤ消費量と誤差が発生する場合があります。
下表は、ワイヤ材質の比重（g/cm³）から導き出したワイヤ単位量（g/m）を示しています。ワイヤ消費量は、この単位量と溶接中のワイヤ送り量に基づき計算されます。従って、ワイヤ成分の相違などで、実際の消費量と計算値では誤差が生じます。
- ワイヤ消費量が100kg未満の場合、小数点以下の値も表示します。
- インチングやワイヤスローダウンで使用したワイヤ消費量は、計測されません。
- 下表に記載されていない特殊ワイヤは、計測されません。

ワイヤ径 (mm)	単位量 (g/m)										
	軟鋼 ソリッド	軟鋼フ ラックス コアード	ステンレ スソリッ ド	フェライ ト系ステ ンレスソ リッド	ステンレ スフラッ クスコ アード	ブレージ ング CuSi	ブレージ ング CuAl	軟質 アルミ	硬質 アルミ	インコネル	チタン
0.8	3.9	—	4.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—
0.9	5.0	—	5.1	4.9	4.2	—	—	—	—	—	—
1.0	6.2	6.2	6.3	6.0	—	—	—	—	2.1	—	—
1.2	8.9	7.4	9.0	8.7	7.4	—	—	3.0	3.0	—	—
1.4	12.1	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.6	15.8	13.2	15.9	—	13.2	—	—	5.4	5.4	—	—

- P21（ワイヤ消費量の目標値設定）
ワイヤ消費量の目標値を0～9999kgの範囲で設定してください。
「P20」のデータ値がここで設定した消費量に到達すると、目標値到達時のアラーム表示されます。（☞ 7.2.2.6 目標値到達時のアラーム表示について）
- P22（ワイヤ消費量の目標値到達時の動作設定）
「P21」で設定した目標値到達時の動作を0～5の範囲で設定してください。
設定値と目標値到達時の動作の関係は、「P12」の機能と同一です。「P12（溶接点数の目標値到達時の動作設定）」（☞ 7.2.2.1 溶接点数管理）をご覧ください。

7.2.2.3 総溶接時間管理

総溶接時間に関する管理を行います。

- P30（総溶接時間の積算）
トーチスイッチONにより、電流が流れ始めてからトーチスイッチOFFで出力停止するまでの時間を毎回カウントし、溶接時間として積算します。
データ値の表示範囲は0～9999分で、「P32」の設定に応じてデータ値がクリアされます。（継続動作可能に設定している場合は、9999を超えるとクリアされ、0からのカウントに戻ります。）
- P31（総溶接時間の目標値設定）
総溶接時間の目標値を0～9999分の範囲で設定してください。
「P30」のデータ値がここで設定した時間に到達すると、目標値到達時のアラーム表示されます。（☞ 7.2.2.6 目標値到達時のアラーム表示について）
- P32（総溶接時間の目標値到達時の動作設定）
「P31」で設定した目標値到達時の動作を0～5の範囲で設定してください。
設定値と目標値到達時の動作の関係は、「P12」の機能と同一です。「P12（溶接点数の目標値到達時の動作設定）」（☞ 7.2.2.1 溶接点数管理）をご覧ください。

7.2.2.4 溶接監視

溶接中の平均電流／電圧に関する監視を行います。ここで設定した範囲を超えると、アラーム表示して出力を停止させることができます。また、内部機能（ファンクション）を設定することで、範囲を超えた際に外部出力端子へアラーム信号を出力することができます。（☞ 6.7.2.22 F25～F28：外部出力端子）

注記

- 「直流TIG」「手溶接」を使用時は本機能を使用することができません。
- P40（平均値モニタ最大変動値の設定）
溶接中の平均電流／電圧（1秒ごとの平均）が「P41」～「P44」で設定した許容誤差範囲外になると、次の内容でアラーム表示されます。（☞ 7.2.2.7 溶接条件異常検出時のアラーム表示について（溶接監視「P45」「P46」））

電流が範囲外の場合	: 溶接電流の設定値と平均値の電流差 (A)
電圧が範囲外の場合	: 溶接電圧の設定値と平均値の電圧差 (V)
電流と電圧が共に範囲外の場合	: 超え幅の大きい方の差
- P41（プラス側電流許容誤差の設定）
P42（マイナス側電流許容誤差の設定）
P43（プラス側電圧許容誤差の設定）
P44（マイナス側電圧許容誤差の設定）
溶接電流／電圧の設定値に対し、許容誤差範囲を0～100%の範囲で設定してください。
例：溶接電流の設定値が200A、溶接電圧の設定値が20Vにおける「P41」～「P44」の設定例

プラス側電流許容誤差「P41」を「10」%に設定 (= 220A)
マイナス側電流許容誤差「P42」を「20」%に設定 (= 160A)
プラス側電圧許容誤差「P43」を「20」%に設定 (= 24V)
マイナス側電圧許容誤差「P44」を「10」%に設定 (= 18V)

上記のように設定した場合、溶接電流の許容誤差範囲は160～220A、溶接電圧の許容誤差範囲は18～24Vになります。

- P45（異常判定時間の設定）
溶接中の平均電流 / 電圧（1秒ごとの平均）が許容誤差範囲外となったとき、異常と判定する時間を0～100秒の範囲で設定してください。
許容誤差範囲外がここで設定した時間を連続して超えた場合は、アラーム表示されます。（☞ 7.2.2.7 溶接条件異常検出時のアラーム表示について（溶接監視「P45」「P46」））
「0」を設定した場合は、異常検出を行いません。
- P46（溶接条件異常検出時の動作設定）
溶接条件異常検出時の動作を0～2の範囲で設定してください。
設定値と溶接条件異常検出時の動作の関係は、次のとおりです。

設定値	動作内容
0	アラーム表示のみで、溶接はそのまま続行することができます。（継続動作可能）
1	現在の溶接は、そのまま続行することができます。 溶接終了後、操作パネル上の任意のキーが押されるまで、次の溶接はできません。（継続動作不可）
2	溶接は、直ちに中止されます。 操作パネル上の任意のキーが押されるまで、次の溶接はできません。（継続動作不可）

- 外部出力端子へのアラーム信号出力機能
溶接中の平均電流 / 電圧（1秒ごとの平均）が「P41」～「P44」で設定した許容誤差範囲外になると、内部機能（ファンクション）で設定した外部出力端子が短絡します。（☞ 6.7.2.22 F25～F28：外部出力端子）
短絡した外部出力端子は、以下のいずれかの条件を満たすと開放します。
 - アラーム表示中にパネル上の任意のキーを押して、通常表示に戻ったとき
 - アラーム表示中にトーチスイッチをONし、溶接を開始したとき（P46の設定が「0」の場合のみ）
 - アラーム表示中に外部接続用端子台TM3の3-4番（動作停止端子）を開放して動作停止し、その後同端子を短絡させて動作停止を解除したとき（F4の設定が「1」あるいは「2」のときのみ）

7.2.2.5 総稼働時間管理


総稼働時間・総溶接時間に関する管理を行います。

- P50（総稼働時間の積算）
溶接電源の稼働時間を常時カウントし、総稼働時間として積算します。データの表示範囲は0～9999時間です。
「P50」のクリア方法については、P52（管理データ値のクリア）をご覧ください。
 - P51（総溶接時間の積算）
トーチスイッチONにより、電流が流れ始めてからトーチスイッチOFFで出力停止するまでの時間を毎回カウントし、溶接時間として積算します。
データ値の表示範囲は0～9999時間です。
なお、「P51」のデータは「P32」のデータに応じてクリアされません。
「P51」のクリア方法については、P52（管理データ値のクリア）をご覧ください。
 - P52（管理データ値のクリア）
各種管理データ値のクリアを行います。P52の設定値を「cLr」に設定した上で、メニュー画面に戻ると、以下の管理データ値がクリアされます。
- P50（総稼働時間の積算）
P51（総溶接時間の積算）

7.2.2.6 目標値到達時のアラーム表示について

溶接点数、ワイヤ消費量、または総溶接時間のいずれかが設定されている目標値に達すると、その管理番号が点滅表示されます。

- 右の例では、左デジタルメータに管理番号の「P20」、右デジタルメータに現在カウントしている値「910」が点滅表示されています。
- 操作パネル上の任意のキーを押すと、通常表示に戻ります。
- 目標値到達時の動作に継続動作可能を設定している場合は、操作パネル上の任意のキーが押されるまで、毎回の溶接終了時にアラーム表示されます。

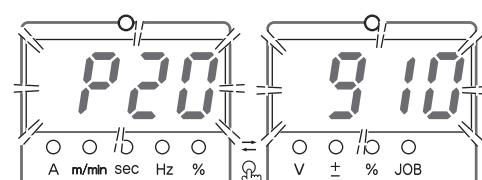


<例> ワイヤ消費量が目標値に達した場合

7.2.2.7 溶接条件異常検出時のアラーム表示について（溶接監視「P45」「P46」）


溶接中の平均電流、または平均電圧が設定されている範囲を超えると、その平均値と設定値の差が点滅表示されます。

- 右の例は電流異常の場合であり、左デジタルメータに管理番号の「P40」、右デジタルメータに平均値と設定値との差「30」が点滅表示、「A」LEDが点灯表示されています。

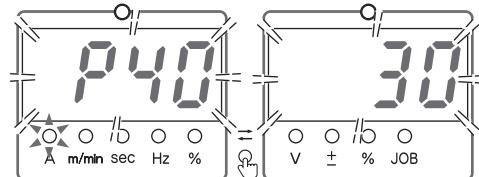

<例> 溶接電流値 200A / プラス側電流許容値 10% (= 220A) の設定で溶接した結果、溶接中の平均電流値が 230A となり、「P45」で設定した異常判定時間を超えた場合

- 右の例は電圧異常の場合であり、左デジタルメータに管理番号の「P40」、右デジタルメータに平均値と設定値との差「1.5」が点滅表示、「V」LEDが点灯表示されています。
電圧異常の場合には、平均電圧と設定電圧の差が小数点以下一桁で表示されます。
- 操作パネル上の任意のキーを押すと、通常表示に戻ります。
- 「P46」で継続動作不可（「1」または「2」）を設定している場合は、操作パネル上の任意のキーが押されるまで、次の溶接はできません。

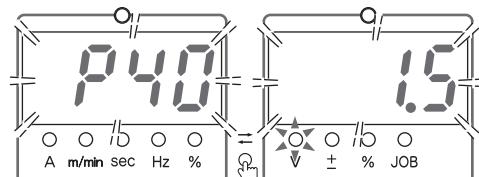

<例> 溶接電圧値 15V / プラス側電圧許容値 0% (= 15V) の設定で溶接した結果、溶接中の平均電圧が 16.5V となり、「P45」で設定した異常判定時間を超えた場合

7.3 データのバックアップ（データの活用）

本項では、溶接条件などのデータバックアップ、およびバックアップデータの読み込みなどについて説明します。
次の内容を csv ファイルとして USB メモリにバックアップしたり、バックアップデータを溶接電源に読み込むことができます。

番号	データ	バックアップ	読み込み
1	溶接条件	可能	可能
2	内部機能設定	可能	可能
3	簡易データログ	可能	不可
4	異常ログ	可能	不可
5	溶接結果管理機能	可能	不可

バックアップデータを利用し、次のことができます。

- 他の溶接電源に同一内容で設定コピー
- 不具合発生時の出力波形解析
- 異常履歴の管理

⚠ 注意

- バックアップデータ（電子情報）は、静電気や衝撃、または修理などの理由で、記憶内容が変化したり消失する恐れがあります。重要な情報は、必ず紙に控えてください。電子情報の変化や消失について、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

参 考

- USB メモリは、バージョン「1.0」、「1.1」もしくは「2.0」で、下位互換対応のものをご使用ください。
- USB メモリは、FAT32 でフォーマットされたものをご使用ください。
- 次の USB メモリは、動作を確認済みです。
品番：SFU22048E3BP2TO-I-MS-121-STD (swissbit) (部品番号：100-1820)



波形表示 / 溶接条件編集が簡易的に行えるソフトウェアを弊社のホームページからダウンロードできます。

<https://www.daihen.co.jp/products/welder/software/index.html>

7.3.1 溶接条件 / 内部機能（ファンクション）設定について

次の内容をファイル「DAIHEN_OTC_WELDING_PRAMETER.CSV」に記録することができます。

参 考

[Ver002.001.000.000 以降]

- P352L は次の内容をファイル「P30309_DAIHEN_OTC_WELDING_PRAMETER.CSV」に記録することができます。
- P502L は次の内容をファイル「P30310_DAIHEN_OTC_WELDING_PRAMETER.CSV」に記録することができます。

- メモリ登録されている全ての溶接条件のデータ
- データのバックアップ時に設定されている各内部機能（ファンクション）の値

操作パネルで設定されている現在の溶接条件は、保存されません。（保存が必要な場合は、あらかじめ溶接条件のメモリ登録を行ってください。）

溶接条件のメモリ登録データは、縦軸に条件番号（登録番号）、横軸に各パラメータの値が出力されます。

	A	パラメータの値	D	E	F	G
1	WELDING					
2	job num	spot_tim	prf_tim	pre_iset	pre_vset	pre_uni_vset
3	1	30	1	100	185	0
4	条件番号	2	30	1	100	185
5		-253	30	1	100	185
6		-252	30	1	100	185
7		-251	30	1	100	185
			1	100	185	0
						150

条件番号「1」の
パラメータ

使用していない条件番号は、マイナスが表示されます。

表示項目	内 容	表示形式
job_num	条件番号	-255 ~ -155, -1 ~ 100
spot_tim	アーカスポット時間	0.1(s)
prf_tim	プリフロー時間	0.1(s)
pre_iset	初期電流	1(A)
pre_vset	初期電圧	0.1(V)
pre_uni_vset	初期電圧（一元）	1(±)
wld_iset	溶接電流	1(A)
wld_vset	溶接電圧	0.1(V)
wld_uni_vset	溶接電圧（一元）	1(±)
cre_iset	クレータ電流	1(A)
cre_vset	クレータ電圧	0.1(V)
cre_uni_vset	クレータ電圧（一元）	1(±)
aff_tim	アフタフロー時間	0.1(s)
arc_char	アーク特性	1(±)
wave_frq	ウェーブ周波数	0.1(Hz)
arc_char2	アーク特性（予備）	—
pre_sens_slp	くびれ検出感度（予備）	—
pre_sens_cnst	—	—
pls_pki_adj	パルスピーク電流微調整	1(A)
pls_pkt_adj	パルスピーク時間微調整	0.1(ms)
pls_bsi_adj	ベース電流微調整	1(A)
lpls_pki_adj	Lパルスピーク電流微調整	1(A)
lpls_pkt_adj	Lパルスピーク時間微調整	0.1(ms)
lpls_bsi_adj	Lベース電流微調整	1(A)
wave_feed_adj	ウェーブパルス送給振幅	1(%)
ctrl	シーケンス情報	(※1)
wmode_H	プロセス情報 1	(※2)
wmode_L	プロセス情報 2	(※2)
pre_feed	初期送給速度	0.1(m/min)
wld_feed	溶接送給速度	0.1(m/min)

表示項目	内 容	表示形式
cre_feed	クレータ送給速度	0.1(m/min)
ant_tim_adj	アンチスティック時間調整	0.01(s)
ant_vset_adj	アンチスティック電圧調整	0.1(V)
sldwn_adj	スローダウン調整	0.1(m/min)
up_slp_tim	アップスロープ時間	0.1(s)
dwn_slp_tim	ダウンスロープ時間	0.1(s)
pre_tim	初期時間	0.1(s)
cre_tim	クレータ時間	0.1(s)
KubireAutoAdj	くびれ自動補正	0/1(OFF/ON)
KubireAutoSave	くびれ保存	—
KubireP1P	スパッタ調整 P1P	1(±)
KubireP2P	スパッタ調整 P2P	1(±)
Perlset	電流値の変更設定	0/1(OFF/ON)
PresetPer	電流値の設定（初期条件）	1(%)
CrelsetPer	電流値の設定（クレータ条件）	1(%)
TsCrickSet	トーチスイッチ電流調整	0/1(OFF/ON)
CrilsetStep1	シングルクリック増減量	1(A)
CrilsetStep2	ダブルクリック増減量	1(A)
WModeTblNo	溶接テーブル番号	(※3)
wld_uni_fset	アーク長調整値 (MS-MIG 選択時)	0.1(±)
pre_uni_fset	初期アーク長調整値 (MS-MIG 選択時)	0.1(±)
cre_uni_fset	クレータアーク長調整値 (MS-MIG 選択時)	0.1(±)
Interval	インターバル溶接機能	0/1(OFF/ON)
Interval_ON	インターバル溶接機能 アーク ON 時間	0.01(s)
Interval_OFF	インターバル溶接機能 アーク OFF 時間	0.01(s)
exp_ctrl	拡張コントロール情報	—
HiSpdPlsAdj	パルス自動調整の調整量	—
dummy1 ~ 6	予備	—
chksum	チェックサム	チェック サムデータ

※1：クレータシーケンスなどの情報が記録されています。

※2：ワイヤ径、材質、およびシールドガスなどのプロセスに関する情報が記録されています。

※3：溶接パラメーターテーブルの情報が記録されています。

内部機能（ファンクション）の設定データは、条件番号（登録番号）の配下に出力されます。

101	-157	30	1	100	185	0	150
102	-156	30	1	100	185	0	150
103	FUNCTION:						
104	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
105	0	0	2	0	2	0	0
106							

ファンクションの設定データ

参考

- 溶接条件のメモリ登録データと内部機能（ファンクション）の設定データは、個別に保存することができません。必ず所定の csv ファイルに両方のデータが書き込まれます。
- バックアップデータを溶接電源に読み込む場合は、上記 2 つのデータを同時に読み込むことも、または個別に読み込むこともできます。
 「ALL」選択：溶接条件のメモリ登録データ + 内部機能（ファンクション）の設定データ
 「1」選択：溶接条件のメモリ登録データ
 「2」選択：内部機能（ファンクション）の設定データ

7.3.2 簡易データログ機能について

溶接中の各データをサンプリングし、USB メモリにバックアップさせると、パソコン上で溶接状態を確認することができます。サンプリングできるデータは、次の 3 種類のみです。

- 溶接電流設定値
- 溶接電流実測値
- 溶接電圧設定値
- 溶接電圧実測値
- ワイヤ送給速度設定値
- ワイヤ送給速度実測値

上記に加え、csv ファイルの E 列に「熱量」が表示されます。

データの種類 / サンプリング間隔は、内部機能 F52/F53（データログ機能）で設定してください。

(☞ 6.7 内部機能の設定)

簡易データログは、「DAIHEN_OTC_Welbee\DAT\DAT00001」フォルダの配下に作成され、1 回の溶接ごとに csv ファイルが生成されます。

既に「DAIHEN_OTC_Welbee\DAT\DAT00001」フォルダがある場合は、「DAIHEN_OTC_Welbee\DAT」フォルダの配下に「DAT00002」フォルダが作成され、簡易データログを生成するごとに次の番号のフォルダが作成されます。

例：内部機能 F52 を「1」（溶接電流、溶接電圧、送給速度の検出値）、F53 を「2」（100ms）に設定した場合は、次のように出力されます。

	A	B	C	D	E
1	時間[msec]	電流実測値[A]	電圧実測値[V]	送給実測値[m/min]	
2	0	42	53.8	1.5	
3	100	97	25.3	2.1	
4	200	139	12.3	2.1	
5	300	146	11.7	2.1	
6	400	132	13.1	2.1	
7	500	106	15.6	2.1	
8	600	107	16.5	2.1	
9	700	113	16.5	2.1	
10	800	117	14.9	2.1	
11	900	125	14.2	2.1	
12	1000	115	15.3	2.1	
13	1100	125	14.6	2.1	
14	1200	155	12.3	2.1	
		141			

参 考

- 記憶できる時間は、サンプリング間隔に関係します。サンプリング間隔を 100ms にした場合、約 5 時間のデータを記録できます。この容量を超えたデータは、古いものから消去されます。また、データの記録は溶接中のみで、出力を行っていないときは記録されません。
- 簡易データログを保存するためのバックアップ機能はありませんので、電源スイッチを OFF になると、簡易データログは消去されます。
ただし、異常コードが左 / 右デジタルメータに表示されている（異常コード出力中）場合でも、簡易データログを取り出すことはできます。その際は、電源スイッチを OFF にする前に、データをバックアップしてください。

7.3.3 異常ログ機能について

過去 10 件の異常コードを記録することができます。（異常発生時の日時は、記録されません。）

異常ログのデータは、ファイル「DAIHEN_OTC_WELDING_ABN.CSV」に記録されます。表の左側が一番新しい異常ログの記録となり、右側へ進むごとに過去のものとなります。

	A	B	C	D	E	F	G
1	ERR-CODE:						
2	210	300	300				
3							
4	最新	異常ログ	過去				
5							

7.3.4 溶接結果管理機能について

次の内容をファイル「DAIHEN_WELDING_MONITOR_DATA_MACHINE_***.CSV」に記録することができます。

- 溶接機識別番号
- 溶接結果管理機能の積算値

ファイル名末尾の「***」には、内部機能 F77（溶接機識別番号）の設定値が付与されます。（☞ 6.7.2.56 F77：溶接機識別番号）

	A	B	C
1	溶接機識別番号	1	
2	溶接点数	22	回
3	ワイヤ消費量	0.22	kg
4	総溶接時間	6	分
5	電流許容誤差	-62	A
6	電圧許容誤差	5	V
7			

7.3.5 バックアップ操作

本項では、溶接条件などのデータをバックアップする方法について説明します。

データは、USB メモリにバックアップできます。

参 考



- USB メモリは、FAT32 でフォーマットされているものを使用してください。FAT16、または NTFS でフォーマットされている場合は、FAT32 で再フォーマットしてください。

手 順

- 電源スイッチを ON にします。
- USB メモリを操作パネル上の USB コネクタに差し込みます。


3. メニュー画面に「バックアップ」を表示させます。

- 画面操作ツマミを回して「バックアップ」にカーソルを合わせて、ツマミを押してください。
- ⇒ 右デジタルメータには、「ALL」または条件番号（登録番号）が点滅表示され、「JOB」LEDが点灯します。
- ⇒ 左デジタルメータには、「USB」と表示されます。

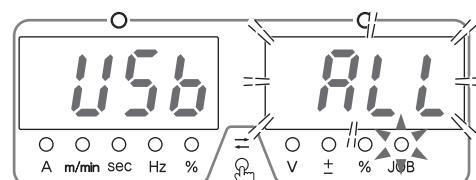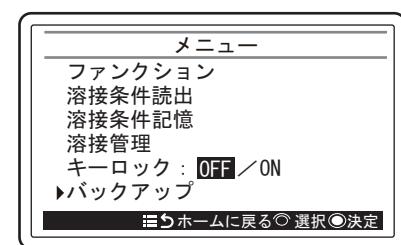


4. バックアップするデータを選択します。

- 画面操作ツマミをさらに反時計回りに回し、バックアップするデータを右デジタルメータに表示させてください。
- ⇒ 表示は「ALL」→「001」→「002」→「003」→「004」の順序で変わります。
- ⇒ 「ALL」を表示させると、バックアップが可能な全てのデータ（「001」～「004」）が選択されます。
- ⇒ 表示される番号の詳細（☞ 7.3 データのバックアップ（データの活用））

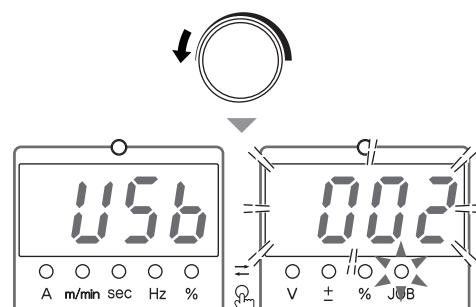


5. 画面操作ツマミを押します。

- ⇒ 左 / 右デジタルメータ表示の点滅が止まり、点灯状態となります。

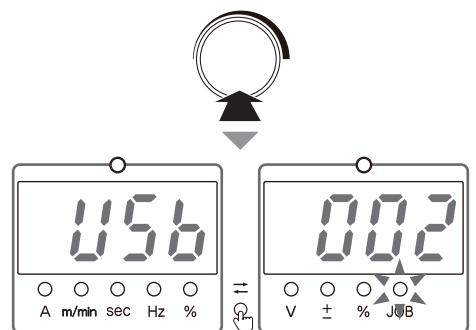

6. 画面操作ツマミを押します。

- ⇒ データのバックアップが始まります。バックアップ中は、右デジタルメータの表示が変化します。
- ⇒ データのバックアップが終了すると、右デジタルメータに「End」と表示されます。

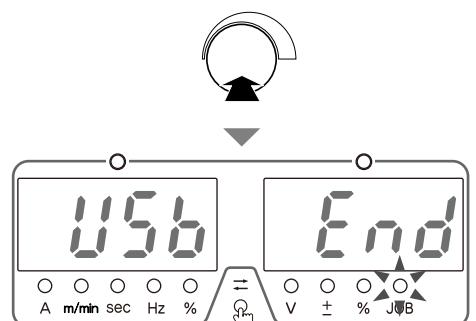

7.3.6 バックアップデータの読み込み操作

本項では、バックアップしたデータを読み込む方法について説明します。

注記

- 溶接電源に記憶されているデータは、バックアップデータの内容に上書きされます。上書きしてもよいことを確認してください。

手順


- 電源スイッチをONにします。
- USBメモリを操作パネル上のUSBコネクタに差し込みます。
- メニュー画面に「リストア」を表示させます。

- 画面操作ツマミを回して「リストア」にカーソルを合わせ、ツマミを押してください。
- ⇒ 右デジタルメータには、「ALL」または条件番号（登録番号）が点滅表示され、「JOB」LEDが点灯します。
- ⇒ 左デジタルメータには、「USB」と表示されます。




- 読み込むデータを選択します。

- パラメータ調整ツマミをさらに反時計回りに回し、読み込むデータを右デジタルメータに表示させてください。
- ⇒ 表示は「ALL」→「001」→「002」の順序で変わります。
- 「ALL」を表示させると、読み込みが可能な全てのデータ（「001」「002」）が選択されます。
 - 表示される番号の詳細（7.3 データのバックアップ（データの活用））

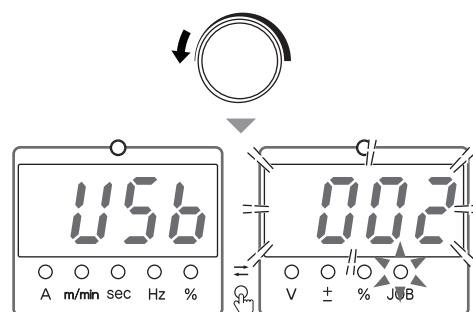


- 画面操作ツマミを押します。

- ⇒ 左/右デジタルメータ表示の点滅が止まり、点灯状態となります。

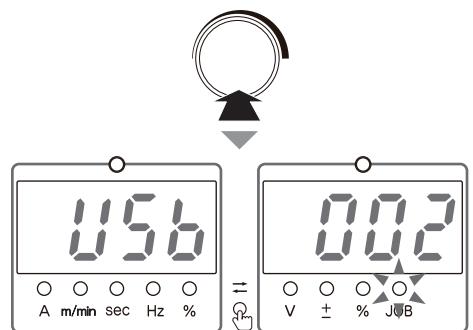

6. 画面操作ツマミを押します。

- ⇒ バックアップデータの読み込みが始まります。読み込み中は、右デジタルメータの表示が変化します。
- ⇒ データの読み込みが終了すると、右デジタルメータに「End」と表示されます。

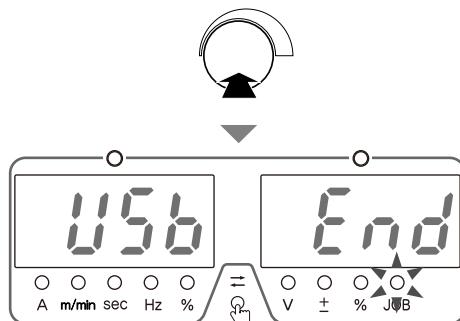

7.4 溶接条件と内部機能の初期化

本項では、溶接条件や内部機能の初期化の方法について説明します。

初期化を行うと、現在使用している溶接条件や内部機能の値が出荷時の値（初期値）に戻ります。ただし、メモリ登録されている溶接条件には影響を与えません。

注記


- F39～42は初期化されません。

手順

1. 電源スイッチを OFF にします。

2. 「インチング」キーと「表示選択（左）」キーを同時に押した状態で、電源スイッチを ON にします。

- 左 / 右デジタルメータに「End」と表示されるまで、2つのキーを押し続けてください。
- ⇒ 初期化が実行されます。

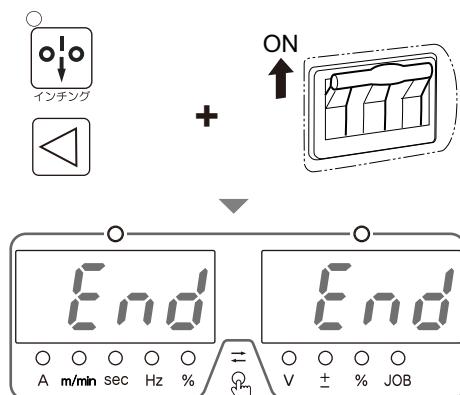


3. 左 / 右デジタルメータに「End」と表示されていることを確認し、電源スイッチを OFF にします。

- ⇒ 主電源表示灯が消灯します。電源スイッチを ON にすると、通常の状態に戻ります。

7.5 ソフトウェアバージョンおよび製造番号の確認

本項では、溶接電源にインストールされているソフトウェアのバージョンの確認方法について説明します。ソフトウェアのバージョンは、次のように管理されています。

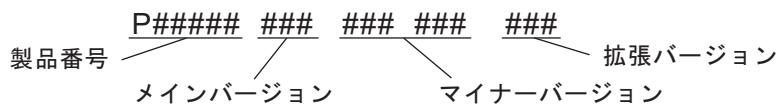

確認方法は、液晶パネルで確認する方法と、デジタルメータで確認する方法の2通りがあります。


- 液晶パネルで確認する方法

手順

- メニュー画面で画面操作ツマミを回して「製品情報」にカーソルを合わせ、ツマミを押します。

⇒ 液晶パネルに製品情報が表示されます。

- 画面操作ツマミを回すと、周辺機器の情報（接続されていない場合は「未接続」）が表示されます。

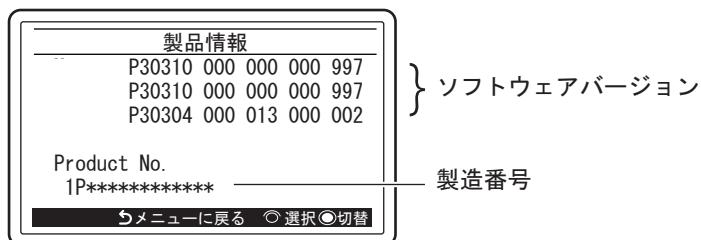

- 確認後、メニュー画面に戻るには、「戻る（キャンセル）」キーを押してください。

- デジタルメータで確認する方法

手順


- 電源スイッチを OFF にします。

- 「単位切替」キーを押した状態で、電源スイッチを ON にします。

⇒ 左デジタルメータ、および右デジタルメータに製品番号が表示されます。

⇒ 「単位切替」キーを押すごとに、表示が切り替わります。
(表示の順番 5 以降は、弊社の管理用です。お客様に確認していただく必要はありません。)

- この方法では、製造番号は表示されません。

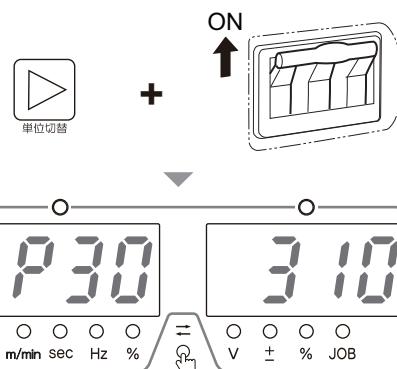

表示の順番	表示される内容	
	左デジタルメータ	右デジタルメータ
1	製品番号	製品番号
2	メインバージョン	「---」
3	マイナーバージョン	マイナーバージョン
4	「---」	拡張バージョン
5 以降		管理用バージョン

- 確認後、電源スイッチを OFF にします。

⇒ 電源スイッチを ON にすると通常の状態に戻ります。

電源スイッチを OFF にせずに「単位切替」キーを何度か押下することでも通常の状態に戻ります。

7.6 校正モード

校正モードを用いて溶接電源のデジタルメータに表示される電流 / 電圧表示値と実際の出力電流 / 電圧値の校正を実施することができます。

参考


- 本機能で校正を行う際、以下のものが必要です。
 - WB-P352L：校正された電圧計・電流計、抵抗負荷、 38mm^2 以上のケーブル
 - WB-P502L：校正された電圧計・電流計、抵抗負荷、 60mm^2 以上のケーブル

7.6.1 出力電流の調整方法

手順


- 以下の出力となる抵抗負荷を出力に接続します。
 - WB-P352L の場合：
0.1Ω で、12.6kW 以上の抵抗負荷（抵抗負荷がない場合は、出力端子間を 38mm^2 以上のケーブルで短絡してください。）
 - WB-P502L の場合：
0.09Ω で、22.5kW 以上の抵抗負荷（抵抗負荷がない場合は、出力端子間を 60mm^2 以上のケーブルで短絡してください。）
 - 抵抗負荷を短絡させるためには以下のようない方法があります。
 - WB-P352L の場合：ケーブルコネクタ（仕様：DIX SK 50/ 部品番号：4734-016）を両方につけたケーブルを溶接電源に接続する。
 - WB-P502L の場合：圧着端子（仕様：R80-10/ 部品番号：100-1298）を両方につけたケーブルを溶接電源に接続する。
 - 送給装置接続用のトーチ側ケーブルと母材側ケーブルを直接ボルトナットで締める。
- 外付けの電流計やシャント抵抗などの出力電流が測定できる計器を接続します。
- 両方の「表示切替」キーを同時に押した状態で、電源スイッチを ON にします。

⇒ 液晶パネルにユーザメニューが表示されます。

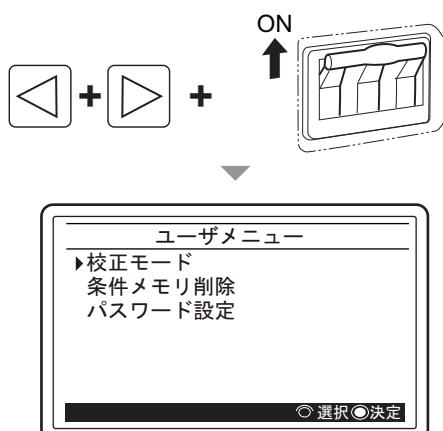

- 画面操作ツマミを回し「校正モード」を選択し、ツマミを押します。

⇒ 操作パネル上に「cAL cAL」と表示されます。

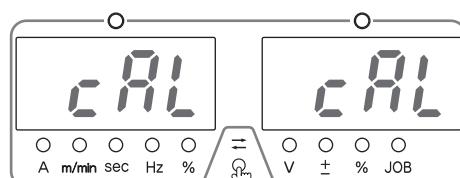

- 電流設定を以下のように設定します。

- WB-P352L : 350A
- WB-P502L : 500A

6. トーチスイッチを ON にして出力電流を測定します。
 - 出力電流が測定できたら、トーチスイッチをいったん OFF にしてください。
7. 設定値に対する出力誤差を、内部機能の F39 と F40 の値で補正します。
 - F39 の値は『1』で出力電流 1A に相当し、+側に数字を大きくすることで出力電流が増加します。細かい調整が必要な場合は F40 の値を変更してください。F40 は『0.01』で出力電流 0.01A に相当します。
8. 出力電流を調整したら、次にトーチスイッチを ON にし、設定に対する調整結果を確認します。
 - 出力電流の値が $350 \pm 1A$ (WB-P352L) / $500 \pm 1A$ (WB-P502L) の範囲内であることを確認してください。
 - 出力電流の値が上記の範囲外の場合、F39、F40 の値を再調整してください。
9. 校正が完了したら、溶接電源の電源スイッチをいったん OFF にし、操作パネルが完全に消灯してから、再度電源投入します。

7.6.2 出力電圧の調整方法

手 順


- 以下の出力となる抵抗負荷を出力に接続します。
 - WB-P352L の場合：
0.1Ω で、12.6kW 以上の抵抗負荷（抵抗負荷がない場合は、出力端子間を開放してください。）
 - WB-P502L の場合：
0.09Ω で、22.5kW 以上の抵抗負荷（抵抗負荷がない場合は、出力端子間を開放してください。）
- 外付けの電圧計と電圧検出線を抵抗負荷の両端（無負荷の場合は出力端子）に接続します。
- 両方の「表示切替」キーを同時に押した状態で、電源スイッチを ON にします。

⇒ 液晶パネルにユーザメニューが表示されます。



- 画面操作ツマミを回し「校正モード」を選択し、ツマミを押します。

⇒ 操作パネル上に「cAL cAL」と表示されます。

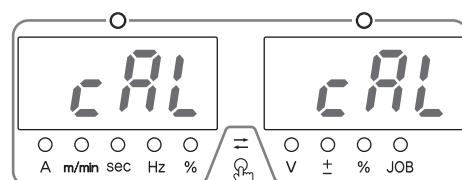

- (抵抗負荷を接続している場合) トーチスイッチを ON にして抵抗負荷の両端電圧を測定し、電圧が $30.0 \pm 0.1V$ となるように出力電流を設定します。
⇒ 抵抗負荷を接続せず出力端子開放とした場合、最高無負荷電圧（例：200V 入力時、WB-P352L：70V、WB-P502L：78V）が出力され、出力電圧の設定を変更しても出力電圧の測定値は変わりませんので、最高無負荷電圧にて出力電圧の調整を行います。
- トーチスイッチを ON にし、電圧計に表示される出力電圧と、操作パネルに表示される電圧との誤差を確認します。
- 出力誤差が $\pm 0.1V$ の範囲となるように、内部機能の F41 と F42 の値で補正をします。
 - F41 の値は『0.1』で出力電圧 0.1V に相当し、+側に数字を大きくすることで出力電圧が増加します。細かい調整が必要な場合は F42 の値を変更してください。F42 は『0.01』で出力電圧 0.01V に相当します。
- 出力電圧を調整したら、次にトーチスイッチを ON にし、設定に対する調整結果を確認します。
 - 測定値と操作パネルの表示値との誤差が $\pm 0.1V$ の範囲内であることを確認してください。
 - 誤差が $\pm 0.1V$ の範囲外の場合、F41、F42 の値を再調整してください。
- 校正が完了したら、溶接電源の電源スイッチをいったん OFF にし、操作パネルが完全に消灯してから、再度電源投入します。


7.7 システム設定

ホーム画面の「文字サイズ」、全画面の「画面背景」を設定できます。

手順


1. メニュー画面で「システム設定」を選択します。

- 画面操作ツマミを回して「システム設定」にカーソルを合わせ、ツマミを押してください。
⇒ システム設定のメニューが表示されます。

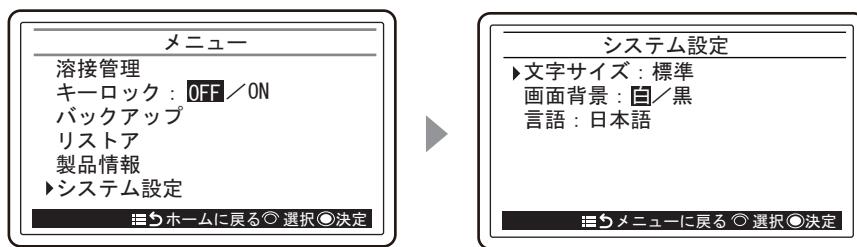


2. 設定したい項目を選択します。

- 画面操作ツマミを回して、設定したい項目にカーソルを合わせ、ツマミを押してください。
- 文字サイズ
- 画面背景

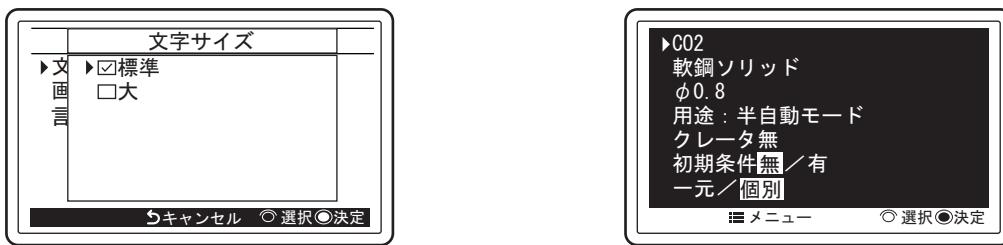

- 画面操作ツマミを回して「標準」「大」から文字サイズを選択し、ツマミを押してください。
- 画面操作ツマミを回して背景色（白、黒）を選択してください。ツマミを押すたびに背景色は切り替わります。

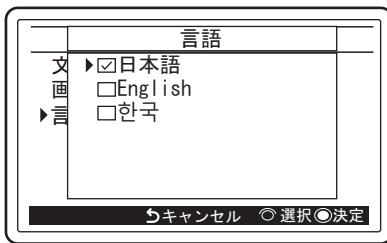

- 画面操作ツマミを回して「日本語」「English」「한국」から言語情報を選択し、ツマミを押してください。

7.8 液晶パネルの言語切替



液晶パネルの言語を切り替えたいときはソフトウェアの入替により切り替えることができます。ソフトウェアについては弊社のホームページからダウンロードできます。

<https://www.daihen.co.jp/products/welder/software/index.html>

第8章 保守点検

本章では、溶接電源の日常点検、および定期点検について説明します。

8.1 保守点検に関する注意

本項では、保守点検作業時の注意事項について説明します。

感電や火傷を防止するため、必ず次の事項をお守りください。



◆ 危険

- ・ 溶接電源の入力端子、出力端子および内部の帯電部に触れないでください。
- ・ 保守点検は定期的に実施し、損傷した部分は修理してからご使用ください。
- ・ 保守点検や修理は、有資格者または溶接機をよく理解した人が行ってください。
(☞ 1.3 安全に関する法規について)
- ・ 保守点検は、必ず溶接電源を接続している配電箱の開閉器により入力電源を遮断し、3分以上が経過したあとに作業を開始してください。
また、入力電源を遮断しても、コンデンサには充電されていることがあります。必ず充電電圧がないことを確認し、作業を開始してください。
- ・ 保守点検中は、入力電源が投入されないように対策してください。
溶接電源は、高周波インバータ方式を採用しており、入力側に接続されている部品が多いため、特に注意する必要があります。
- ・ 定期的に湿気の少ない圧縮空気を溶接電源の各部に吹きつけ、チリやほこりを除去してください。
内部に堆積した粉じんを放置すると、絶縁劣化を起こし、感電や火災の原因になります。



△ 注意

- ・ 保守点検は、溶接電源内部の温度が下がるのを待ってから行ってください。
溶接直後は、直流リアクトルやヒートシンクなど、主回路の部品が高温になっています。
これらに不用意に触れると、火傷をする恐れがあります。

回転部への巻き込まれ / 挟まれを防止するため、必ず次の事項をお守りください。



◆ 危険

- ・ 保守点検や修理などでケースを取り外す必要がある場合は、有資格者または溶接機をよく理解した人が行ってください。また、保守点検や修理作業中は、溶接機の周囲に囲いをするなどし、不用意に他の人が近づかないように対策してください。
- ・ 回転中の冷却ファンおよび冷却ファン周囲の開口部に手、指、髪の毛、または衣類などを近づけないでください。

溶接電源の損傷やトラブル、およびデータの消失を防止するため、必ず次の事項をお守りください。

⚠ 注意

- 溶接電源に記憶されるデータ（電子情報）は、静電気や衝撃、または修理などの理由で、記憶内容が変化したり消失する恐れがあります。重要な情報は、必ず紙に控えを取ってください。
電子情報の変化や消失について、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 溶接電源の清掃時は、圧縮空気を冷却ファンに直接吹き付けないでください。
冷却ファンの内部に粉じんが入り込む恐れがあります。また、圧縮空気により冷却ファンが高速で回転し、軸受けが摩耗する恐れがあります。
- 溶接電源に付着した粉じんを掃除機で除去する場合は、冷却ファンの回転部分と本体の間を吸引しないでください。
この部分を吸引すると、冷却ファンの軸受けを潤滑しているグリスも吸引される恐れがあり、冷却ファンの故障や寿命低下の原因につながります。

8.2 日常点検

本項では、溶接電源の日常点検について説明します。下表の内容を日常的に点検してください。

溶接電源のフロントパネルやリアパネル、ファンは、ポリカーボネート樹脂で製作されています。樹脂部品の損傷に伴う感電や火災を防止するため、必ず次の事項をお守りください。

◇ 危険

- 日常点検を行う前に、「8.1 保守点検に関する注意」をお読みください。
- 樹脂部品が汚れた場合は、水、アルコールまたは中性洗剤を柔らかい布に浸し、よく絞ってから拭いてください。
有機溶剤や化学薬品は、使用しないでください。クラック（割れ）や強度低下の原因につながります。
- フロントパネルやリアパネルなどの樹脂部品に異常が発見された場合は、直ちに使用を中止し、販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。

日常点検項目	点検内容
アース線の状態	<ul style="list-style-type: none"> 溶接電源背面のアース端子が確実に接地されていることを確認してください。（接地されていない場合は、感電 / 故障 / 誤動作の原因になります。）
各ケーブルの状態 (設備側 1 次電源ケーブル、母材側 / トーチ側ケーブル、トーチケーブル、電圧検出ケーブルなど)	<ul style="list-style-type: none"> ケーブルの接続部に異常な発熱がないことを確認してください。 ケーブルの接続部に緩みがないことを確認してください。 ケーブルに断線や損傷がないことを確認してください。
溶接電源の外観状態	<ul style="list-style-type: none"> 溶接電源の樹脂部品にクラックなどの異常がないことを確認してください。
溶接電源からの音 / 振動 / 臭い	<ul style="list-style-type: none"> 溶接電源の内部で金属音を伴う音や異常な振動、および焦げたような臭いがしていないことを確認してください。
冷却ファンの状態	<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチを ON にしたときに、冷却ファンが円滑に回転することを確認してください。（金属音を伴う音や異常な振動、および焦げたような臭いがしていないこと） 冷却ファンが回転しているときは、溶接電源正面 / 背面のスリット（通気孔）から風が出てきます。
操作パネル / トーチスイッチの状態	<ul style="list-style-type: none"> 操作パネル上のキー、およびトーチスイッチの動作不良がないことを確認してください。
設備側 1 次電源電圧の状態	<ul style="list-style-type: none"> 1 次電源電圧に大きな変動がないことを確認してください。

8.3 定期点検



本項では、溶接電源の定期点検について説明します。下表の内容を3～6ヶ月ごとに点検してください。

◆ 危険

- 定期点検を行う前に、「8.1 保守点検に関する注意」および「8.2 日常点検」の注意事項をお読みください。

△ 注意

- 溶接電源の清掃時は、圧縮空気を冷却ファンに直接吹き付けないでください。
冷却ファンの内部に粉じんが入り込む恐れがあります。また、圧縮空気により冷却ファンが高速で回転し、軸受けが摩耗する恐れがあります。
- 製品内部の清掃時には、人体に有害な粉じんが飛散する恐れがあります。適切な作業環境のもと、保護具を着用して作業を実施してください。

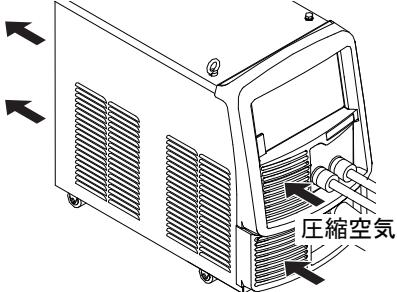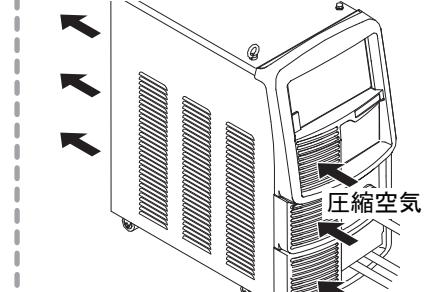定期点検項目	点検内容
アース線の状態 各ケーブルの状態 (設備側1次電源ケーブル、母材側/トーチ側ケーブル、トーチケーブル、電圧検出ケーブルなど)	<ul style="list-style-type: none"> 「8.2 日常点検」の同項目を参照してください。
溶接トーチの状態	<ul style="list-style-type: none"> 溶接トーチの消耗部品に劣化や損傷などの異常がないことを確認してください。異常がある場合は、ワイヤが引っ掛かりながら出てくるなどの症状が現れます。
溶接電源内部の清掃	<ul style="list-style-type: none"> 正面のスリット（通気孔）から後方へ向かって湿気の少ない圧縮空気を吹き付け、溶接電源内部のチリやほこりを除去してください。 トランジスタや整流器のヒートシンクにチリやほこりが堆積すると、放熱が悪くなりトランジスタや整流器に悪影響を及ぼします。また、変圧器などの巻線間にチリやほこりが堆積すると、絶縁劣化の原因になります。 <p style="text-align: center;">WB-P352L</p>  <p style="text-align: center;">WB-P502L</p> 

定期点検項目	点検内容
溶接電源内部の清掃 (温度異常の異常コードが表示された場合)	<ul style="list-style-type: none"> ヒートシンクのフィンや巻線部にチリやほこりが堆積し、放熱が不十分になっていることがあります。 左側面パネルおよびファン枠を外し、内部の汚れを確認してください。汚れがひどい場合は、ヒートシンクのフィンおよび巻線部に圧縮空気を直接吹き付け、内部のチリやほこりを除去してください。 <p style="text-align: center;">WB-P352L</p> <p style="text-align: center;">WB-P502L</p>

8.4 定期交換部品について

本項では、定期的な交換を必要とする部品について説明します。

- プリント板 PCB7 (☞ 10.1 パーツリスト)
溶接電源内部のプリント板 PCB7 には、高圧電解コンデンサが実装されています。
高圧電解コンデンサは、安定した直流電流をインバータ回路に供給する働きがありますが、その性能は経年変化によって低下します。
そのため、プリント板 PCB7 を交換しないで長期間使用すると、溶接電源の性能低下、および高圧電解コンデンサや他の部品の損傷につながります。
プリント板 PCB7 は、約 5 年ごとの交換を推奨します。
プリント板 PCB7 の交換は、販売店もしくは弊社営業所までお申し付けください。

⚠ 注意

- お客様が交換される場合でも、販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。
- コネクタをプリント板に差し込むときは、プリント板に印刷されている番号とコネクタに表示してある番号が同じであることを確認し、最後まで確実に差し込んでください。
- プリント板のコネクタを取り外した状態で、溶接電源の電源スイッチを ON しないでください。
- その他
ファン、リレー、定電圧電源については一定の寿命があり、約 5 年ごとの交換を推奨します。
ファン、リレー、定電圧電源の交換が必要な場合は、販売店もしくは弊社営業所までご相談ください。

8.5 絶縁抵抗測定および耐電圧試験について

絶縁抵抗測定および耐電圧試験が必要な場合は、必ず販売店もしくは弊社営業所までご相談ください。

◆ 危険

- ・ 耐電圧試験が必要な際は、必ず販売店もしくは弊社営業所までご相談ください。
- ・ 絶縁抵抗測定は、有資格者または溶接機をよく理解した人が行い、溶接機の周囲に因いをするなどし、不用意に他の人が近づけないようにする必要があります。

⚠ 注意

- ・ 絶縁抵抗測定を不用意に行うと、人身事故や機器の故障の原因となる恐れがあります。
絶縁抵抗測定の実施については、販売店もしくは弊社営業所までご相談ください。
- ・ 絶縁抵抗測定に関する注意
絶縁抵抗測定には、500V の絶縁抵抗試験器および太さ 1.25mm² 程度の短絡線用のケーブルが必要です。また、溶接電源の電気接続図、部品配置図およびパーツリストを参照した上で、以下の作業が必要になります。
 - 配電箱の開閉器から入力電源ケーブルおよび接地ケーブルを取り外し、入力端子を短絡する。
 - 出力端子の+とーを短絡する。
 - すべてのケース接地線（線番 80 計 6 力所）を接地より外し、絶縁テープなどで絶縁する。
 - DR1、2、4 の交流側と+出力側、交流側とー出力側をそれぞれ短絡する。
 - WB-P352L : TR1 (C1) — (E1C2)、TR1 (E1C2) — (E2)、TR3 (C2) — (E2)、TR5 (C) — (E)、TR6 (C) — (E) 間を短絡する。
WB-P502L : TR1 (C1) — (E1C2)、TR1 (E1C2) — (E2)、TR3 (C2) — (E2) 間を短絡する。
 - NF を投入する。
 - 絶縁抵抗測定終了後、上記を元の状態に戻す。

⚠ 注意

- ・ 絶縁抵抗測定終了後、短絡線などを外し、溶接電源を元の状態に戻す必要があります。
元の状態に戻さずに電源を投入すると、溶接電源を焼損します。

第9章 ティング

本章では、溶接電源の代表的なトラブルシューティングについて説明します。

トラブルが発生する要因は、次のように分類できます。

- 機械関係のトラブル（ワイヤ送給装置の駆動メカニズムなどのトラブル）
- 電気関係や制御関係のトラブル
- 操作ミス

また、これらの要因が複雑に絡み合ったトラブルに発展することも考えられます。溶接電源に何らかのトラブルが発生した場合は、トラブルの原因を把握し、適切に対処することが必要です。

トラブルに関する不明点は、販売店もしくは弊社営業所までお問い合わせください。

9.1 エラー発生時の対処

本項では、操作パネル上に表示された異常の原因、および対処方法について説明します。
溶接電源に何らかの異常が発生すると、操作パネル上では、次のように表示されます。

- 液晶パネルにエラーメッセージ表示
- 左 / 右デジタルメータに異常コード点滅

発生する異常コードによって、溶接電源の出力が停止する場合と停止しない場合があります。下表の「異常の原因」に表記されている（※1）と（※2）は、以下を示しています。

- ※1：異常が発生すると、溶接電源の出力は停止します。
- ※2：異常が発生しても、溶接電源の出力は停止しません。出力を停止させるには、内部機能 F19 の設定を「ON」してください。（☞ 6.7.1 内部機能の設定方法）
内部機能 F19 の詳細（☞ 6.7.2.16 F19：警告の設定切替）

表示された異常コードを確認し、下表の内容に従い対処してください。

（溶接電源を弊社ロボットと組み合わせている場合は、ロボット制御装置の取扱説明書をご覧ください。）

（溶接電源を別売品機器と組み合わせている場合は、別売品機器の取扱説明書も併せてご覧ください。）

危険

- 溶接電源を点検する前に、必ず「8.1 保守点検に関する注意」をお読みください。

注意

- 下表に記載されていない異常コードが表示された場合は、異常コードを紙に記録してから電源スイッチを OFF にし、販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。
また、溶接電源の深刻なトラブルの可能性があるため、電源スイッチを再投入しないでください。

異常コード	異常の原因	対処 / 異常の解除方法
E - 000	STOP 端子間を開放した（※1）	<ul style="list-style-type: none">外部接続用端子台 TM3 の STOP 端子（3-4）が開放された原因を確認してください。異常コード表示の解除方法は、内部機能 F4 の設定により異なります。（☞ 6.7.2.4 F4：自動 / 半自動モード）
E - 010	電源スイッチを ON にするときに、トーチスイッチが ON になっていた（※1）	<ul style="list-style-type: none">トーチスイッチが ON（押された状態）していないことを確認してください。内部機能 F29～F32 の設定を「4」（起動）にしている場合は、外部接続用端子台の接続も含めて確認してください。（☞ 6.7.2.23 F29～F32：外部入力端子の設定）異常コード表示は、上記を解決すると解除されます。
E - 011	トーチスイッチが ON になってから 5 秒経っても溶接が開始しなかった（※1）	<ul style="list-style-type: none">トーチスイッチが ON（押された状態）していないことを確認してください。内部機能 F78 を OFF にすることで本異常を発生しないようにすることができます。不要な場合は内部機能 F78 を OFF にしてください。（☞ 6.7.2.57 F78：意図しないトーチスイッチ動作の防止）異常コード表示は、上記を解決すると解除されます。
E - 020	電源スイッチを ON にするときに、インチング状態であった（※1）	<ul style="list-style-type: none">「インチング」キー（またはインチングボタン）が押されていないことを確認してください。内部機能 F29～F32 の設定を「2」（インチング）にしている場合は、外部接続用端子台の接続も含めて確認してください。（☞ 6.7.2.23 F29～F32：外部入力端子の設定）異常コード表示は、上記を解決すると解除されます。

異常コード	異常の原因	対処 / 異常の解除方法
E - 030 ~ 037	USB メモリからソフトウェアを正しくインストールできなかった (※1)	<ul style="list-style-type: none"> USB メモリ本体に異常がないこと、および USB メモリが正しく USB コネクタに差し込まれていることを確認し、再度インストールしてください。 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。
E - 100	制御電源の異常 (※1)	<ul style="list-style-type: none"> 溶接電源から外部に配線を引き出している場合は、それらの配線に異常（短絡など）がないことを確認してください。 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。
E - 150	1 次側の入力電圧が許容範囲を超えた (※1)	<ul style="list-style-type: none"> 1 次側の入力電圧が 180 ~ 242V の範囲内であることを確認してください。 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。
E - 160	1 次側の入力電圧が許容範囲より低下した (※2)	<ul style="list-style-type: none"> 1 次側の入力電圧が 180 ~ 242V の範囲内であることを確認してください。 内部機能 F20 の設定値を確認してください。 (☞ 6.7.2.17 F20 : 入力電圧不足検出レベル) 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。
E - 210	アーク電圧が検出できなかった (※1)	<ul style="list-style-type: none"> 母材側ケーブルやトーチ側ケーブルなどのパワーケーブル、および電圧検出ケーブルが断線していないことを確認してください。 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。
E - 300 ~ 303	溶接電源内部の温度が許容範囲を超えた (※1)	<ul style="list-style-type: none"> そのまま何もしない状態（電源スイッチを ON にした状態）で 10 分以上冷却ファンを回し、電源スイッチを OFF にしてください。 その後、溶接電源内部のほこりを除去してください。 (☞ 8.3 定期点検) 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。 復帰したあとも、使用率を超えないように、使用してください。
E - 310 ~ 313	冷却ファンの回転異常 (※2)	<ul style="list-style-type: none"> 溶接電源内部のほこりを除去してください。 (☞ 8.3 定期点検) (粉じんや異物などの影響で、冷却ファンが正常に動作していないことが考えられます。) 改善されない場合は、冷却ファンの故障などが考えられます。販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。 異常コード表示は、操作パネル上の任意のキーを押すと解除されます。
E - 500	水圧異常	<ul style="list-style-type: none"> 冷却水ホースからの水漏れがないかを点検し、十分な冷却水が流れていることを確認してください。 また、空冷トーチをご使用の場合は、操作パネルの「トーチ空冷／水冷切替」キーの LED が消灯していることを確認してください。 溶接電源後部に、誤って復水ホースが接続されていないかを確認してください。
E - 615	バックアップメモリのデータ異常 (※2)	<ul style="list-style-type: none"> 異常コード表示は、操作パネル上の任意のキーを押すと解除されます。 このとき、設定 / 登録されている溶接条件や内部機能の設定が初期化されることがあります。異常を解除したあとは、これらのデータに問題がないことを確認してください。
E - 700	溶接電源の出力側で過電流を検出した (※1)	<ul style="list-style-type: none"> 溶接トーチ先端のチップと母材が接触していないことを確認してください。 母材側ケーブルやトーチ側ケーブルなどのパワーケーブルが短絡していないことを確認してください。 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。
E - 710	1 次側入力電源の W 相が接続されていない (※1)	<ul style="list-style-type: none"> 1 次側の入力電圧、および配線に異常がないことを確認してください。 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。
E - 800 801	ワイヤ送給モータの回転数が検出できなかった (※1)	<ul style="list-style-type: none"> ワイヤ送給装置を接続しているケーブルに断線や短絡などの異常がないことを確認してください。 ワイヤ送給装置本体に異常がないことを確認してください。 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。
E - 810	送給モータ制御回路の温度が許容範囲を超えた (※1)	<ul style="list-style-type: none"> 溶接トーチやワイヤ送給装置内で、ワイヤの引っ掛けなどの異常がないことを確認してください。 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。 「E - 820」の表示は、操作パネル上の任意のキーを押すと解除されます。
E - 820	ワイヤ送給モータに流れる電流が警告レベル、または異常検出レベルを超えた (※2)	<ul style="list-style-type: none"> 溶接トーチやワイヤ送給装置内で、ワイヤの引っ掛けなどの異常がないことを確認してください。 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。 「E - 820」の表示は、操作パネル上の任意のキーを押すと解除されます。
E - 830	ワイヤ送給モータに流れる電流が警告レベル、または異常検出レベルを超えた (※1)	<ul style="list-style-type: none"> CAN で接続されている他の溶接電源の全ての電源スイッチを OFF にしたあとに、電源スイッチを ON にし、内部機能 F43 の設定値を確認してください。 (☞ 6.7.2.31 F43 : CAN ID) 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。
E - 951	同一バス上に同じ ID が重複して存在した (※1)	<ul style="list-style-type: none"> CAN で接続されている他の溶接電源の全ての電源スイッチを OFF にしたあとに、電源スイッチを ON にし、内部機能 F43 の設定値を確認してください。 (☞ 6.7.2.31 F43 : CAN ID) 異常コード表示は、電源スイッチを OFF になると解除されます。

9.2 トラブルシューティング

本項では、異常コード表示以外の代表的なトラブル、およびその原因と対処方法について説明します。
修理を依頼される前に、下表の内容を確認してください。

◆ 危険

- 溶接電源を点検する前に、必ず「8.1 保守点検に関する注意」をお読みください。

No.	トラブルの現象	故障 / 異常原因	対処方法
1	電源スイッチがトリップした	溶接電源が漏電している	電源スイッチを絶対に再投入しないで、販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。
2	電源スイッチを ON にしても、主電源表示灯が点灯しない	1 次側の電源が入力されていない	1 次側の電源を AC180 ~ 242V の範囲内で供給してください。
3	電源スイッチを ON しても、左 / 右デジタルメータに何も表示されない		
4	電源スイッチを ON になると、異常コードが表示される	温度異常による保護回路が機能している	そのまま何もしない状態（電源スイッチを ON にした状態）で 10 分以上冷却ファンを回し、電源スイッチを OFF にしてください。 その後、溶接電源内部のほこりを除去してください。 (☞ 8.3 定期点検)
5	シールドガスが放流されない	ガスボンベのバルブが閉じている ガスボンベの圧力が不足している 外部入力の設定 / 処置が間違っている 外部入力の配線が断線 / 短絡している	ガスバルブを開いてください。 ガスボンベを交換してください。 内部機能 F29 ~ F32 の設定が正しいことを確認してください。 (☞ 6.7.2.23 F29 ~ F32 : 外部入力端子の設定) 外部入力端子台に接続している配線に異常がないことを確認してください。 異常がある場合は、この配線を補修 / 交換してください。
6	シールドガスの放流が止まらない	外部入力の設定 / 処置が間違っている 外部入力の配線が断線 / 短絡している	内部機能 F29 ~ F32 の設定が正しいことを確認してください。 (☞ 6.7.2.23 F29 ~ F32 : 外部入力端子の設定) 外部入力端子台に接続している配線に異常がないことを確認してください。 異常がある場合は、この配線を補修 / 交換してください。
7	溶接条件の設定は問題がないのに、アークが発生しない（無負荷電圧が出ない）	トーチケーブルの接続が緩んでいる トーチスイッチが故障している	トーチケーブルを確実に接続してください。 トーチスイッチが正常に機能することを確認してください。
8	電流値 / 電圧値の設定ができない	自動機モードになっている アナログリモコン（別売品）を接続している エンコーダが故障している	内部機能 F4 の設定が正しいことを確認してください。 (☞ 6.7.2.4 F4 : 自動 / 半自動モード) アナログリモコン（別売品）を接続している場合は、リモコン側の設定が優先されます。 プリント板 PCB2 (P30304R00) を交換する必要があります。販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。
9	「クレータ条件」メニューの操作が利かない	内部機能 F45、F48、または F51 が「ON」に設定されている	これらの設定を「OFF」にしてください。
10	操作パネルで溶接条件の設定ができない / 操作パネルで溶接モードが切り替わらない	操作パネルの誤操作防止機能が有効になっている（キーロック中）	「キーロック」を解除し、操作パネルの誤操作防止機能を無効にしてください。 (☞ 5.4.2 操作パネルの誤操作防止)
11	アークが不安定	溶接モードの選択が合っていない ワイヤの不良、ワイヤ送給に異常がある 電圧検出ケーブルが正しく接続されていない 電圧検出ケーブルにノイズが侵入している	ワイヤ径、ワイヤ材質、およびシールドガスの設定を確認してください。 ワイヤ、およびワイヤ送給に異常がないことを確認してください。 (☞ 5.1 溶接前の確認事項) 電圧検出ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 (☞ 4.2.4 電圧検出ケーブルの接続（電圧検出ケーブル使用時）) アーク特性をプラスに調整してください。

No.	トラブルの現象	故障 / 異常原因	対処方法
12	ワイヤが送給されない（異常コードも表示されない）	ワイヤ送給装置の加圧ロールが外れている	ワイヤ送給装置の加圧ロールを正しくセットし直してください。（セット方法は、ワイヤ送給装置の取扱説明書をご覧ください。）
		ワイヤ送給装置の配線に異常がある	ワイヤ送給装置の配線に異常がないことを確認してください。
13	プローホールが発生する	シールドガスが不良である	ガスボンベやガスホースに異常がないことを確認してください。
		溶接トーチのチップが摩耗している	チップを交換してください。
14	ロボット側のモニタで見ると、WCR の信号が出力され続けている (WCR の信号とは、溶接電流が流れているか否かをロボット側と通信する信号です。)	溶接電源の WCR リレーが故障している	プリント板 PCB1 (P30099P00) に実装されている WCR リレーを交換する必要があります。 販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。
15	パスワードを忘ってしまった	—	販売店もしくは弊社営業所までご連絡ください。
16	デジタル表示が点滅し、キーが利かなくなった	—	電源スイッチを OFF にし、初期化操作を行ってください。 (☞ 7.4 溶接条件と内部機能の初期化)

第 10 章 資料

本章では、溶接電源のパーツリスト、溶接条件を設定する際の参考資料、および溶接機の使用に関する法規について掲載します。

10.1 パーツリスト

本項では、溶接電源のパーツリストを掲載します。

- 部品をご注文の際は、溶接電源の機種名、交換部品の品名、および部品番号（部品番号がないものは仕様）を販売店もしくは弊社営業所にお伝えください。
なお、部品の最低供給年限については、溶接電源の製造後 7 年を目安にしています。ただし、他社からの購入部品が供給不能となった場合には、その限りではありません。あらかじめご了承願います。
- 表中の符号は、電気接続図 / 部品配置図の符号を示します。

符 号	部品番号	品 名	仕 様	所要量		備 考
				WB-P352L	WB-P502L	
NF	100-1426	サーキットプロテクタ	DCP73BH60AMS-D	1	-	
	100-1822		DCP73BH100AMS-D	-	1	
PL1	4600-341	パイロットランプ	N20010A7SW	1	1	
DR1	100-2291	ダイオードモジュール	PT100SN8	1	-	
	100-1823		PT150S8	-	1	
DR2 ~ 5,8	4531-308	ダイオードモジュール	DBA200UA60	5	-	
DR2 ~ 5, 8 ~ 11	4531-119	ダイオードモジュール	DSEI 2X101-06A	-	8	
DR6	100-0179	ダイオードモジュール	DSEI 2X101-12A	1	-	
DR12, 13				-	2	
DR7	4531-505	ダイオード	S2L60	1	-	
TR1 ~ 4	100-1999	I G B T モジュール	CM150DUS-12F	4	-	
	100-1750		CM300DU-12NFH	-	4	
TR5, 6	100-1428	I G B T モジュール	FZ400R12KP4	2	-	
TR5 ~ 7	100-2033		FZ600R12KP4	-	3	
SCR1	4530-412	サイリスタ	SG25AA20	1	-	
CT1	4810-030	変流器	W-W03029	1	1	
CT2	100-0956	ホール電流検出器	CS-40GEH	1	1	
T1	P30086B00	インバータトランス	P30086B00	1	-	
T1, T2	P30125B00		P30125B00	-	2	
L1	P30086L00	入力リアクトル	P30086L00	1	-	
	P30125L00		P30125L00	-	1	
L2	P30086C00	DC リアクトル	P30086C00	1	-	
	P30125C00		P30125C00	-	1	
L3	100-1950	フェライトコア	TW70W(R402715)	-	2	
L3 ~ 5	100-2321	フェライトコア	TW70W(R311019)	3	-	
L4 ~ 7				-	4	
L8, 9	100-0618	フェライトコア	HM2AT4815	-	2	
L10	100-0620	フェライトコア	SN-20 OR 23.5X9.5X12.6	-	2	
THP1	4614-051	サーモスタット	67L090	1	1	
THP2	100-0123	サーモスタット	US-602SXTTAS 130 °C	1	1	
FM1, 2	100-3207	ファン	9WV1224P1H003-X	2	-	
				-	3	
FM4	K5791K00	ファン	K5791K00	1	1	
SH	4403-116	メータシャント	KY400A 400A/60mV	1	-	
	4403-132		SH 600A/60mV	-	1	
R1 ~ 3	100-1351	バリスタ	TND14V-471KB0LLAA0	3	3	
R4	100-1528	バリスタ	TND14V-911KB0LLAA0	1	1	
R5 ~ 10	100-0234	カーボン抵抗	RD20S 1kΩJ	6	6	
R11, 12	100-1430	金属皮膜抵抗	RPM200Z 5Ω	2	-	
				-	4	
R13, 14	4508-317	カーボン抵抗	RD1/2W 3kΩJ	2	-	

符 号	部品番号	品 名	仕 様	所要量		備 考
				WB-P352L	WB-P502L	
R15a, b	100-1431	メタルクラッド巻線抵抗	SMR 220W 1.6Ω	2	-	
	W-W03824		W-W03824	-	2	
R16	4509-916	セメント抵抗	T20SH 2.2ΩJ	1	-	
R17	100-0234	カーボン抵抗	RD20S 1kΩJ	1	-	
R18	100-0662	サーミスタ	EC2F103A2-40113	1	1	
R19a, b	100-1432	メタルクラッド巻線抵抗	FHN50 471J/RO	2	2	
	-	(または右記使用)	HS50470J	2	2	
	-	(または右記使用)	RE 50W-470R-5%	2	2	
R20 ~ 22	4508-317	カーボン抵抗	RD1/2W 3kΩJ	-	3	
C1 ~ 4	100-1433	セラミックコンデンサ	DE0805E222Z2K	4	4	
	-	(または右記使用)	DEBE33D222ZA2B	4	4	
C5, 6	100-1434	フィルムコンデンサ	FHC(180)2000V682J	2	-	
C5, 6, 9, 10				-	4	
C7	100-0227	フィルムコンデンサ	0.47μF 50V	1	-	
C8	4511-512	アルミ電解コンデンサ	LQA2C222MSMEZO	1	-	
CON1	100-1435	メタコンレセプタクル	DPC25-10BP	1	1	
CON2	4730-010	メタコンレセプタクル	DPC25-6BP-Z	1	1	
TM5	4739-141	ターミナル	T-3 黒	1	1	
PS1	4255-016	圧力スイッチ	W-W00032	1	1	
DCV1	K5791B00	定電圧電源	K5791B00	1	1	DC24V 出力
DCV2	K5791C00	定電圧電源	K5791C00	1	1	DC48V 出力
PCB1	P30099P00	プリント板	P30099P00	1	1	(※1)
	4341-206	リレー	G6A-274P DC24V	1	1	PCB1 搭載品
PCB2	P30304R00	プリント板	P30304R00	1	1	
	100-2518	エンコーダ	RE1201XE1-H01	2	2	PCB2 搭載品
	100-3846	LCD モジュール	GWMS16545	1	1	PCB2 搭載品
PCB3	P30086Q00	プリント板	P30086Q00	1	1	
PCB4	P30087Q00	プリント板	P30087Q00	1	1	
PCB5	P30086V00	プリント板	P30086V00	1	1	
PCB6	P30087V00	プリント板	P30087V00	1	1	
PCB7	P30124M00	プリント板	P30124M00	1	-	
	P30125M00		P30125M00	-	1	
PCB8	P30086T00	プリント板	P30086T00	1	1	
PCB9	P30087T00	プリント板	P30087T00	1	1	
PCB10	P30086S00	プリント板	P30086S00	1	1	
PCB11	P30088V00	プリント板	P30088V00	1	1	
①	100-3892	モールドカバー	P30086G01	1	-	上側カバー (表示板付)
	100-3027			-	1	
②	P30086G02	モールドカバー	P30086G02	1	2	下側カバー
③	P30304W02	操作パネルシート	P30304W02	1	1	
④	W-W03636	キャップ	W-W03636	1	1	P30086G01 に取付
⑤	4734-007	マシンソケット	DIX BE 50/70	2	-	
⑤ -1	100-1836	出力端子	EDZ120b(B)-1	-	2	
⑤ -2	K5791J00	出力ケーブル接続用ネジ	K5791J00	-	2	
⑥	100-1436	ハンドルカバー	DCP73BH 3極Hハンドルカバー	1	1	NF 用
⑦	4739-476	キャップ	W-W02814	2	2	CON1,2 用
⑧	4735-038	ツマミ	K-100 22RSB	2	2	パラメータ調整 ツマミ
⑨	4735-039	キャップ	K-100 22CSBL	2	2	
⑩	K5710C00	入力端子台	K5710C00	1	1	
⑪	K5710D01	入力端子台カバー	K5710D01	1	1	
⑫	W-W03591	入力ケーブル固定具	W-W03591	1	1	
⑬	P10565R02	ケーブルクランププレート	P10565R02	1	1	
⑭	4739-474	膜付グロメット	W-W02805	4	4	
⑮	P30086D09	防塵カバー	P30086D09	1	-	T1 用
⑯	100-0201	固定キャスター	420SR-RD50	4	4	

符 号	部品番号	品 名	仕 様	所要量		備 考
				WB-P352L	WB-P502L	
(17)	100-3666	左側板	P30087G15	1	-	
	100-3037		P30089G14	-	1	
(18)	100-3671	右側板	P30086G17	1	-	
	100-3038		P30089G16	-	1	
(19)	100-3675	上部カバー	P30086G18	1	1	
(20)	100-3654	出力端子取付板	P30086J03	1	-	
	P30089J03		P30089J03	-	1	
(21)	100-3659	後板	P30086G04	1	-	
	P30125G04		P30125G04	-	1	
(22)	100-3664	外部接続端子カバー	P30086G13	1	1	
(23)	100-3676	台枠	P30277G03	1	-	
	P30089G03		P30089G03	-	1	
(24)	100-3679	サイドフレーム	P30137G05	1	-	
	100-2586		P30089G05	-	1	
(25)	K5804Q00	樹脂パネル	K5804Q00	1	1	
(26)	W-W03784	出力端子カバー	W-W03784	-	1	

※1：プリント板 P30099P00 をご注文の際は、溶接電源背面の表示板（入力端子台下）に記載されているソフトウェアバージョン番号、および製造番号をお伝えください。

- アナログリモコン (K5804N00) パーツリスト (別売品)


符 号	部品番号	品 名	仕 様	所要量	備 考
Iset, Vset	4501-039	可変抵抗器	RV24YN20SB 5kΩ	2	
	100-0487	カーボン抵抗	RD20S 12ΩJ	1	
	4531-710	ダイオード	D1N60	2	
	100-2592	サーボランバ	1.5KE68CA	2	
INCH	4250-077	押しボタンスイッチ	A2A-4R	1	
	4735-013	ツマミ	K-2195 (中)	2	
CON2	4730-009	メタコンプラグ	DPC25-6A-1H-Z	1	
	3361-655	ユリヤネジ	N-3 M5L=10 (クロ)	1	
	4252-013	ロータリースイッチ	SRF-113-Z	1	
	K5804N01	リモートボックスフタ	K5804N01	1	200A 用
	K5804N02	リモートボックスフタ	K5804N02	1	350A, 500A 用
	4739-014	ドアラッチ	No.552	2	
	P6739K02	リモートボックスケース	P6739K02	1	


10.2 参考図面

本項では、溶接電源の電気接続図と部品配置図を掲載します。


10.2.1 電気接続図


- WB-P352L

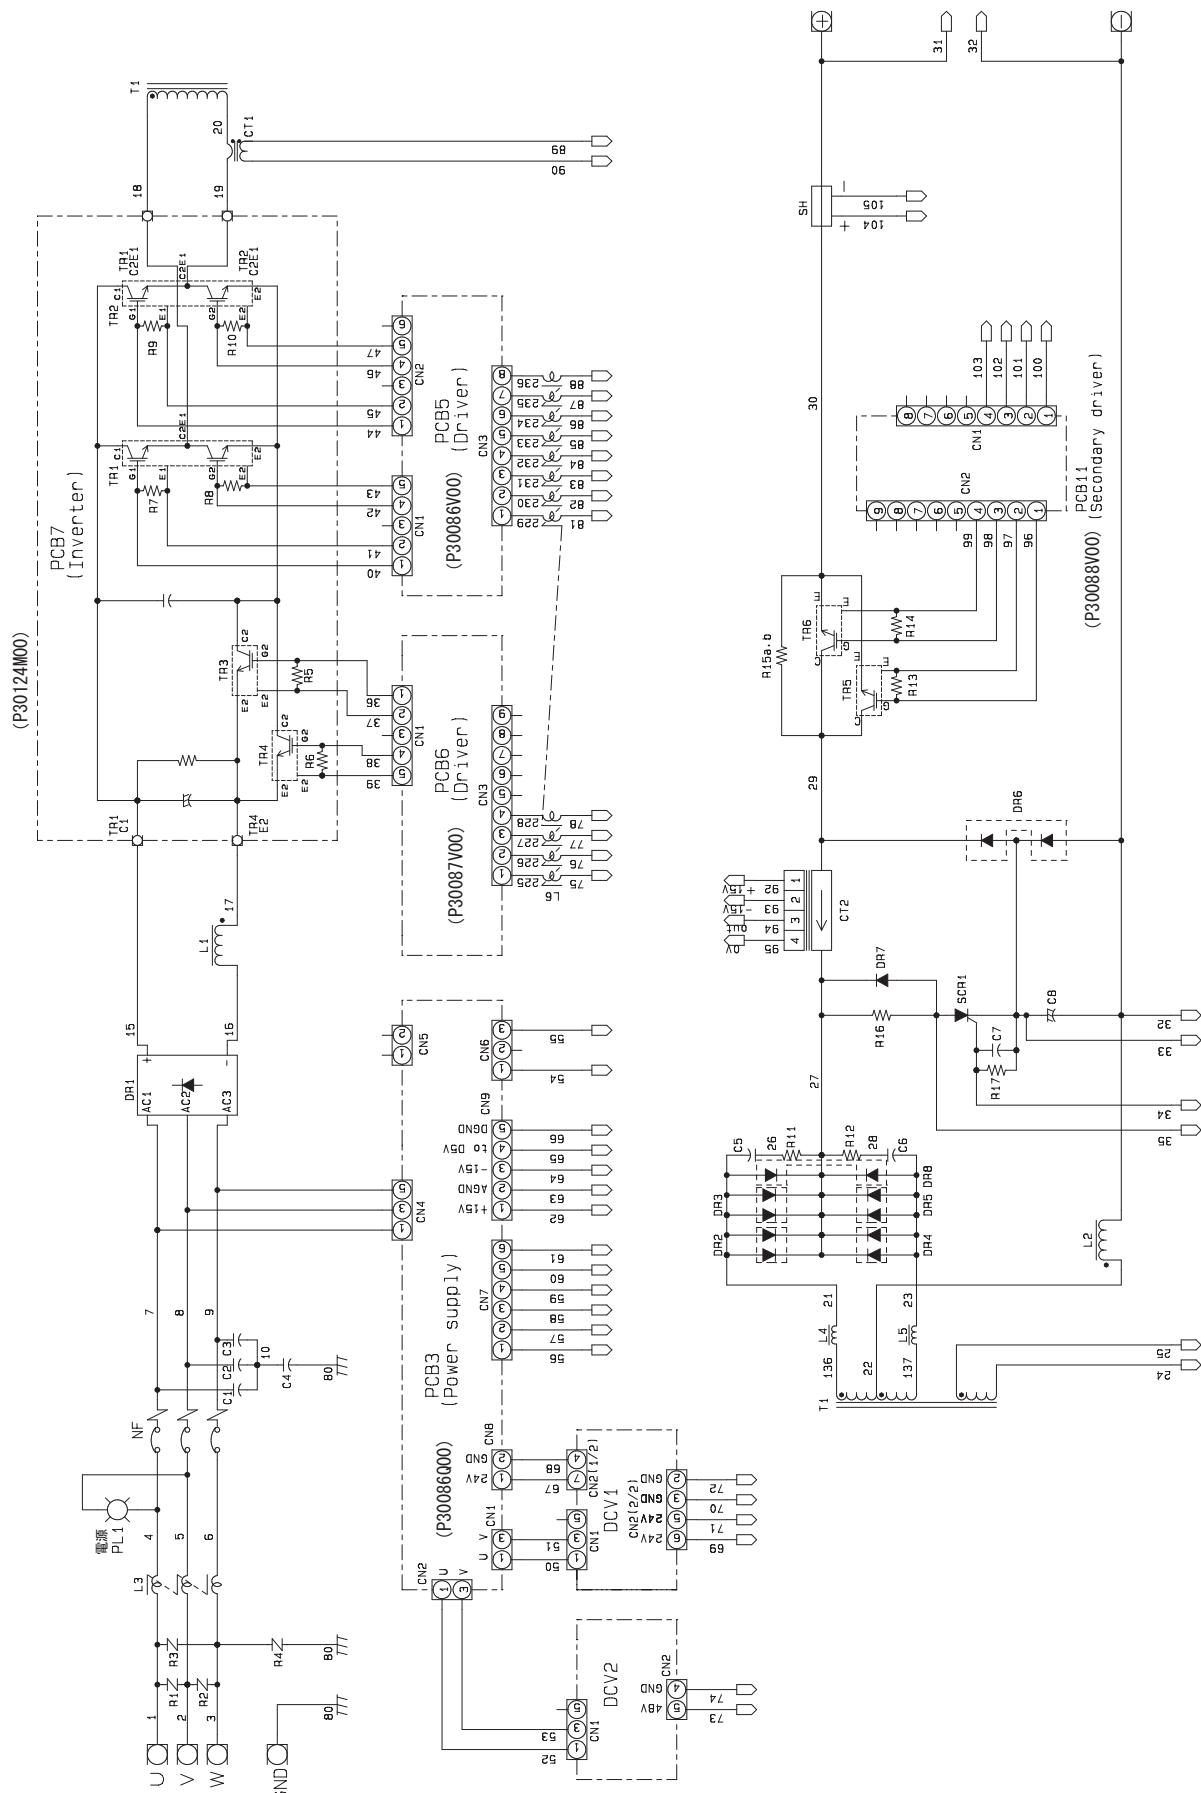

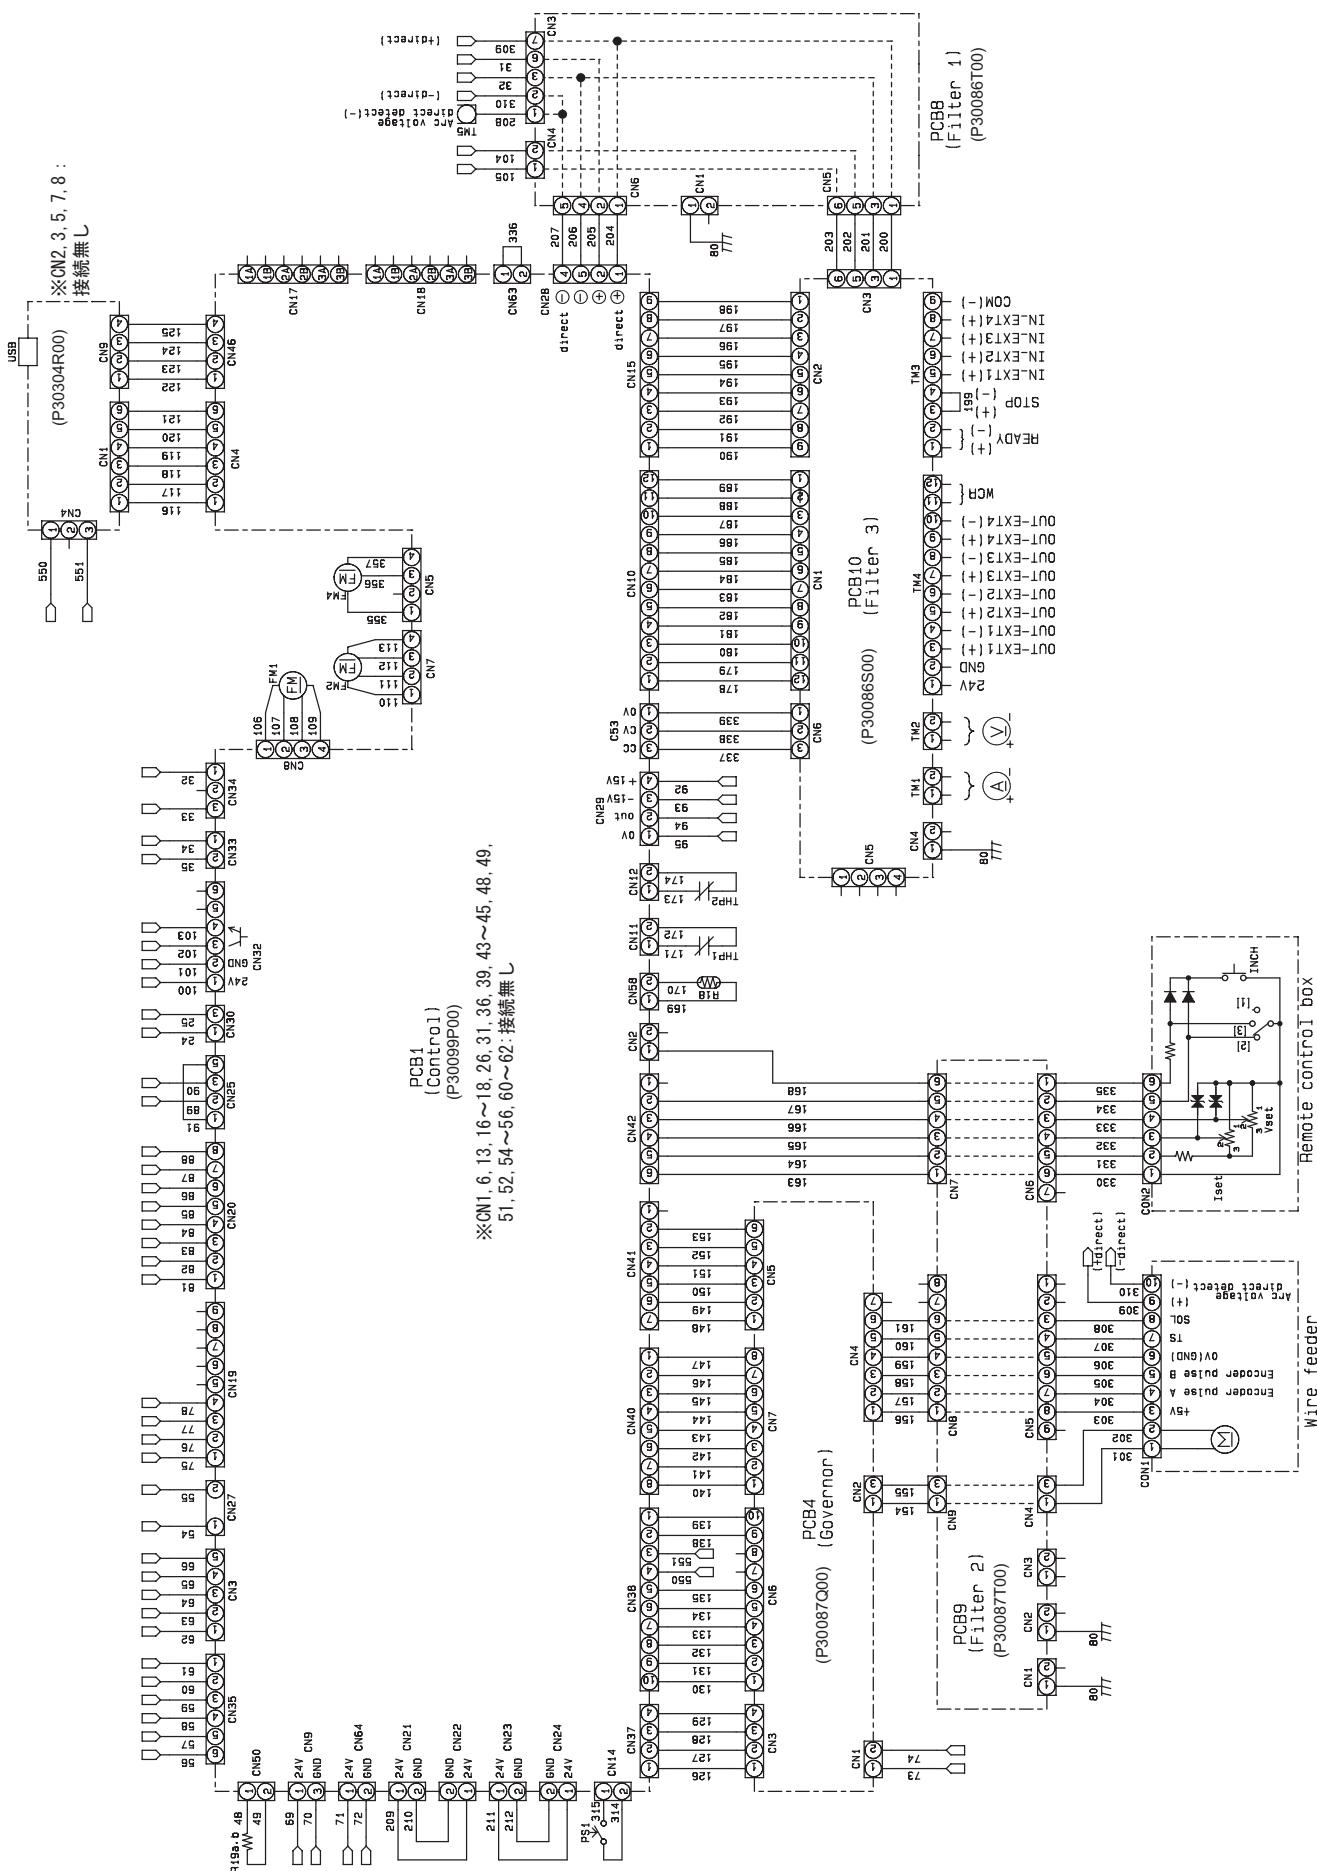


• WB-P502L

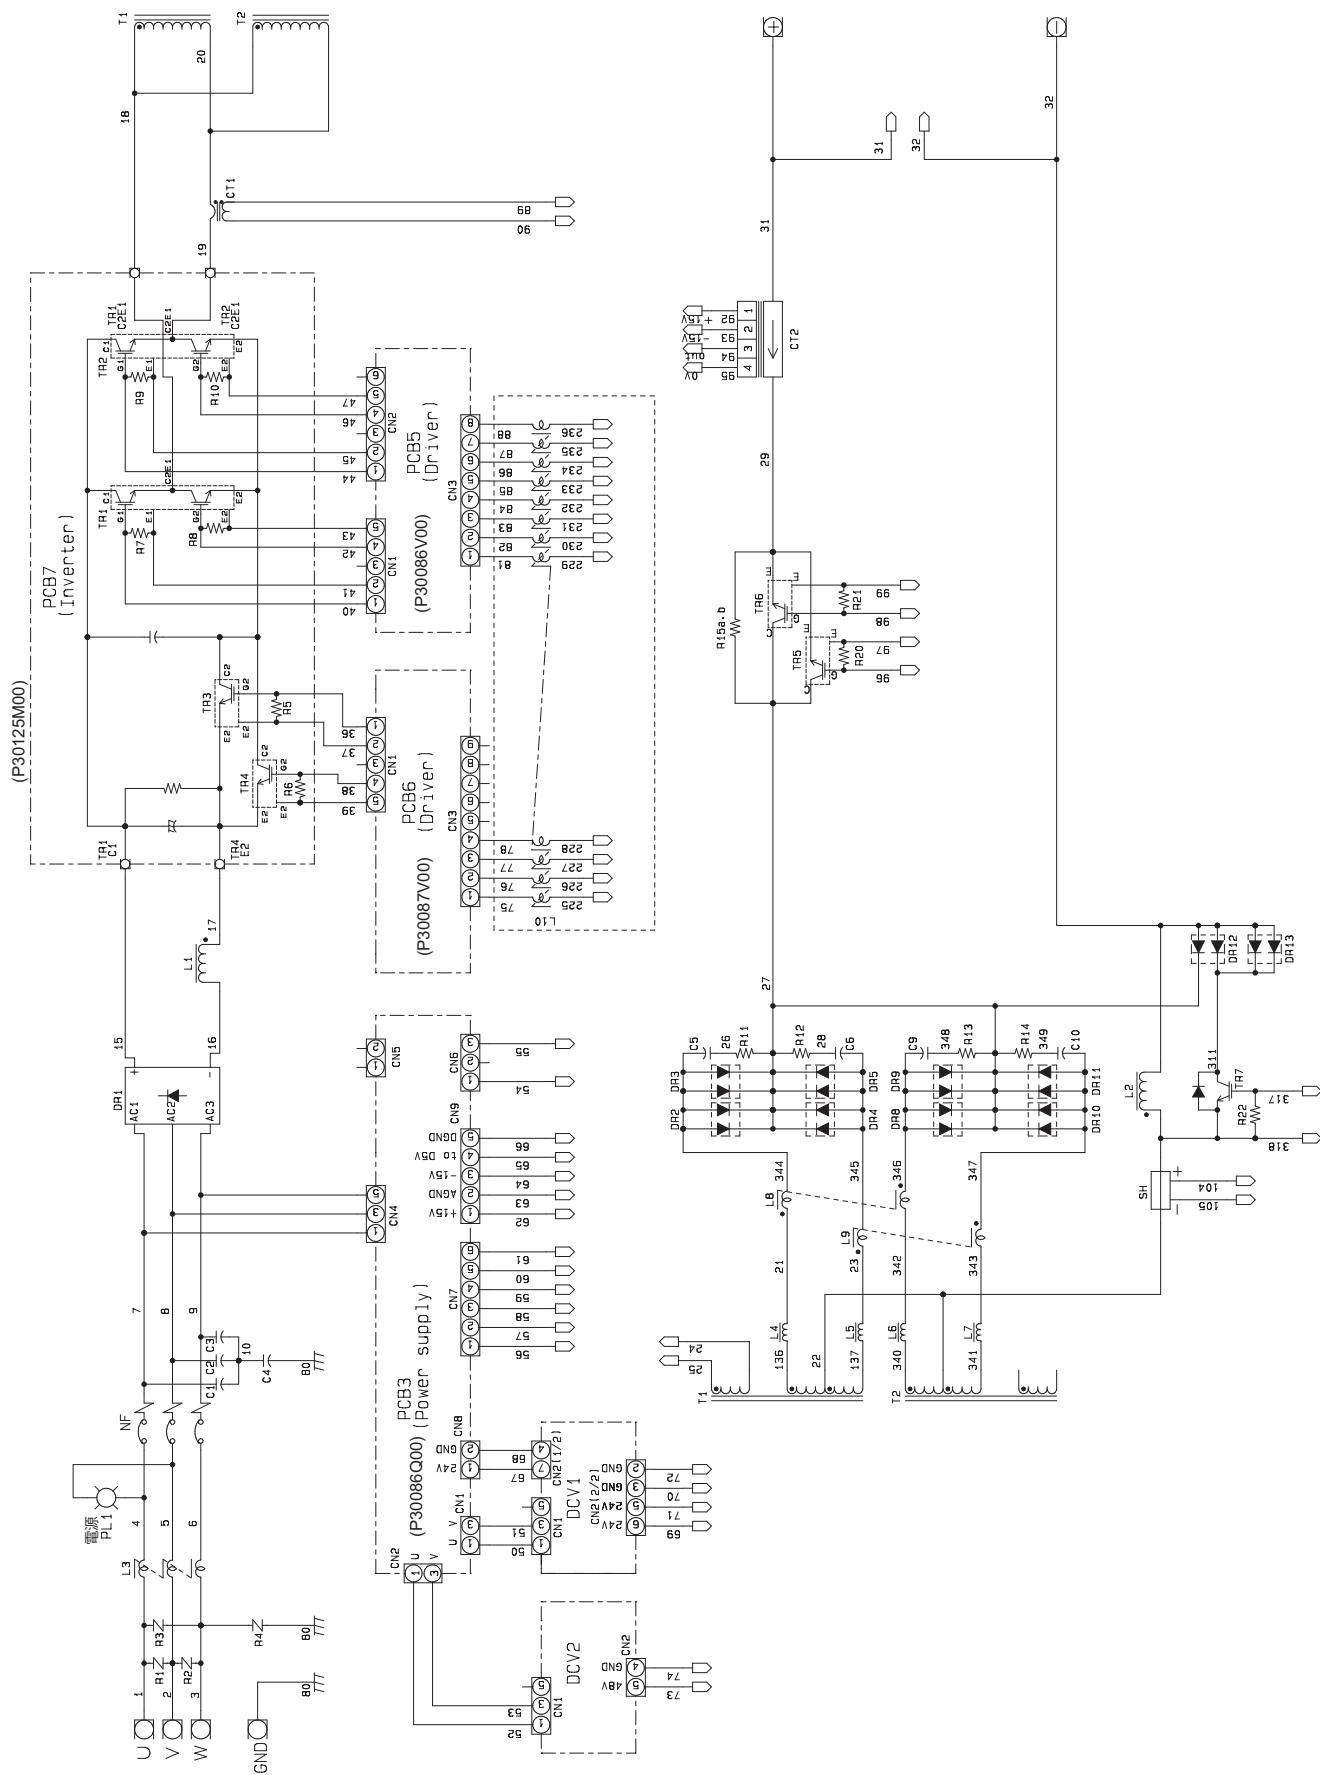

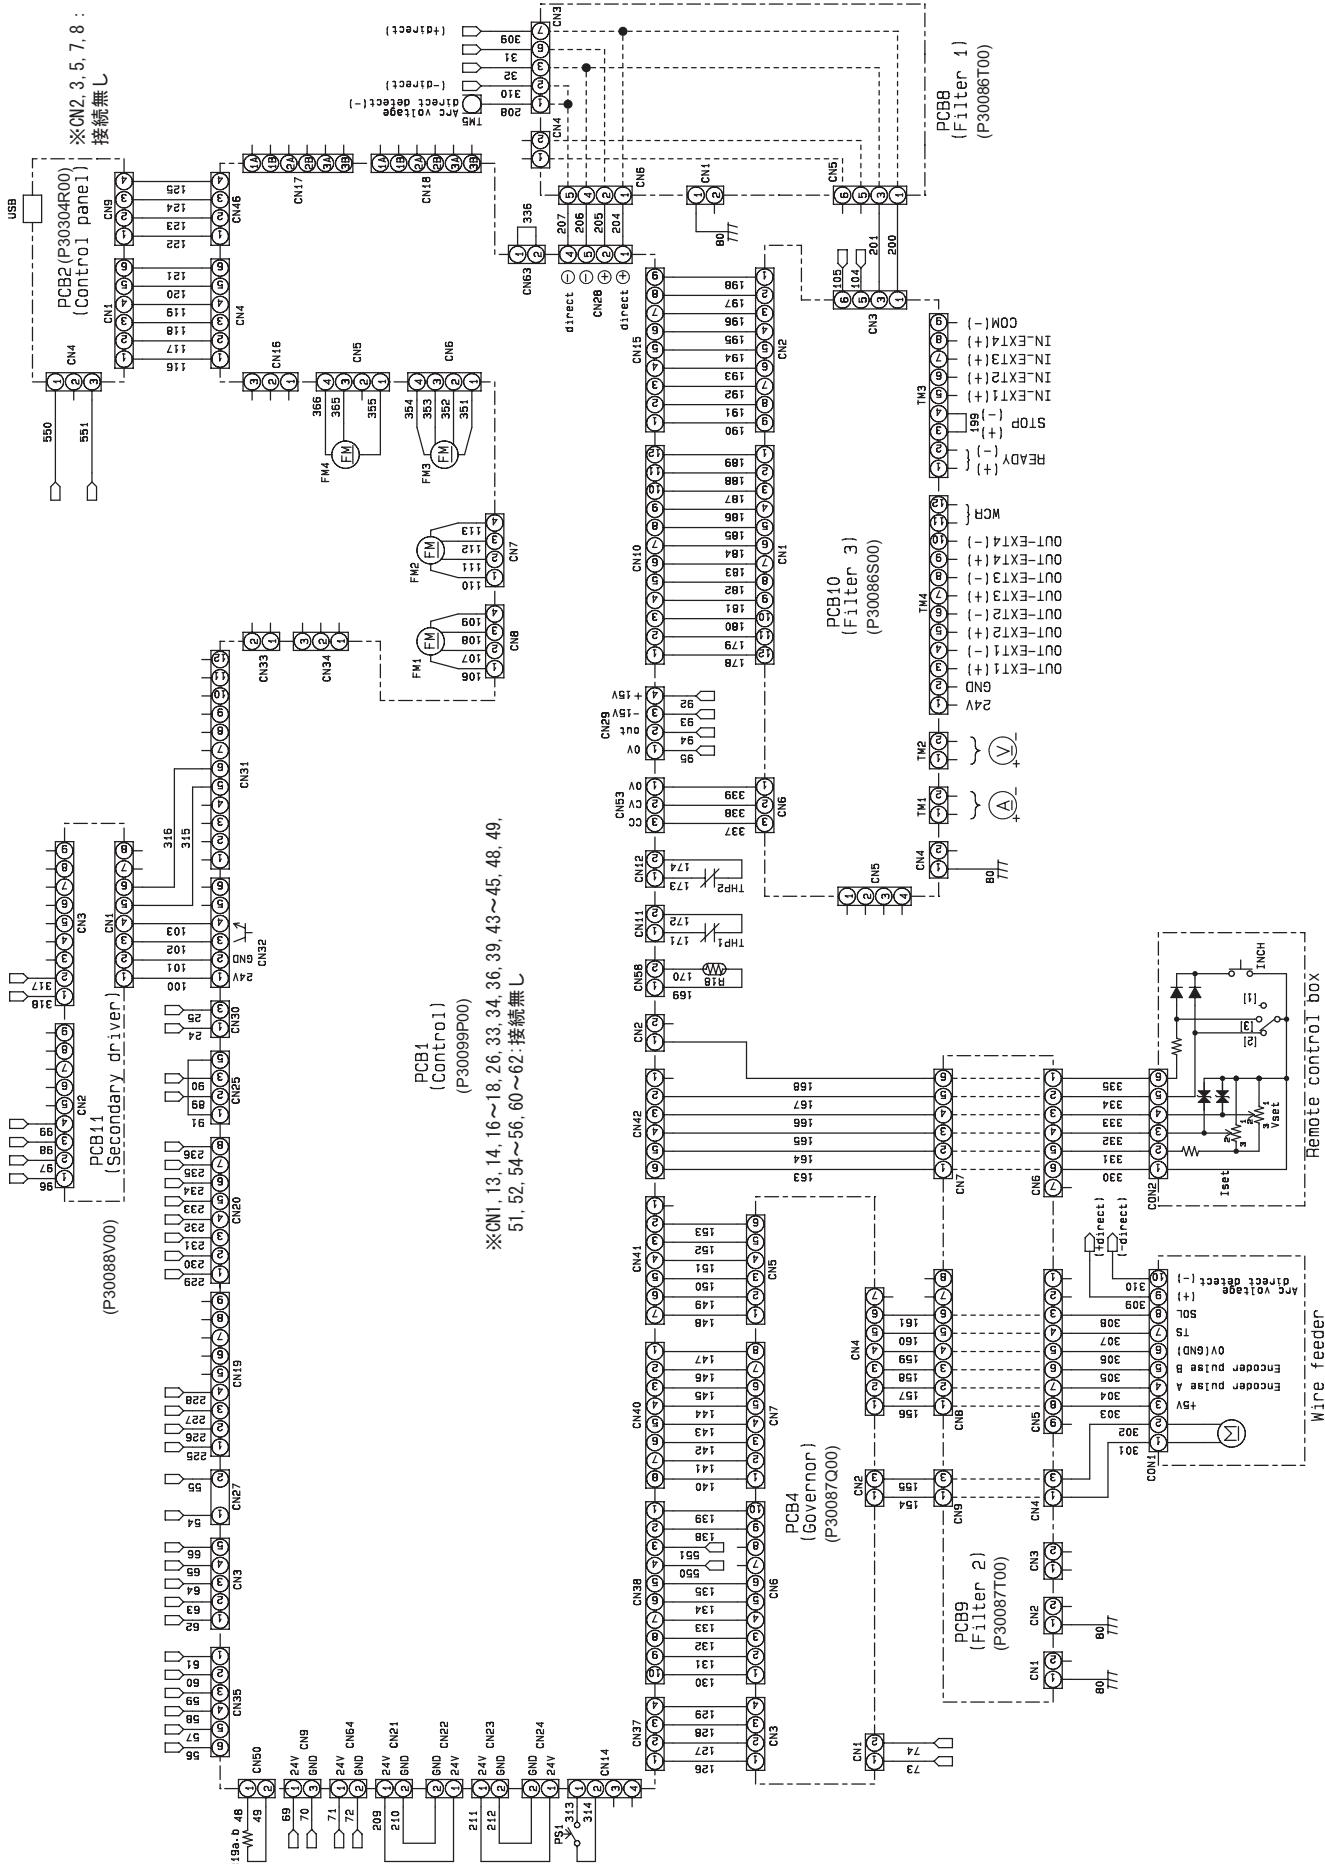

10.2.2 部品配置図


- WB-P352L

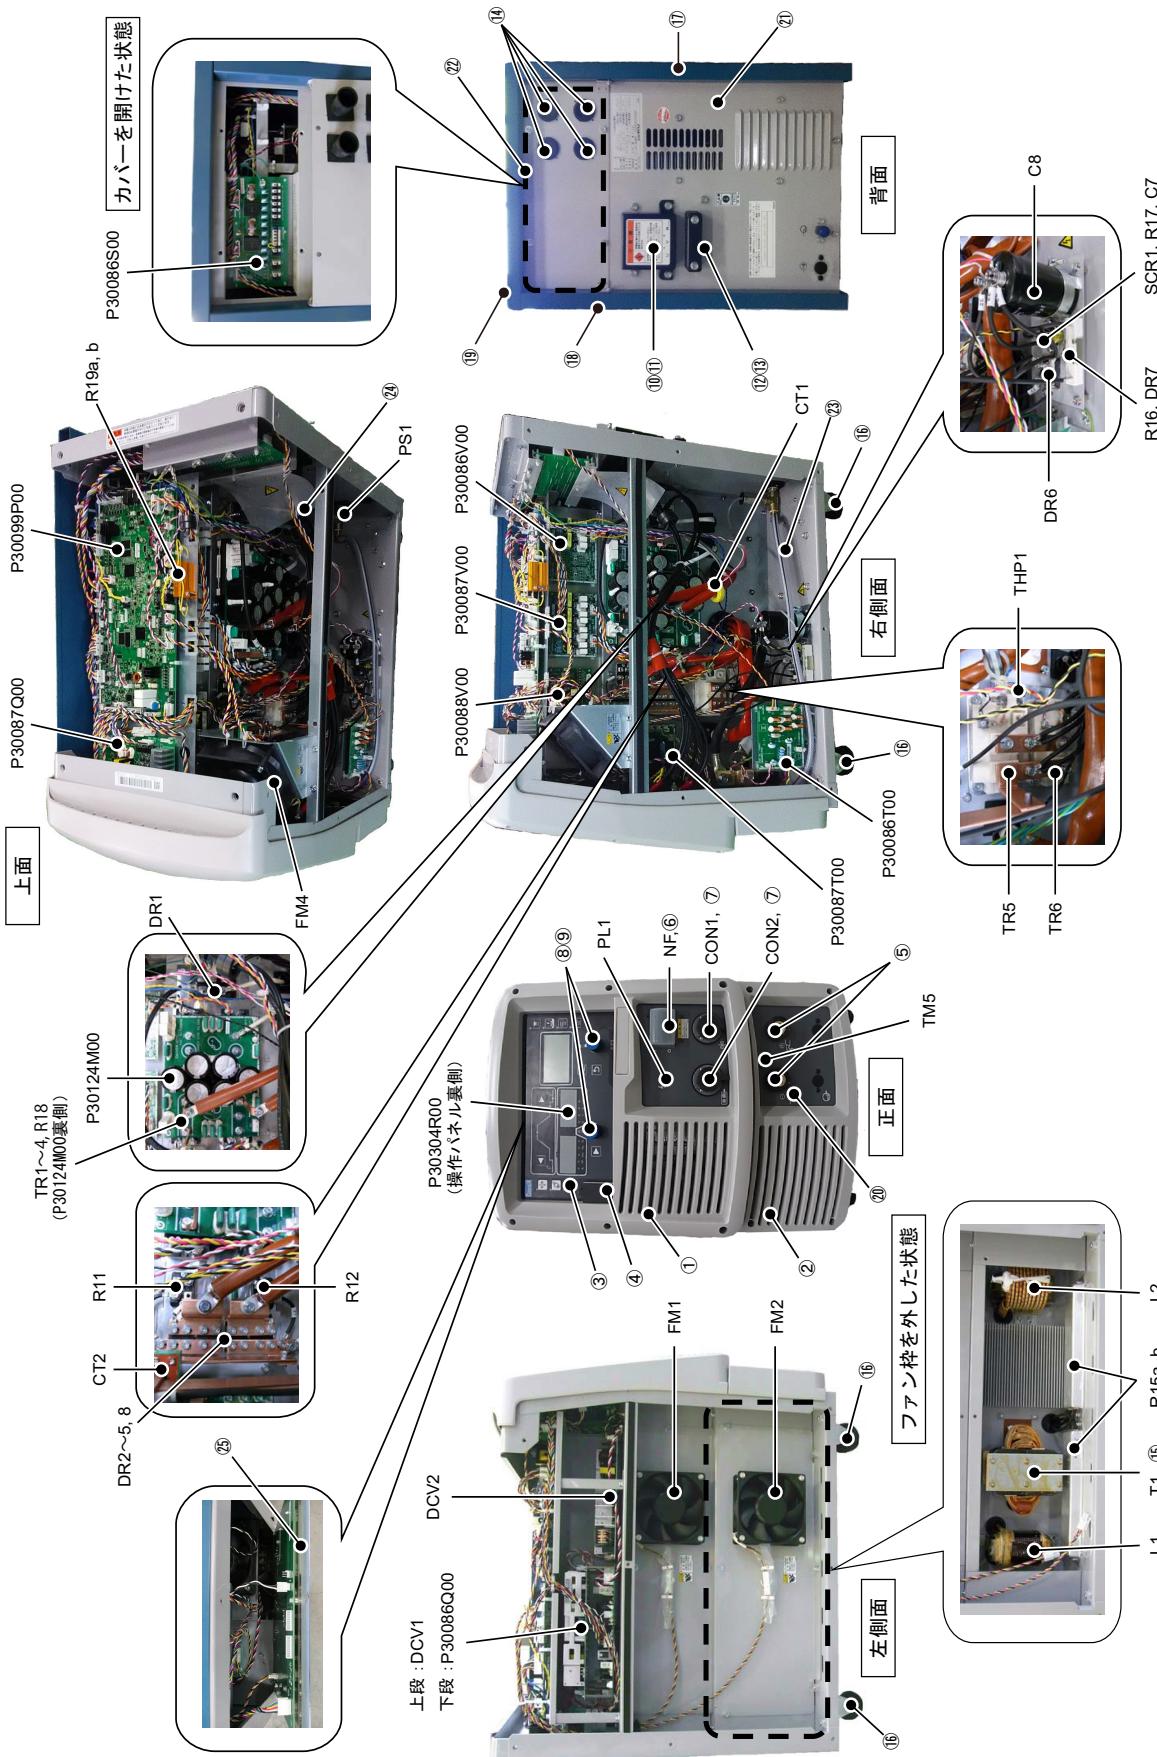

第10章

資料
参考図面

- WB-P502L

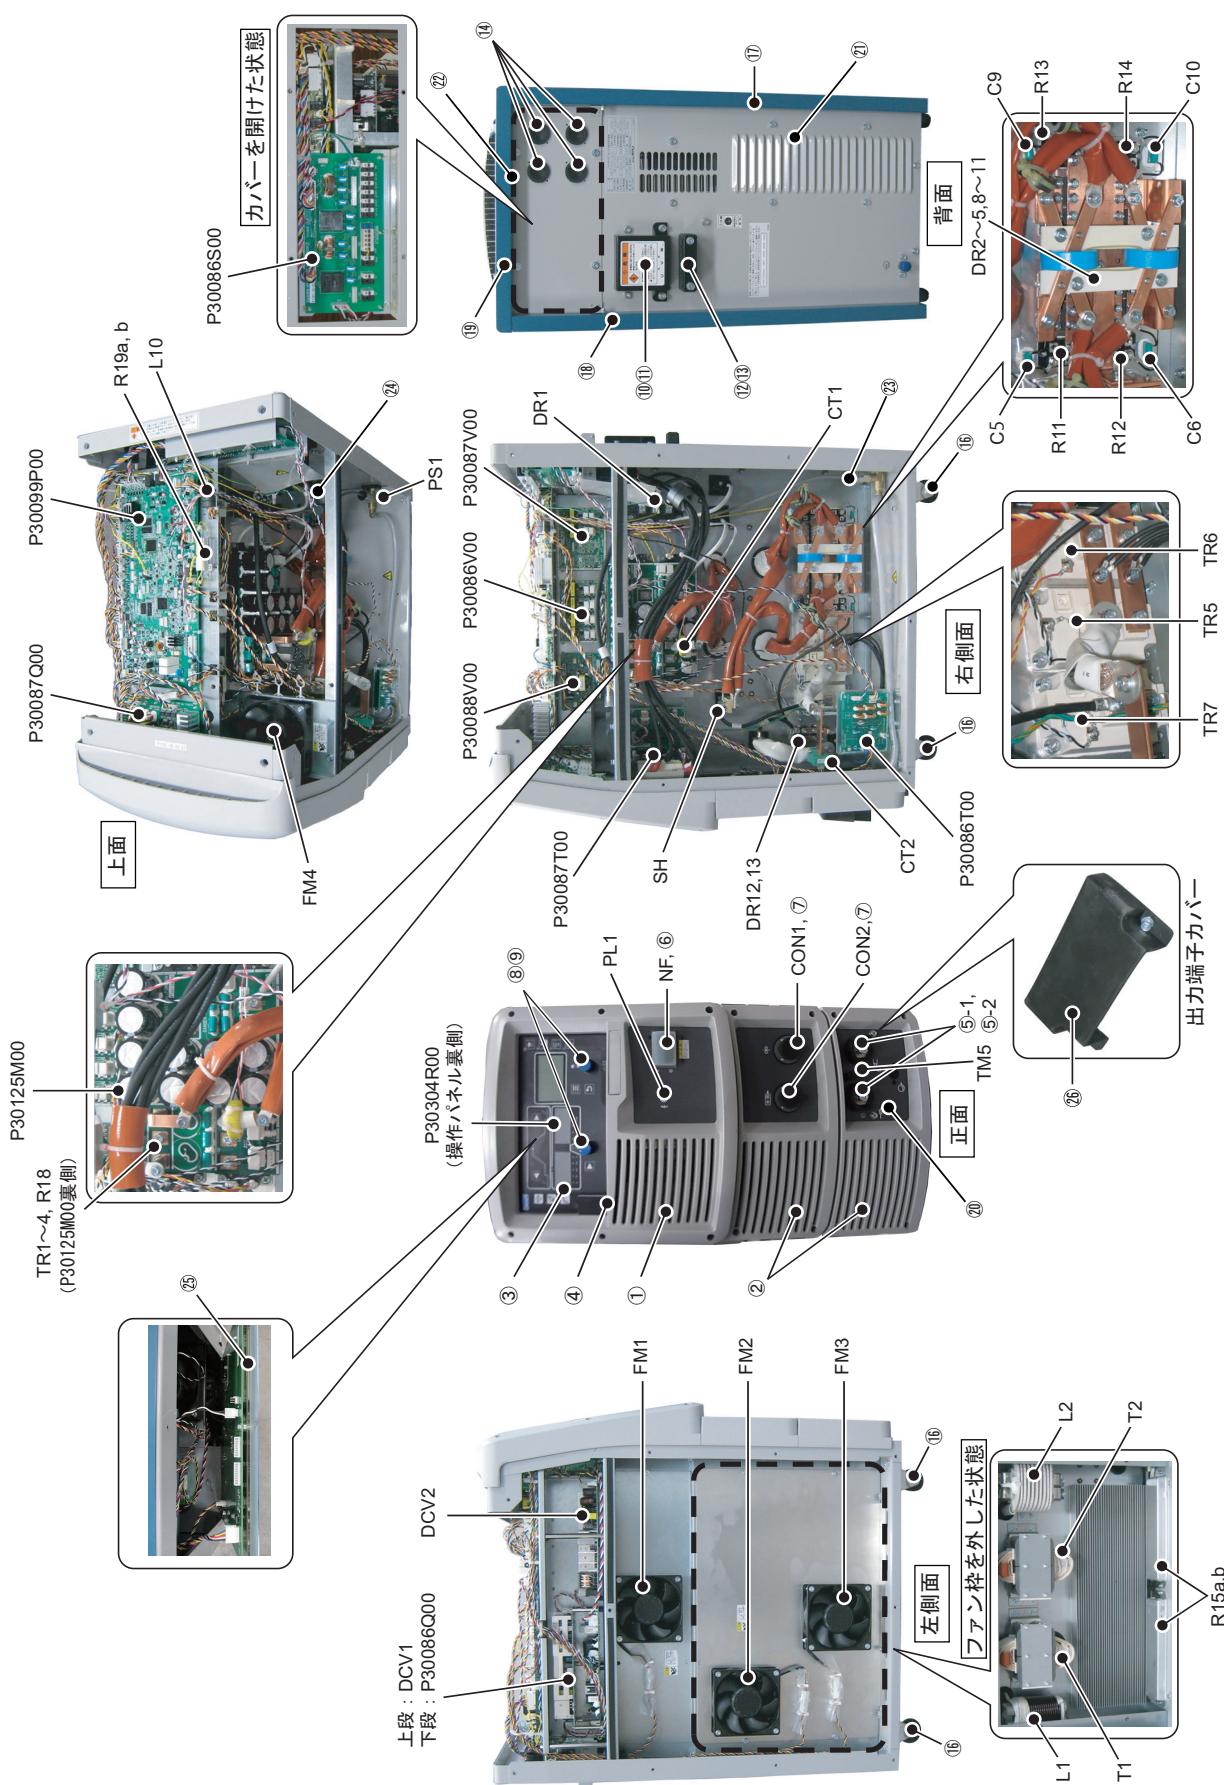

10.3 溶接条件設定資料

本項では、溶接条件を設定する際の参考情報を掲載します。

なお、溶接ガイド機能を用いることで液晶パネルにて目安となる溶接条件を簡単に設定することができます。
(☞ 6.6.10 溶接ガイド)

10.3.1 溶接条件の変更ガイド

本項では、溶接条件が適正でない場合の症状例について掲載します。

不適正事項	症状
ワイヤ突出長が長すぎる	<ul style="list-style-type: none"> アーク長が長くなります。 ビード幅が広くなります。 シールドが悪くなります。
ワイヤ突出長が短かすぎる	<ul style="list-style-type: none"> アーク長が短くなります。 スパッタが発生します。
溶接電圧が高すぎる	<ul style="list-style-type: none"> アーク長が長くなります。 ビード幅が広くなります。 溶け込み、余盛りが小さくなります。
溶接電圧が低すぎる	<ul style="list-style-type: none"> ワイヤが母材に突っ込み、スパッタが発生します。 ビード幅が狭くなります。
溶接電流が高すぎる	<ul style="list-style-type: none"> ビード幅が広くなります。 溶け込み、余盛りが大きくなります。
溶接速度が速すぎる	<ul style="list-style-type: none"> ビード幅が狭くなります。 溶け込み、余盛りが小さくなります。


10.3.2 溶接条件の設定サンプル

本項では、標準的な溶接条件の設定例を掲載します。

これらの値は参考値です。実際の溶接物の形状、および溶接姿勢に合わせた上で、適切な条件を見つけてください。


10.3.2.1 CO₂ 溶接条件例

水平すみ肉溶接条件例

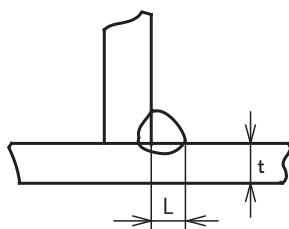


板厚 t(mm)	脚長 L(mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	電流 (A)	電圧 (V)	溶接速度 (cm/min)	炭酸ガス流量 (L/min)
1.2	2.5 ~ 3.0	0.9, 1.0	70 ~ 100	18 ~ 19	50 ~ 60	10 ~ 15
1.6	2.5 ~ 3.0	0.9 ~ 1.2	90 ~ 120	18 ~ 20	50 ~ 60	10 ~ 15
2.0	3.0 ~ 3.5	0.9 ~ 1.2	100 ~ 130	19 ~ 20	50 ~ 60	15 ~ 20
2.3	3.0 ~ 3.5	0.9 ~ 1.2	120 ~ 140	19 ~ 21	50 ~ 60	15 ~ 20
3.2	3.0 ~ 4.0	0.9 ~ 1.2	130 ~ 170	19 ~ 21	45 ~ 55	15 ~ 20
4.5	4.0 ~ 4.5	1.2	190 ~ 230	22 ~ 24	45 ~ 55	15 ~ 20
6.0	5.0 ~ 6.0	1.2	250 ~ 280	26 ~ 29	40 ~ 50	15 ~ 20
9.0	6.0 ~ 7.0	1.2	280 ~ 300	29 ~ 32	35 ~ 40	15 ~ 20
12.0	7.0 ~ 8.0	1.2	300 ~ 340	32 ~ 34	30 ~ 35	20 ~ 25

下向すみ肉溶接条件例

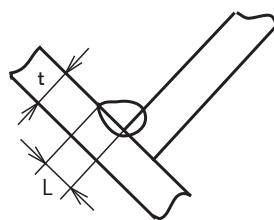




板厚 t(mm)	脚長 L(mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	電流 (A)	電圧 (V)	溶接速度 (cm/min)	炭酸ガス流量 (L/min)
1.2	2.5 ~ 3.0	0.9, 1.0	70 ~ 100	18 ~ 19	50 ~ 60	10 ~ 15
1.6	2.5 ~ 3.0	0.9 ~ 1.2	90 ~ 120	18 ~ 20	50 ~ 60	10 ~ 15
2.0	3.0 ~ 3.5	0.9 ~ 1.2	100 ~ 130	19 ~ 20	50 ~ 60	15 ~ 20
2.3	3.0 ~ 3.5	0.9 ~ 1.2	120 ~ 140	19 ~ 21	50 ~ 60	15 ~ 20
3.2	3.0 ~ 4.0	0.9 ~ 1.2	130 ~ 170	20 ~ 22	45 ~ 55	15 ~ 20
4.5	4.0 ~ 4.5	1.2	200 ~ 250	23 ~ 26	45 ~ 55	15 ~ 20
6.0	5.0 ~ 6.0	1.2	280 ~ 300	29 ~ 32	40 ~ 50	15 ~ 20
9.0	6.0 ~ 8.0	1.2	300 ~ 350	32 ~ 34	40 ~ 45	15 ~ 20
12.0	10.0 ~ 12.0	1.2	320 ~ 350	33 ~ 36	25 ~ 35	20 ~ 25

I形突合せ溶接条件例（裏当て金なし）

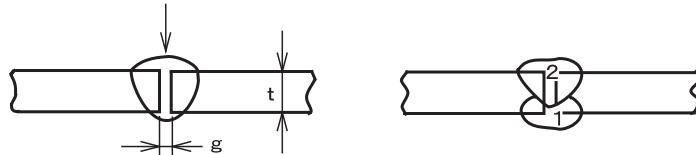


板厚 t(mm)	ルート間隔 g(mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	電流 (A)	電圧 (V)	溶接速度 (cm/min)	炭酸ガス流量 (L/min)	層 数
1.2	0	0.9, 1.0	70 ~ 80	17 ~ 18	45 ~ 55	10	1
1.6	0	0.9, 1.0	80 ~ 100	18 ~ 19	45 ~ 55	10 ~ 15	1
2.0	0 ~ 0.5	0.9, 1.0	100 ~ 110	19 ~ 20	50 ~ 55	10 ~ 15	1
2.3	0.5 ~ 1.0	0.9 ~ 1.2	110 ~ 130	19 ~ 20	50 ~ 55	10 ~ 15	1
3.2	1.0 ~ 1.2	0.9 ~ 1.2	130 ~ 150	19 ~ 21	40 ~ 50	10 ~ 15	1
4.5	1.2 ~ 1.5	1.2	150 ~ 170	21 ~ 23	40 ~ 50	10 ~ 15	1
6.0	1.2 ~ 1.5	1.2	220 ~ 260	24 ~ 26	40 ~ 50	15 ~ 20	表1 裏1 2
9.0	1.2 ~ 1.5	1.2	320 ~ 340	32 ~ 34	45 ~ 55	15 ~ 20	表1 裏1 2

V形、X形開先条件例

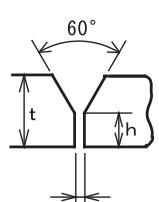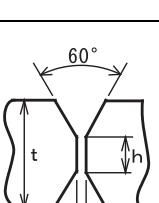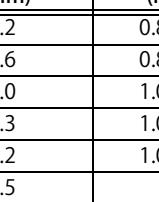板厚 t(mm)	開先形状	ルート 間 隔 g (mm)	ルート面 h (mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	電流 (A)	電圧 (V)	溶接速度 (cm/min)	炭酸ガス 流 量 (L/min)	層 数
12		0 ~ 0.5	4 ~ 6	1.2	300 ~ 350	32 ~ 35	30 ~ 40	20 ~ 25	表
				1.6	300 ~ 350	32 ~ 35	45 ~ 50	20 ~ 25	裏
		0 ~ 0.5	4 ~ 6	1.2	380 ~ 420	36 ~ 39	35 ~ 40	20 ~ 25	表
				1.6	380 ~ 420	36 ~ 39	45 ~ 50	20 ~ 25	裏
16		0 ~ 0.5	4 ~ 6	1.2	300 ~ 350	32 ~ 35	25 ~ 30	20 ~ 25	表
				1.6	300 ~ 350	32 ~ 35	30 ~ 35	20 ~ 25	裏
		0	4 ~ 6	1.2	380 ~ 420	36 ~ 39	30 ~ 35	20 ~ 25	表
				1.6	380 ~ 420	36 ~ 39	35 ~ 40	20 ~ 25	裏
16		0	4 ~ 6	1.2	300 ~ 350	32 ~ 35	30 ~ 35	20 ~ 25	表
				1.6	300 ~ 350	32 ~ 35	30 ~ 35	20 ~ 25	裏
		0	5 ~ 7	1.2	380 ~ 420	36 ~ 39	35 ~ 40	20 ~ 25	表
				1.6	380 ~ 420	36 ~ 39	35 ~ 40	20 ~ 25	裏
19		0	5 ~ 7	1.2	400 ~ 450	36 ~ 42	25 ~ 30	20 ~ 25	表
				1.6	400 ~ 450	36 ~ 42	25 ~ 30	20 ~ 25	裏
		0	5 ~ 7	1.2	400 ~ 420	36 ~ 39	45 ~ 50	20 ~ 25	1
				1.6	400 ~ 420	36 ~ 39	35 ~ 40	20 ~ 25	2 表・裏
25		0	5 ~ 7	1.2	400 ~ 420	36 ~ 39	40 ~ 45	20 ~ 25	1 表・裏
				1.6	420 ~ 450	39 ~ 42	30 ~ 35	20 ~ 25	2 表・裏


重ねすみ肉溶接条件例

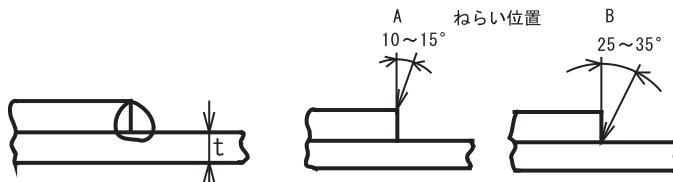

板 厚 t(mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	電流 (A)	電圧 (V)	溶接速度 (cm/min)	ねらい位置	炭酸ガス流量 (L/min)
1.2	0.8 ~ 1.0	80 ~ 100	18 ~ 19	45 ~ 55	A	10 ~ 15
1.6	0.8 ~ 1.2	100 ~ 120	18 ~ 20	45 ~ 55	A	10 ~ 15
2.0	1.0 ~ 1.2	100 ~ 130	18 ~ 20	45 ~ 55	A または B	15 ~ 20
2.3	1.0 ~ 1.2	120 ~ 140	19 ~ 21	45 ~ 50	B	15 ~ 20
3.2	1.0 ~ 1.2	130 ~ 160	19 ~ 22	45 ~ 50	B	15 ~ 20
4.5	1.2	150 ~ 200	21 ~ 24	40 ~ 45	B	15 ~ 20

10.3.2.2 フラックス入りワイヤ CO₂ 溶接条件例

水平すみ肉溶接条件例

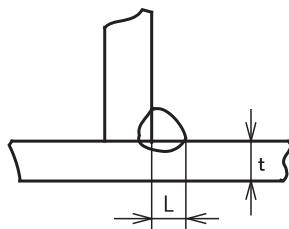

脚長 L(mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	電流 (A)	電圧 (V)	溶接速度 (cm/min)
4	1.2	250	27	50
	1.4	330	29	100
	1.6	350	31	105
5	1.2	270	29	50
	1.4	330	30	90
	1.6	370	33	90
6	1.2	270	29	45
	1.4	330	31	80
	1.6	380	34	80
7	1.2	280	30	40
	1.4	350	32	50
	1.6	380	34	65
8	1.2	300	31	30
	1.4	350	33	45
	1.6	380	34	52
9	1.2	320	32	30
	1.4	350	34	40
	1.6	380	34	40




10.3.2.3 MAG ショートアーク溶接の設定例

材質：軟鋼
ガス：Ar + CO₂ 混合ガス (10 ~ 15L/min)

継手形状	板厚 t(mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	ギャップ (mm)	電流 (A)	電圧 (V)	溶接速度 (cm/min)
突合せ	1.0	0.8 ~ 1.0	0	50 ~ 55	13 ~ 15	40 ~ 55
	1.2	0.8 ~ 1.0	0	60 ~ 70	14 ~ 16	30 ~ 50
	1.6	0.8 ~ 1.0	0	100 ~ 110	16 ~ 17	40 ~ 60
	2.3	0.9 ~ 1.2	0 ~ 1.0	110 ~ 120	17 ~ 18	30 ~ 40
	3.2	0.9 ~ 1.2	1.0 ~ 1.5	120 ~ 140	17 ~ 19	25 ~ 30
	4.0	0.9 ~ 1.2	1.5 ~ 2.0	150 ~ 170	18 ~ 21	25 ~ 40

10.3.2.4 パルス MAG 溶接条件例


水平すみ肉溶接条件例

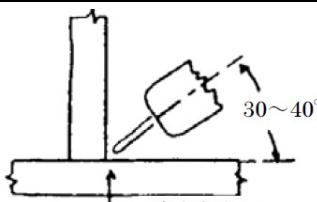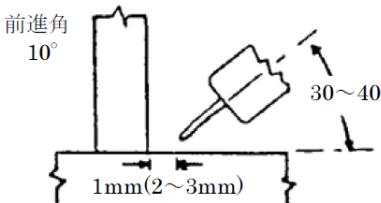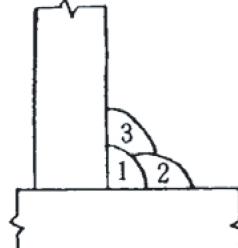板厚 <i>t</i> (mm)	脚長 <i>L</i> (mm)	ねらい角度と位置	層数	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)
3.2	3 ~ 4	 中心ねらい	1	150	26 ~ 27	60
4.5	5		1	170	26 ~ 27	40
6.0	6		1	200	27 ~ 28	40
8.0	8		1	250	29 ~ 30	35
12.0	10		1	180 ~ 200	25 ~ 27	45
16.0	12		2	180 ~ 200	25 ~ 28	45
			3	180 ~ 200	25 ~ 28	45
			1	220 ~ 230	25 ~ 28	45
			2	220 ~ 230	25 ~ 28	45
			3	210 ~ 220	25 ~ 28	45

立向下進溶接条件例

板厚 <i>t</i> (mm)	継手形状	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)	備考
2.3	突合せ	100	22 ~ 23	70	うらなみOK
3.2	すみ肉	100	21 ~ 22	70	脚長 4 ~ 5mm、のど厚 2.5mm 脚長 10mm

立向上進溶接条件例

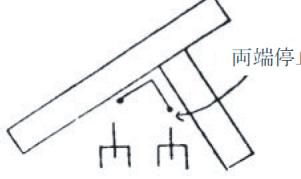板厚 <i>t</i> (mm)	継手形状	電流 (A)	電圧 (V)	備考
12		100 ~ 110	20 ~ 21	ウェーピング 脚長 10mm

下突合せ両面溶接条件例（半自動）

板厚 t(mm)	開先形状	層数	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)
6.0		1	170	25 ~ 26	30
		2	180	26 ~ 27	30
9.0		1	270	29 ~ 30	30
		2	290	30 ~ 31	30
12.0		1	280	30 ~ 31	40
		2	330	33 ~ 34	40
19.0		1	300	31 ~ 32	45
		2	300	31 ~ 32	45
		1	340	32 ~ 33	45
		2	280	30 ~ 31	45
25.0		1	300	31 ~ 32	45
		2	320	32 ~ 33	45
		3	320	32 ~ 33	45
		1	340	32 ~ 33	45
		2	320	32 ~ 33	45
		3	320	32 ~ 33	45

片面溶接条件例（自動）

板厚 t(mm)	開先形状	層数	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)
3.2		1	140	24 ~ 25	50
6.0		1	130	23 ~ 24	25
		2	150	25 ~ 26	25
12.0		1	180	24 ~ 25	25
		2	290	30 ~ 32	25
12.0		1	180 ~ 190	24 ~ 25	25
		2	200	25 ~ 26	25
		3	200	26 ~ 27	25
19.0		1	180	24 ~ 25	25
		2	300	29 ~ 30	25
		3	300	29 ~ 30	25

初層オシレート幅：2mm
オシレート回数：120回/分

レ形開先裏波溶接条件例（半自動）

ワイヤ径：1.2mmΦ

ガス：20%CO₂+Ar

開先形状	層数	電流(A)	電圧(V)	備考
下 向	1	100	20～21	少しオシレート
	2	280	26～27	少しオシレート
	3	280	26～27	少しオシレート
	4	280	26～27	少しオシレート
	5	280	26～27	少しオシレート
	6	280	26～27	オシレート
	7	280	26～27	オシレート
上 向	1	100	20～21	オシレート
	2	130	21～22	オシレート
	3	130	21～22	オシレート
	4	130	21～22	オシレート
	5	130	21～22	オシレート
	6	120	19～20	オシレート
横 向	1	100～200	20～22	オシレートなし
	2～8	200	24～25	オシレートなし
	9～12	180	24～25	オシレートなし

10.3.2.5 アルミパルス MIG 溶接条件例

I形突合せ溶接条件例

板厚 t(mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)	突出長 (mm)	ガス流量 (L/min)
1.5	1.2	60～80	16～18	60～80	12～15	20
2.0	1.2	70～80	17～18	40～50	15	20
3.0	1.2	80～100	17～20	40～50	15	20
4.0	1.2	90～120	18～21	40～50	15	20
6.0	1.2/1.6	150～180	20～23	40～50	15～18	20

水平すみ肉溶接条件例

板厚 t(mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)	突出長 (mm)	ガス流量 (L/min)
1.5	1.2	60～80	16～18	60	15	15～20
3.0	1.2	100～120	19～21	60	15	15～20
6.0	1.2/1.6	150～180	23～25	50～60	15	20

10.3.2.6 アルミ MIG ショート溶接条件例

I形突合せ溶接条件例

板厚 t(mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)	突出長 (mm)	ガス流量 (L/min)
3.0	1.2	120～140	20～22	60～80	15	20
4.0	1.2	150～170	22～24	60～80	15～18	20
6.0	1.6	180～210	23～25	40～60	17～20	20～25

水平すみ肉溶接条件例

板厚 t(mm)	ワイヤ径 (mmΦ)	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)	突出長 (mm)	ガス流量 (L/min)
3.0	1.2	140～160	21～22	60～70	15	15～20
4.0	1.2	150～170	22～24	50～60	15～18	15～20
6.0	1.6	200～230	24～26	50～65	17～20	20～25

10.4 関係法規（抜粋）

以下の法令、規則は改正されることがありますので、常に最新版を参照してください。

電気設備の技術基準の解釈	経済産業省 原子力安全・保安院 電力安全課
内線規程 JEAC8001-2016	社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編
労働安全衛生規則	厚生労働省令第 80 号
粉じん障害防止規則	厚生労働省令第 58 号
JIS アーク溶接機 JIS C 9300-1 : 2020	財団法人 日本規格協会
労働安全衛生法施行令（※1）	厚生労働省
特定化学物質障害予防規則（※1）	厚生労働省
作業環境測定法施行規則（※1）	厚生労働省

※1：溶接ヒュームの特定化学物質指定に関する法令改正の詳細については、各都道府県の労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。

10.4.1 電気設備の技術基準の解釈

第 17 条（接地工事の種類及び施設方法）より抜粋

D 種接地工事

接地抵抗値は、100Ω（低圧電路において、地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω）以下であること。

C 種接地工事

接地抵抗値は、10Ω（低圧電路において、地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω）以下であること。

第 36 条（地絡遮断装置の施設）より抜粋

金属製外箱を有する使用電圧が 60V を超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

10.4.2 労働安全衛生規則

以下に抜粋した内容は、労働安全衛生法および労働安全衛生法施行令の規定に基づいています。

第 36 条（特別教育を必要とする業務）より抜粋

法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は次のとおりとする。

三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等（以下「アーク溶接等」という。）の業務

第 39 条（特別教育の細目）より抜粋

前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

安全衛生特別教育規程より抜粋

労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第三十九条の規程に基づき、安全衛生特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

（アーク溶接等の業務に係る特別教育）

第四条 安衛則第三十六条第三号に掲げるアーク溶接等の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする（表）

科目	範囲	時間
アーク溶接等に関する知識	アーク溶接等の基礎理論 電気に関する基礎知識	一時間
アーク溶接装置に関する基礎知識	直流アーク溶接機 交流アーク溶接機 交流アーク溶接機用自動電擊防止装置 溶接棒等及び溶接棒等のホルダー、配線	三時間
アーク溶接等の作業の方法に関する知識	作業前の点検整備 溶接、溶断等の方法 溶接部の点検 作業後の処置 災害防止	六時間
関係法令	法令及び安衛則中の関係条項	一時間

3 第一項の実技教育は、アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法について、十時間以上行うものとする。

第325条（強烈な光線を発散する場所）より抜粋

事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。

第333条（漏電による感電の防止）より抜粋

事業者は、電動機を有する機械又は器具（以下「電動機械器具」という）で、対地電圧が150Vをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によって湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電遮断器を接続しなければならない。

2 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない。

一 接地極への接続は、次のいずれかの方法によること。

イ 一心を専用の接地線とする移動電線及び一端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に接続する方法

ロ 移動電線に添えた接地線及び当該電動機械器具の電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子を用いて接地極に接続する方法

二 前号イの方法によるときは、接地線と電路に接続する電線との混用及び接地端子と電路に接続する端子との混用を防止するための措置を講ずること。

三 接地極は、十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。

第593条（呼吸用保護具等）より抜粋

事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。

10.4.3 粉じん障害防止規則

第1条（事業者の責務）より抜粋

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2条（定義等）より抜粋

粉じん作業、別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。

別表第一（第二条、第三条関係）

1～19, 21～23・・・省略

20：屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業
20の2：金属をアーク溶接する作業

10.4.4 特定化学物質障害予防規則（特化則）

第27条、第28条（特定化学物質作業主任者の選任）より抜粋

事業者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習（特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習）を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

第38条の21第5～10項（有効な保護具の使用）より抜粋

第5項

事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

第7項

事業者は、前項の呼吸用保護具（面体を有するものに限る。）を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。